

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	আনোযারা ষ্টাইলম লিমিটেড
ঠিকানা	202, Padma oil company road, godnail, Siddhirgonj, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY028
কালার কোড	

<u> 1</u> ৰ্যবেষ্ডণ	
ৰ্শবেষ্কণ ar	ocation– All doors on egress route The exit doors in the egress route are sliding doo nd do not open in the direction of the travel.
্যাপ াইটেম গ্রাটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	न
কাৰ্যক্ৰম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	Initiative has been taken and agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	©3-0}-203⊌
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-2022
অগ্রগতির অবস্থা	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Location – All doors on egress route The egress route exit doors are sliding type and পর্যবেষ্কণ there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাউাগনি

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and agreed to complete within timeline
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	@%-0B-50%&
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-3053
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৩. পর্যবেষ্ষণ

পৰিদৰ্শন Location– All stairways Handrail is not provided on both side of the staircase, only one পৰ্যবেষ্কণ side is provided. However no handrail provided on stair–1 (South side).

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৩.১. কার্যক্রম

	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র কারখানার	Implemented
কাৰ্যক্ৰম	Implemented
অগ্রাধিকার চুডান্ড	<u> </u>
সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	\$¢-0b-2022
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
ন । মন্তব্য	

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Location- All stairs Steel sliding doors are installed, which are without self closing type প্রবেষ্ণণ at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing door.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and agreed to complete within timeline
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্বসীমা	Ø%−0₽−₹0%&
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-3053
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৫. পর্যবেষ্ফণ

পৰিদৰ্শন Location–Ground floor Final evacuation route of the building is not protected from পৰ্যবেষ্ষণ sub–station room which is located adjacent to stair–2 (north side) ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide 2 hours fire rated doors at ground floor sub-station room, which is located at the adjacent to stair-2 exit
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	Implemented
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	76-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	

৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Location– ground floor Fabric store is available at ground floor of the building which পর্যবেষ্ণণ adjacent with evacuation route of stairways and rest of the operational area ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	Provide 1.5 hrs fire rated door for storage area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has been taken and agreed to complete within timeline
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	©%−0₽−₹0% <i>®</i>
সংশোধিত সময়সীমা	26-0P-≤0≤≤
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

- 1	1. 11(4-6-1		
	পরিদর্শন	The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type	
	পর্ববেষ্কণ	smoke detector system implemented.	
	ক্যাপ		
	<u>আইটেম</u>		
	ক্যাটাগরি		

১. কার্বক্রম		
কাৰ্শক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্য্যানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and agreed to complete within timeline	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	@%-0P-50%@	
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-3053	
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		

৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type পর্যবেষ্কণ smoke detector system implemented.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৮.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm. সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কাৰ্যনান বিশ্বক্ৰম Initiative has been taken and agreed to complete within timeline অগ্ৰাধিকাৰ ৬ মাস চূড়ান্ত সমৰসীমা মংশোধিত সমৰসীমা অগ্ৰাভিন অবস্থা

9. 17/49.1		
l		
	There are 31 nos. stand alone detectors provided in the factory which is not sufficient	
পর্ববেষ্ণ	for coverage of the production floor and stores as per code.	
ক্যাপ		
আইটেম		
ক্যাটাগরি	t	

<u>কার্শক্রম</u>	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has been taken and agreed to complete within timeline
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
<u> ন্যান্ত্র</u>	@\$-0B-30\$ <i>\</i>
সংশোধিত সমশ্বসীমা	%€-0B-3033
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

১০. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন The factory is not started to create a provision of periodic checking of alarm call point প্রব্যেষ্ট্রণ & alarm system.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১০.১. কাৰ্যক্ৰম

কাশক্রম	Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline
কাৰ্যক্ৰম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	08-07-20%
সম্মর্সীমা	0.0000000000000000000000000000000000000
সংশোধিত	02-02-229
সমশ্রসীমা	02-02-2010
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

১১. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

১১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	©\$-0b-₹0\$&
সংশোধিত সমশ্রসীমা	%€-0₽-3053
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্ত ব্য	

১২. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	o dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
১২.১. কার্যত্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	Initiative has been taken and agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সমর্মীমা	22-02-2029
সংশোধিত সম্যুসীমা	08-0%-205@
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	

পর্ববেষ্কণ	
	iameter of standpipe is 1.5 inch and the diameter of first aid hose is 1 inch which not Ifilled the requirement of code.
<u> </u>	·
াইটেম মাইলির	
গ্ৰাভাগৰি	
৩.১. কার্যত	চম
কাৰ্যক্ৰম	Replace existing 1 inch hose pipe replace with 1.5 inch hose pipe and replace existing 1.5 standpipe with 2 inch standpipe to meet the requirement of RMG
711471	guideline.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	Initiative has been taken and agreed to complete within timeline
কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ	
চুড়ান্ত চুড়ান্ত	
সময়সীমা	◎ 3-∘৮-२∘3৬
সংশোধিত	%&-0₽-3033
সমশ্বসীমা	
<u>শ্বশ্বশালা</u> অগ্রগতির অবস্থা	

১৪. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন Location– ground floor The water throw of jet is around 11 meter distance. Hose pipe পর্যবেষ্ণন water pressure is lower than the minimum requirement of RMG guideline. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৪.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa. সুপারিশের ভিখ্যসূত্র কারখানার Initiative has been taken and agreed to complete within timeline **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড 57-07-5070 *ने*भेश्रेत्रीमा সংশোধিত 08-02-2029 সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

১৫. পর্যবেষ্ণ্যণ পরিদর্শন Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked periodically. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

<u>১৫.১. কাশণ্র</u>	બ
কাৰ্শক্ৰম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	o8−ob−₹o%₽
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

১৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন	Factory has valid fire license covered with 34,400 square feet out of 35848 square feet.
পর্যবেষ্ফণ	Lactory has valid fire freefise covered with 54,400 square feet out of 33040 square feet.
ক্যাপ	
আইটেম	
<u>ক্যাটাগরি</u>	

কাৰ্যক্ৰম	Obtain fire license with full covered area from issuing authority.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Implemented
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমর্মীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	?&-∘₽-≾∘≤≤
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<u>মন্তব্য</u>	