

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	আনোযারা ষ্টাইলম লিমিটেড
ঠিকানা	202, Padma oil company road, godnail, Siddhirgonj, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY028
কালার কোড	

নুল্যারনের ধরণ: বৈঘ্যুতিক মূল্যারন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ: -
. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ lin the factory but the factory maintenance electrical layout drawing.	Electrical Layout Drawings wasn't available e person had enough knowledge about
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্শক্ৰম	
outlets for lamps, fans, fixed and trans Drawings to indicate exact positions of to match existing installation. 3. As bui in-charge.	wing prepared after proper locations of all portable appliances, motors etc. 2. all points of switch boxes and other outlets lit drawing to be approved by the engineer-
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার ৬ মাস	
চুড়ান্ত সমরসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা ^{০৪ – ০১ – ২০২} ৩	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্যবেষ্ণণ

	ocation–Substation room –Area of the substation room was 14.34 m2 and there was provision to increase the room size.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্শক্ৰম	Area of substation to meet requirements of Table 4.3 of RMG Guideline; the area should be 40 m2, or relocate the substation room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2059
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<u> মন্তব্য</u>	

). পর্যবেষ্ণ	र्भ	
পরিদর্শন	Location–Substation Room –Ventilation was not provided in substation room.	
পর্যবেষ্ণণ ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
৩.১. কার্ব	ক্ষিম	
কাৰ্যক্ৰম		
সুপারিণ তথ্যসূত্র		
কার্থান্ কার্যক্রম		
অগ্রাধিব চুড়ান্ত	চার ৬ মাস	
সম্বর্গী সংশোধি		
সমশ্রসী ^হ অগ্রগতি	ना °४-°५-२°२७ त्र	
অবস্থা	সংশোধিত	
<u> মন্তব্য</u>		

৪. পর্ববেষ্ণণ

	ocation–MDB at Substation room –Rubber mat was not provided in front of Main stribution board.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	FI CONTRACTOR OF THE PROPERTY
কার্যক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র	Provide rubber mats of adequate size in front of Main distribution panel.
কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার	
চুডান্ড সময়সীমা	<u>-</u>
সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির	\$€-0b-2022
অবস্থা মন্তব্য	সংশোধিত
·	

_	
পর্ববেষ্ণণ	
~ 1	
রিদর্শন _।	ocation–Substation Room. –Fire rated door was not provided.
ৰ্ববেষ্ষণ '	Sociation Substation Room. The fated door was not provided.
<u></u> যাপ	
াইটেম	
<u>্যাটা</u> গরি	
7101 11 11	
.১. কাৰ্যত্ৰ	<u> </u>
171 15	71
কাৰ্যক্ৰম	Provide 1.5 hour fire rated door all around the substation room on ground level.
সুপারিশে	
ভ্ ষ্যসূত্র	
কার্থানা	त्र
কাৰ্যক্ৰম	
	7), 1997
	ৰ ৬ মাস
চুডান্ত	_
সময়সীম	
সংশোধিত	
সময়সীম	
<u>অগ্রগতির</u>	,
অবস্থা অবস্থা	সংশোধিত
-	
<u> মন্তব্য</u>	

৬. পর্যবেষ্ণণ

	ocation–Generator room –Area of the generator room was 22.71 m2 and there was rovision to increase the room size.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Modify Area of generator room to meet requirements of Table 4.4, RMG Guideline; the area should be 40m2, or relocate the generator room.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	৬ মাস
চূড়ান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<u> মন্তব্য</u>	

	ocation–Pump area. – The electrical installations were found within 2.5m	of the
পর্ববেষ্কণ ১৫	ources of water.	
ক্যাপ		
আইটেম		
ক্যাটাগরি		
৭.১. কাৰ্যক্ৰয়	ম	
<u>কার্যক্রম</u>	Relocate switchboards away from water source (> 2.5 m).	
সুপারিশের	i	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>		
কার্খানার	{	
কাৰ্যক্ৰম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	্ব ১ সপ্তাহ	
চুডান্ড		
সময়সীমা		
সংশোধিত	22-04-5055	
সময়সীমা		
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত	
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		
_		

৮. পর্ববেষ্ণণ

৭. পর্যবেষ্ফণ

Location-MDB at Substation, SDB-01 at Comp-Air, SDB-7 at Knitting, SDB-2 at প্রিদর্শন Cutting , SDB- 3 at Sewing , SDB- 4at sewing, SDB- 5 at Finishing, SDB- 6 at Cartoon পর্যবেষ্ণণ & Dinning. -Wiring diagram/ circuit list with proper current ratings were not available on every distribution boards.

ক্যাপ
আইটেম
ক্যাভাগরি

৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাশক্রম	Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, marking for DBs identifying end use load, voltage, number of phases.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	7.6. − o.β. − 5 o 5 5
<u> अध्यअभाषा</u>	24-08-4044
অগ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	
মন্তব্য	

৯. পর্যবেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন Location–Production floor. – Openings were not properly sealed with appropriate পৰ্শবেষ্কণ degree of fire resistance. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Seal the opening of wall at wiring passing through roof partitions. Ensure that all cable penetrations though walls should be adequately sealed with fire resistive elements.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<u> মন্তব্য</u>	

১০. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন Location-MDB at Substation, SDB-01 at Comp-Air, SDB-7 at Knitting, - Earthing was পর্যবেষ্কণ not provided to distribution board for its body & door... ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১০.১. কাৰ্যক্ৰম Provide adequate earthing to body and doors to MDB/ DBs. Ensure that all কাৰ্যক্ৰম electrical panels provided with proper and separate earth potential. সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত \$&-0B-3033 সময়সীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা

?	১. প্রব্যক্ষণ	
	পার্নদর্শন	Location–Roof top. –Lightning protection was not adequately installed at building roof
	পর্ববেষ্ণণ	top.
	ক্যাপ	
	আইটেম	
	ক্যাটাগরি	
	८८ का	and the state of t

কাৰ্শক্ৰম	Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels at roof top of building.
সুপারিশের	and and acceptance not revenue at root appearance.
ভূখ্য <u>সূত্</u> ৰ	
কারখ <u>া</u> নার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u> অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সম্বসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	o8-o\$-₹o₹®
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<u>মন্তব্য</u>	

১২. পর্যবেষ্ফণ

মন্তব্য

	Location-Office roomThe factory did not conduct planned periodical inspections and testing for insulation, earth resistance, operation test of all equipments.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	চলছে
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	