## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর



#### "শ্রমজীবী মানু্বের অধিকার, বৈষ্দ্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# <u>ক্যাপ পর্ববেষ্ষণের তথ্য</u>

ারখালার লাম্	
কানা	Plot-A-22/23, BSCIC I/A, Kanchpur, Sonargaon, Narayanganj
ারখানার কো	াড NRY040
ালার কোড	
ল্যায়লের ধরণ	াণ: কাঠামোগত মূল্যাখন পৰ্যবেষ্ণলের তারিখ
. পর্ববেষ্ষণ	
পরিদর্শন 🛄	
	Non engineered connection and bracing system.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
אוויוטוניא	
১.১. কাৰ্যক্ৰ	স
	The connection of tin check structure needs to be sheeked by building engineer and
কাৰ্শক্ৰম	The connection of tin shed structure needs to be checked by building engineer and the bracing system is required to ensure the stability of the structure.
সুপারিশের	
কার্য্যানার	ब We will remove the shed within two months from now.
কাৰ্শক্ৰম	
	<b>র</b> প্রযোগ্য নম্
চুডান্ত	<u>\$</u> <u>5</u> - - - - - - - - - - - - -
সমর্মসীমা	
সংশোধিত্ত সময়সীমা	
<u>অগ্রগানা</u> অগ্রগতির	
অবস্থা অবস্থা	শুরু হয়লি
	On 08-10-2020: Found non engineered bracing system main building roof &
	knitting shed. 20–01–2021, The factory authority has not take any remedial action
ঘলনা	for non engineered connection and bracing system. During inspection we did not
মন্তব্য	found any kinds of design drawing. CVV2:22-08-2021: The factory authority has
	not take any remedial action for non engineered connection and bracing system.

২. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	An undocumented Non-engineered shed have been found on ground
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২.১. কাৰ্শক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Building engineer to check the capacity and stability of the shed and make any necessary alterations.
সুপারিশের	
ত্ত্থ্যসুত্র	
কার্থানার	
<u>কাৰ্শক্ৰম</u>	
অগ্রাশিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত্ত সমর্যসীমা	2&-0F-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়লি
মন্তব্য	1900-01-20 00:00:00

## ৩. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন	Dampness have been observed on masonary wall at different location of the building.
পর্শবেষ্ষণ	
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Carry out repairing and remedial actions as directed by the Building Engineer for these dampness.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্ন্থানার কার্শজ্রম	
অগ্রাম্বিকার চাতার	৬ সন্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত্ত সমর্যসীমা	26 - 02 - 5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্বনি
মন্তব্য	1900-01-20 00:00:00

#### ৪. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগনি	

## ৪.১. কাৰ্শক্ৰম

	Sections of plaster of the wall to be removed to investigate if cracks penetrate into
	the building structure. Investigation needed to determine why cracks occurring.
সুপারিশের	
<u> তথ্যসুত্র</u>	
কারখানার	
<u>কাৰ্শক্ৰম</u>	
অগ্রাশিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	_
সমর্মসীমা	
সংশো্শিত	26-0H-3033
সমর্যসীমা	
অগ্রগতির	শুৰু হৰ্মনি
অবস্থা	
মন্তব্য	1900-01-20 00:00:00

#### ৬. পর্যবেষ্ণন

পরিদর্শন	Eveneed reinforcement has been found on reafter
পর্যবেষ্ষণ	Exposed reinforcement has been found on rooftop.
ক্যাপ	
भगा	
আহ(তন	
ক্যাচাগার	

কাৰ্শক্ৰম	For durability and serviceability protective coatinting or rust proof paint on surface is recommended.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্শ্থীনার কার্শজ্রম	
অগ্রাম্বিকার চুডান্ডু	৬ সপ্তাহ -
<u>সমর্য্র্সীমা</u> সংশোধিত্ত সমর্য্র্সীমা	\$&−0₽−3033
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হর্যনি
মন্তব্য	1900-01-20 00:00:00