

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ডেলাইট ফ্যাশনস লি.
ঠিকানা	587 Solmaeid (Hatibari), Gulshan, Bhatara, Dhaka - 1212
কারখানার কোড	DHK157
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরণ	: বৈঘুতিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
. পর্ববেষ্ষণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Pa	nel door damaged/not present	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Repair broken/loose MCCB/MCB box.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থ্যানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি	
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-1): Panel door of distribution 2020 (CVV-2) Door of the distribution boards (exposed	
<u>মন্তব্য</u>	2020 (CVV-2) Door of the distribution boards v	

পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ	o instruction for first aid to electrical shock
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগার	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	न
কাৰ্যক্ৰম	Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock
সুপারিশের	· ·
ভ্ ষ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য ন্য
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সম্যুসীমা	02-07-2940
অগ্রগতির অবস্থা	শুক হর্মনি
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-1): Instruction boards for first aid and artificial respiration are not located at required location. 21-12-2020 (CVV-2) No instruction boards for first aid and electrical shock recuperation observed near distribution boards

রিদর্শন 🛕	ccess obstructed/barred
ব(বহ্মণ	.cess obstructed/ buried
্যাপ ।ইটেম	
াহভেশ গ্রাটাগরি	
7101 1111	
.১. কাৰ্যক্ৰ	T
কাৰ্যক্ৰম	Remove obstruction to ensure access to MDB/MCB Box
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নর
<i>চুড়ান্ত</i>	_
সমশ্রসীমা সংশোধিত	
गुरुतानि । गुनुसुनीमा	07-07-7940
অগ্রগতির	
অবস্থা	শুৰু হুৰ্ননি
	30-09-2020 (CVV-1): Distribution board is installed in such a way where access
<u> মন্তব্য</u>	barred to operate the panel. 21–12–2020 (CVV–2) Distribution boards does not
1	adequate clearance

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	istribution boards are not free of dirt and debris.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Isolate the panel from the electrical service and clean interior components from dust and debris. Seal all openings within the enclosure to prevent dust and debris from entering.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
চুডান্ত	ৰু প্ৰযোগ্য নয়
সম্বর্গীমা সংশোধিত সম্বর্গীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুক হ্রাল
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-1): Distribution boards are not free of dirt and debris and openings within the distribution boards are not properly concealed. 21-12-2020 (CVV-2) Distribution boards were not vermin proof

পর্ববেষ্কণ	
রিদর্শন র্ববেষ্ফণ	sible burn marks
্যাপ আইটেম	
্যা টা গরি	
.১. কাৰ্যক্ৰম	Į
কাৰ্যক্ৰম	Identify cause of burning inside distribution box and take remedial measures
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-1): Burning mark is found inside the distribution board. 21-12-2020 (CVV-2) Burning signage observed in fuses and inside the distribution boards

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্যণ	onnection without lug
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰম	7
কাৰ্যক্ৰম	Ensure well-dressed cabling with lugs
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
ম ন্তব্য	30-09-2020 (CVV-1): Cable connection without lug is found inside distribution panels. 21-12-2020 (CVV-2) Cables were connected without proper sized lugs or cable sockets

পূর্যবেষ্কণ	
ারিদর্শন 1শবেক্ষণ	ndressed messy wire inside
গ্যাপ শাইটেম	
<u>্যাটা</u> গরি	
৷.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Replace undressed messy wiring/cables
<u>সুপারিশের</u>	Replace dilulessed filessy willing/cables
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সম্ভাহ
চূডান্ত	_
<u> अभियुत्रीमा</u>	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হৰ্যনি
<u>অবস্থা</u>	
<u> </u>	30-09-2020 (CVV-1): Undressed messy wire found inside the distribution panel.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কন	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্বক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Provide earthing to body & door	٦
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ত সম্যসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
<mark>অগ্রগতির</mark> অবস্থা	
30-09-2020(CVV-1): Body of distribution boards, including panel doors are not earthed. 21-12-2020(CVV-2) Distribution boards were not earthed properly and door of the distribution boards were not grounded with the earthing system	

পূর্ববেষ্কণ	
রিদর্শন শ্বেষ্ডণ	clear identification mark on distribution board
ন্যপ	
<u>াইটেম</u>	
<u> গ্রাটাগরি</u>	
.১. কাৰ্যক্ৰম	1
· 9· 41.40°	
কাৰ্যক্ৰম	Provide clear identification mark on distribution board.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ <u>র</u>	
কার্খানার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	P 23.12
<u>দুভান্ত</u>	
সুত্যভ সময়সীমা	-
সংশোধিত	
সমশ্বসীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হৰ্যনি
অবস্থা	
	30-09-2020 (CVV-1): No clear identification mark is found on distribution boards.
মন্তব্য	21–12–2020 (CVV–2) No clear identification mark provided for any distribution
	boards

পরিদর্শন MDB/SDB/SB or MCB installed or পর্যবেষ্ক্রণ	the wooden board
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম Install MDB/SDB/SB or MCB or	n metal board
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ	
চূড়ান্ত সমরসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
I I	breakers are mounted on wooden base without 2) Distribution boards and circuit breaker are rial for e.g wood

. পর্ববেষ্ <u>ষণ</u> পরিদর্শন পর্ববেষ্ <u>ষ</u> ণ	ve parts of machine or equipment exposed
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
১১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Encase live machine and/or equipment parts
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থ্যনার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2990
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-1): Live parts of machine or equipment are exposed. 21-12-2020 (CVV-2) Electrical equipments are covered or encased properly for example covey belt of sewing machines or exhaust fan in boiler room

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ El	ectric cables do not pass through service shaft or insulated conduits
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
১২.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide service ducts or insulated conduits
সুপারিশের	
<u>ত্থ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	7 7002
অগ্রাধিকার	<u>। ७ ५७।</u> ५
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত	02-02-2290
সমশ্রসীমা	יש יש שיעור
অগ্রগতির	শুৰু হুৰ্যনি
অবস্থা	
ম ন্তব্য	30-09-2020 (CVV-1): Electric cables do not pass through service shaft or insulated conduits 21-12-2020 (CVV-2) No service shaft provided for the overhead service line

. পৰ্যবেশ্ব	ণ
রিদর্শন ব্যবেষ্কণ	Cables joints are not made in proper way.
ন্যাপ 11ইটেম ন্যাটাগরি	
৩.১. কা	ৰ্থক্তম
কাৰ্শক্ৰম	Ensure cable joints are made through porcelain/PVC connectors with PIB tape wound around joint in respect of conductivity, insulation and mechanical strength.
সুপারিণ্ তখ্যসূত্র	त
কার্থ্যন কার্যক্রম	ৰ
<u>অগ্রা</u> খিক	ৰ ৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সী	π -
সংশোধি সময়সী	
অগ্রগতি অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
30-09-2020(CVV-1): Cables joints are not made in proper way. 21-12- 2020(CVV-2) Improper cable joints observed inside and outside the dist boards	

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Lightning protection system is not installed on the building.
ক্যাপ	
আহ(৬৸ ক্যাটাগরি	

১৪.১. কাৰ্যক্ৰম

	Consult with an expert electrical engineer to review requirements, calculate risk index, prepare drawing etc. to make sure the building is secured against lightning. Also ensure following as per NTPA based on the building size.i) Air termination network vertical/horizontal conductors are appropriately spaced ii) Appropriate numbers of down conductors are installed iii) Resistance of earth conductor within limit (<=100).		
সুপারিশের			
ত্থ্যসূত্র			
কার্খানার			
কাৰ্যক্ৰম			
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস		
চুডান্ড সমশ্রসীমা			
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি		
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-1): Lightning protection system is not installed on the building. 21-12-2020 (CVV-2) No lightning protection system installed on the roof top of the building		

১৫. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Electrical single line diagram and layout drawings are not available.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Have a qualified electrical engineer to develop an electrical layout diagram and an as-built single line diagram detailing key components and capacity of the electrical system.
সপারিশের	aystem.
ত্থাস <u>ৰ</u> ভিখাসত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7910
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুর্না
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-1): Electrical single line diagram and layout drawings are not available at site. 21-12-2020 (CVV-2) No electrical single line diagram and no electrical layout diagram available in the factory

১৬. পর্যবেক্ষণ পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ Un–terminated cables are found inside distribution boards. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

	Isolate/make safe all unused cables first and then remove from distribution
কাৰ্শক্ৰম	boards. If necessary make sure cables are properly terminated at its point of termination using appropriate size and type of lug.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	১ সপ্তাহ
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	\$\$-09-3033
সময়সীমা	99-01-4044
অগ্রগতির	শুরু হ্রানি
অবস্থা	
	30-09-2020 (CVV-1): Un-terminated cables are found inside distribution boards
মন্তব্য	21–12–2020 (CVV–2) Un–terminated cables inside the distribution boards were
	not removed

24. 17(4	21. 17(1 4 91	
পরিদর্শন	Electrical wirings are not properly supported.	
পর্যবেষ্ণ	Liectrical willings are not properly supported.	
বিসাধ		
ক্যাটাগরি	 	

Ensure surface/exposed wiring are run either horizontally or vertically with			
কাৰ্শক্ৰম	mechanical support and avoid wiring at an angle or hanging way with improper support.		
সুপারিশের			
ভ৾খ্যসূত্ৰ			
কাৰ্খানাৰ			
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>			
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস		
চুডান্ত সময়সীমা			
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি		
_	30-09-2020 (CVV-1): Electrical wirings are not properly supported. 21-12-		
মন্তব্য	2020 (CVV-2) Cables were found to be hanging without proper mechanical		
	support		

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	sked lights in storage	
ক্যাপ আইটেম্		
ক্যাটাগরি		
১৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide cover on naked light.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থীনার		
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	प्राप्त अ	
চুড়ান্ত সম্প্রমীমা	-	
મુખ્યસંગામાં	08-07-505@	
অবস্থা	শুৰু হুন্ত্ৰনি	
মন্তব্য	21–12–2020 (CVV–2) Lights were not covered in storage area.	