



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	আকরাহ ড্রেসেস লি.
ঠিকানা	75/B, Sagorica Complex, CDA Market, Pahartoli, Chattogram
কারখানার কোড	CHT004
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Sewing section (2nd Floor) Minimum width of aisle size is 0.8 meter, Minimum width of passage way is 1.0 meter, which is violating the minimum requirement of width of aisle as per RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The minimum clear width of the pathway should be 0.9 meter
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have completed the issue.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	on 1.11.2020: Passage way found less than requirement. 02.02.2021: aisles mark are less than 0.9m. Observation from visit date 3.6.2021: aisles mark are less than 0.9m.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All exit doors in egress route Most of the exit doors in the egress route are sliding / collapsible security gate and do not open in the direction of the travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	৩০-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	on 1.11.2020: Collapsible gates found on every exits. 02.02.2021: They have not replaced any existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Observation from visit date 3.6.2021: Collapsible gates found on every exits.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All exit doors in egress route Most of the egress doors are sliding type and there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	৩০-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	on 1.11.2020: Locking feature found on every exits. 02.02.2021: They have not removed any locking devices. Observation from visit date 3.6.2021: Locking feature found on every exits.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Both stairs At 2nd floor, 500 nos. of occupants, the requirement of total width of stair is 4 meter considering 8 mm per person. However the factory has total width of stair is 2.7 meter, which is not fulfill the requirement of RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan & design for another staircase. - Minimum clear width should be 0.9 meter. Or rearrange the occupant load, which is not exceed the 337 no. of occupant.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	৩০-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	on 1.11.2020: No initiative taken yet. 02.02.2021:No initiative has taken yet. Observation from visit date 3.6.2021:No initiative taken yet.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Both stairs At 2nd floor, 500 nos. of occupants, the requirement of total width of stair is 4 meter considering 8 mm per person. However the factory has total width of stair is 2.7 meter, which is not fulfill the requirement of RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install another staircase as per plan and design. - Minimum clear width should be 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৮-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	on 1.11.2020: No initiative taken yet.02.02.2021:No initiative has taken yet. Observation from visit date 3.6.2021:No initiative has taken yet.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Both stairs Only one side handrail is provided on both side staircase.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	৩০-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	on 1.11.2020: Only one sided handrail provided. 02.02.2021:stair have only one side handrails. Observation from visit date 3.6.2021:Only one sided handrail provided.

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Both stairs Sliding / collapsible security gate are installed, which are without self closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	৩০-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	on 1.11.2020: Collapsible gates found on every exits.. 02.02.2021: Collapsible gates found on every exits. Observation from visit date 3.6.2021:Collapsible gates found on every exits.

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Sewing Section (2nd Floor) Aisle marking & exit signage is not provided at 2nd floor sewing section as well as exit sign is not posted above exit doors.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification. – Signage should be uniform
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have completed the issue.
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	13.2.2020:Illuminated exit sign found in all exit.No directional sign found during inspection.Exit clearly marked.02-07-2020:same as previous. on 1.11.2020: Same as previous. 02.02.2021::Illuminated exit sign found in all exit.No directional sign found during inspection. Observation from visit date 3.6.2021:Illuminated exit sign found in all exit.No directional sign found during inspection.

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্ষবেক্ষণ	Location- All floors The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	৩০-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	13.2.2020:Factory has submitted required design drawing in dife.Design drawing reviewed by taskforce.Some correction found.02-07-2020:same as previous. on 1.11.2020:Consultency firm didn't resubmitted yet. 02.02.2021::Factory has submitted required design drawing in dife.Design drawing reviewed by taskforce. Observation from visit date 3.6.2021:Factory has submitted required design drawing in dife.Design drawing reviewed by taskforce.Some correction found.02-07-2020:same as previous.

১০. পর্ষবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্ষবেক্ষণ	Location- All floors The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৮-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	on 1.11.2020: No initiative taken yet. 02.02.2021:02.02.2021:No initiative has taken yet. Observation from visit date 3.6.2021: No initiative taken yet.

১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All floors Total 5 nos of standalone smoke detectors were provided for all floors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	৩০-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	on 1.11.2020: No initiative taken yet. 02.02.2021:No initiative has taken yet. Observation from visit date 3.6.2021: No initiative taken yet.

১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has not periodic checking of detection system, not maintaining record properly
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	on 1.11.2020: No initiative taken yet. 02.02.2021:No initiative has taken yet. Observation from visit date 3.6.2021: No initiative taken yet.

১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	৩০-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	13.2.2020:Factory has submitted required design drawing in dife.Design drawing reviewed by taskforce.Some correction found.02-07-2020:same as previous. on 1.11.2020:Consultancy firm didn't resubmitted yet. 02.02.2021::Factory has submitted required design drawing in dife.Design drawing reviewed by taskforce. Observation from visit date 3.6.2021:Factory has submitted required design drawing in dife.Design drawing reviewed by taskforce.Some correction found.02-07-2020:same as previous.

১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৮-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	on 1.11.2020: No initiative taken yet. 02.02.2021:No initiative has taken yet. Observation from visit date 3.6.2021: No initiative taken yet.

১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has total three hose pipe for fire fighting system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance on each floor as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৮-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	on 1.11.2020: No initiative taken yet. 02.02.2021:No initiative has taken yet. Observation from visit date 3.6.2021: No initiative taken yet.

১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Hose pipe diameter were found 1.0 inch in all floors.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Replace existing 1 inch hose pipe replace with 1.5 inch hose pipe to meet the requirement of RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	৩০-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	on 1.11.2020: No initiative taken yet. 02.02.2021:No initiative has taken yet. Observation from visit date 3.6.2021:No initiative has taken yet.

১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The throw of jet at 1st floor was 7 meter. Hose pipe water pressure is lower than the required pressure of RMG guideline.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৮-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	on 1.11.2020:No initiative taken yet. 02.02.2021:No initiative has taken yet. Observation from visit date 3.6.2021: No initiative taken yet.

১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The hose pipe performance has not checked periodically and tagged properly.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The hose pipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have completed the issue.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	on 1.11.2020:No initiative taken yet. 02.02.2021:They have not checked hose pipe periodically. Observation from visit date 3.6.2021: No initiative taken yet.

১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory was 3 nos hose pipe connected to overhead water tank which reserve of water 1000 Liter for fire fighting system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	৩০-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	13.2.2020:Factory has submitted required design drawing in dife.Design drawing reviewed by taskforce.Some correction found.02-07-2020:same as previous. on 1.11.2020: Consultancy firm didn't resubmitted yet. 02.02.2021::Factory has submitted required design drawing in dife.Design drawing reviewed by taskforce.Some correction found. Observation from visit date 3.6.2021:Factory has submitted required design drawing in dife.Design drawing reviewed by taskforce.Some correction found.02-07-2020:same as previous.

২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory was 3 nos hose pipe connected to overhead water tank which reserve of water 1000 Liter for fire fighting system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৮-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	on 1.11.2020:No initiative taken yet.02.02.2021:No initiative has taken yet. Observation from visit date 3.6.2021: No initiative taken yet.

২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has not implemented alarm call point, Visual alarm & detection system in the generator room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Visual alarm should be placed at the generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have completed the issue.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	৩০-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	on 1.11.2020:No call point implemented yet. 02.02.2021:They have not implemented alarm call point, Visual alarm & detection system in the generator room yet. Observation from visit date 3.6.2021:They have not implemented alarm call point, Visual alarm & detection system in the generator room yet.

২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire License is available only for 1st, 2nd & 3rd floor at the factory.Grond floor has a generator and market, not covered fire license for this area.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Cover all units / floors in a valid fire license
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	৩০-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	13.2.2020:Fire licence found during inspection.02-07-2020:same as previous. on 1.11.2020:Same as previous. 02.02.2021:Fire licence found during inspection. Observation from visit date 3.6.2021:Fire licence found during inspection.

২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Ground floor (Generator room) ,1st,2nd and 3rd floor is belongs to Afrah Dresses Ltd and Ground floor is other market which floor was not accessible, addressable smoke detectors and fire alarm system is not conncted to all floors of the building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Implement to a single fire safety management system with approvals from all tenants in the factory building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	৩০-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	on 1.11.2020: NO single fire safety management managed yet. 02.02.2021:No iplementation of a single fire safety management system with approvals from all tenants in the factory building. Observation from visit date 3.6.2021:NO single fire safety management managed yet.