



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	মুনলাক্স অ্যাপারেলস লিমিটেড
ঠিকানা	M.S.Tower, Shiddirgang pool, Narayanganj
কারখানার কোড	NR177
কালার কোড	
মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">কাঠামোগত মূল্যায়ন</a>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	High over stress has been found in edge and corner columns
কাম আইটেম ক্যাটাগোরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Areas of overstress should not be used for storage. Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.
সুপারিশের উত্থাস	
কার্যনির্ধারণ কার্যক্রম	Areas of overstress should not be used for storage. Very soon design loads and column stresses will be reviewed by engineer
অধীক্ষকার	আবিনায়ে
চূড়ান্ত সমরূপীনা	১০-০৬-২০১৬
সংশোধিত সমরূপীনা	০১-০১-১৯৭০
অধীক্ষিত অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 16-02-2020-Design , Drawing,Load Plan and DEA submitted to DIFE.Receiving copy was available during inspection. Waiting for Taskforce decision. CVV2: 09-Sep-2020 A submission letter of DEA report have been found but no drawings and DEA report are available on site. 14-02-2021 , During inspection DEA report has been prepared and submitted to DIFE for approval ( Not found at site ) , only submission letter of that is available. CVV4: 09-Aug-2021 DEA report has been prepared and submitted to DIFE for approval ( Not found at factory ) , only submission letter of that is available during inspection.

১.২. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Verify in-situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for [the identified columns] or [100mm dia. cores from 4 columns].
সুপারিশের উত্থাস	
কার্যনির্ধারণ কার্যক্রম	We will verify the in-situ concrete stresses very soon
অধীক্ষকার	
চূড়ান্ত সমরূপীনা	১০-০৬-২০১৬
সংশোধিত সমরূপীনা	-
অধীক্ষিত অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 16-02-2020-Core cutting found but report was available during inspection. CVV2: 09-Sep-2020: Core cutting found but no report was available during inspection. 14-02-2021 , Evidence of core cutting has been found. But no test report has been found during inspection day. CVV4: 09-Aug-2021 During inspection evidence of core cutting has been found. But no test report has been found at factory.

১.৩. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced, see attached Scope.
সুপারিশের উত্থাস	
কার্যনির্ধারণ কার্যক্রম	We will start the DEA very soon
অধীক্ষকার	
চূড়ান্ত সমরূপীনা	১০-০৬-২০১৬
সংশোধিত সমরূপীনা	-
অধীক্ষিত অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 16-02-2020-Design , Drawing,Load Plan and DEA submitted to DIFE.Receiving copy was available during inspection. Waiting for Taskforce decision. CVV2: 09-Sep-2020 A submission letter of DEA report have been found but no drawings and DEA report are available on site. 14-02-2021 , During inspection a submission letter of DEA report have been found but not available at factory. CVV4: 09-Aug-2021 A submission letter of DEA report have been found but no drawings and DEA report are available on factory.

১.৪. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের উত্থাস	
কার্যনির্ধারণ কার্যক্রম	We will produce and actively manage loading plan for all floor plates within the factory.
অধীক্ষকার	
চূড়ান্ত সমরূপীনা	১৭-০৬-২০১৬
সংশোধিত সমরূপীনা	০১-০১-১৯৭০
অধীক্ষিত অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	

১.৫. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Detail Engineering Assessment to be completed
সুপারিশের উত্থাস	
কার্যনির্ধারণ কার্যক্রম	We will complete the DEA
অধীক্ষকার	
চূড়ান্ত সমরূপীনা	১৭-০৬-২০১৬
সংশোধিত সমরূপীনা	-
অধীক্ষিত অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	

১.৬. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Continue to implement the loading plan
সুপারিশের উত্থাস	
কার্যনির্ধারণ কার্যক্রম	Load plan will be implemented after DEA
অধীক্ষকার	
চূড়ান্ত সমরূপীনা	০৬-১২-২০১৬
সংশোধিত সমরূপীনা	০১-০১-১৯৭০
অধীক্ষিত অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	

## ২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Full set of structural design drawing, soil test report, floor load plan and material test report are not available.
------------------------	--

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
-----------------------------	--

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Develop set of as-built drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings, soil test report, floor load plan under the part of DEA.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	An Engineer is appointed to execute as built drawings.
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৭-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On-16-02-2020-Factory authority has develop their factorise as-built drawings ( architecture,structure ), floor load plan,DEA without soil test report and submitted to DIFE.Receiving copy was available during inspection. CVV2: 09-Sep-2020: Factory authority has develop their factorise as-built drawings ( architecture,structure ), floor load plan,DEA without soil test report and submitted to DIFE but not avaivalbe on site.Receiving copy was available during inspection. 14-02-2021 , During inspection the factory authority has preper proper as-build design drawing & also DEA report but not available at factory. CVV4: 09-Aug-2021 Factory authority has develop their factorise as-built drawings ( architecture,structure ), floor load plan,DEA without soil test report and submitted to DIFE but not avaivalbe on site.Receiving copy was available during inspection.