

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	কনও্যে নীট ওয়্যাৰ লিমিটেড
115/401611	Rashid Manson, North Hazigonj, Vokesonal Road, Pathantuli Chowrasta, Fatullah, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY058
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধর	ল্যারনের ধরণ: অগ্নি মূল্যারন পর্ববেষ্ফণের তারিখ: –		
১. পর্ববেষ্কণ	. পর্যবেষ্ণণ		
পৰ্যবেষ্ণণ ar	ocation–All doors on egress route Doors in the nd collapsible security gate type doors in the		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ন		
কাৰ্যক্ৰম	Replace all existing exit doors on evacuation type door, which swing outward and in the cashould not constrict the width of the corridor	direction of travel. Swinging of the door	
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্খানার কার্শক্রম			
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ		
চুডান্ত সময়সীমা	-		
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0P-5055		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্যনি		
<u> মন্তব্য</u>	Observation from the visit on 12.08.21: Collabeen found in the factory.	apsible gate with the looking device has	

Location-All doors on egress route The exit doors in the egress route are found with পরিদর্শন locking arrangement of steel swinging (inward) and collapsible security gate type doors in the direction of the travel and there is chance that doors may blocked due to any obstruction in opening/closing
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাউাগরি

২.১. কাৰ্যক্ৰম Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able কাৰ্যক্ৰম from the side they serve without the use of a key. সুপারিশের ভিখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত S&-0B-3033 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা Observation from the visit on 12.08.21: Collapsible gate with the looking device has মন্তব্য been found in the factory.

୭.১. কার্যক্রম		
কাৰ্শক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan & design for exit door. – Minimum clear width should be 0.9 meter.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-2022	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য	Observation from the visit on 12.08.21: The factory has been submitted the design and drawings for DIFE approval on 30/04/2019.	

Aবিদৰ্শন Market Location–North side both exit at 2nd to 4th floor The width of emergency exits is 0.81 meter at 2nd & 3rd floor and 0.73 meter at 4th floor , which does not meet the requirement of RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 months, Install exit door as per plan and design. – Minimum clear width কাৰ্যক্ৰম should be 0.9 meter. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুড়ান্ত *मे*भेश्रमीभा সংশোধিত 08-05-2030 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা Observation from the visit on 12.08.21: The factory has been submitted design and মন্তব্য drawings submitted and not now doing any implementation work.

৫. পর্ববেষ্ণন পরিদর্শন ভাগির তিবেষ্ণন তিবেষ্ণন

	Within 6 Weeks, Prepare proper plan & design for another staircase from 5th floor
কাৰ্শক্ৰম	to 4th floor. – Minimum clear width should be 0.9 meter.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	_
<u> </u>	
সংশোধিত সময়সীমা	\$&-0b-2022
<u>শুর গণাপ।</u> অগ্রগতির	
প্রথাভন গ্রবস্থা	
 ସଣ୍ଡସ	Observation from the visit on 12.08.21: The factory has been submitted the design
মন্তব্য	and drawings for DIFE approval on 30/04/2019.

পরিদর্শন পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ মিMG guideline. ক্যাপ আইটেম ক্যাড়াগরি

৬.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 months, Install another staircase from 5th floor to 4th floor as per plan কাৰ্যক্ৰম and design. - Minimum clear width should be 0.9 meter. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ত *मे*भेश्रमीभा সংশোধিত 08-05-2030 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা Observation from the visit on 12.08.21: The factory has been submitted design and মন্তব্য drawings submitted and not now doing any implementation work.

প্রিদর্শন Location-South side stair at 1st floor The minimum width of stair landing is 0.81 meter, প্র্বেষ্ক্রণ which doesn't meet the requirement of RMG guideline ক্যাপ আইটেম ক্যাউাগরি

.১. কাৰ্শক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan $\&$ design for staircase. – Minimum clear width should be 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-5055
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	Observation from the visit on 12.08.21: The factory has been submitted the design and drawings for DIFE approval on 30/04/2019.

পরিদর্শন Location-South side stair at 1st floor The minimum width of stair landing is 0.81 meter, পর্যবেষ্ণন which doesn't meet the requirement of RMG guideline ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ <u>ৰ</u> ম	Within 6 months, Install staircase as per plan and design. – Minimum clear width
	should be 0.9 meter.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	08-07-303@
সময়সীমা	08-02-404
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হুৰ্যনি
<u>অবস্থা</u>	[
TRIA	Observation from the visit on 12.08.21: The factory has been submitted design and
<u> মন্তব্য</u>	drawings submitted and not now doing any implementation work.

৯. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Location–All staircase Handrail is not provided on both side of the staircase, only one পর্ববেষ্কণ side is provided. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৯.১. কাৰ্যক্ৰম

Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from
the nose of stair to the top of the handrail.
৬ সম্ভাহ
%6-0 μ-3 o 3 3
26-08-4044
শুৰু হ্ৰ্যনি
전략 환제에
Observation from the visit on 12.08.21: Handrails on both sides has not been
found.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location-At all staircase Steel sliding (inward) and collapsible security gate type doors are installed, which are without self closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কাৰ্যক্ৰম Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable কাৰ্যক্ৰম 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants) সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত \$&-0B-2022 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা Observation from the visit on 12.08.21: Collapsible gate has been found in the মন্তব্য

33. 11(17)		
Γ		
l		Location–South east side at ground floor. Stairways are finished near to final exit gate
l	পর্ববেষ্ণণ	at ground floor and finally discharge outside of the building via a non rated corridor.
l	ক্যাপ	
l	<u>আইটেম</u>	
l	ক্যাটাগরি	
L		

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for fire rated barrier for 2 hour fire rating separated corridor with 1.5 hrs fire rated door at ground floor.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
<i>স</i> মশ্রসীমা	
সংশোধিত	%6-0 P-3 0 3 3
সময়সীমা	\$\langle \text{G} = \langle \text{G} = \langle \text{G} \langle \text{G}
অগ্রগতির	
অবস্থা	
ਹਰਤਾ	Observation from the visit on 12.08.21: The factory has been submitted the design
মন্তব্য	and drawings for DIFE approval on 30/04/2019.

পরিদর্শন Location–South east side at ground floor. Stairways are finished near to final exit gate পর্যবেষ্ণণ at ground floor and finally discharge outside of the building via a non rated corridor.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১২.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Months, All stairway to have direct access to any designated refuge area which requires 2 hour fire rated construction with 1.5 hrs fire rated door at ground floor for fire separated corridor.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাশক্রম অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o8−o5−₹o₹⊚
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	Observation from the visit on 12.08.21: The factory has been submitted fire protection and detection system design and drawings submitted and not now doing any implementation work.

১৩. পর্যবেষ্ফণ

পরিদ পর্বনে	নৰ্শন বঙ্কণ	Location–South east side at ground floor. Final evacuation route of building is not protected from store room, which is located adjacent to south east side final exit without proper fire separation.
ক্যাপ আইং	া টেম	

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম

ক্যাটাগরি

	Within C Wooks Propose propose plan and design for 2 hours fire rated harriors with
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 2 hours fire rated barriers with 1.5 hours fire rated doors at ground floor fabrics store room, which located at the adjacent to main evacuation routes
	adjacent to main evacuation routes
সুপাারশের	
<u>ত্</u> থ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চডান্ত	
সময়সীমা ।	
সংশোধিত	
সময়সীমা	%€-0P-5055
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা 📗	
ਪੁਰਤਾ	Observation from the visit on 12.08.21: The factory has been submitted the design
মন্তব্য	and drawings for DIFE approval on 30/04/2019.

পর্যনেক্স । শার্পশূর্ণ	Location–South east side at ground floor. Final evacuation route of building is not protected from store room, which is located adjacent to south east side final exit without proper fire separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 months, Provide 2 hours fire rated barriers with 1.5 hours fire rated doors কাৰ্যক্ৰম at ground floor fabrics store room, which located at the adjacent to main evacuation routes সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড *मे*भेश्रमीभा সংশোধিত 08-05-2029 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হ্য়ানি অবস্থা Observation from the visit on 12.08.21: The factory has been submitted fire protection and detection system design and drawings submitted and not now doing মন্তব্য any implementation work.

১৫. পর্ববেষ্ণণ	
পর্ববেষ্কণ fl	ocation–Store room at ground floor. Designated storage area is available at ground oor which adjacent to boiler and generator room without fire separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৫.১. কার্য্য	<u>ক্</u> ষ
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 2 hrs fire rated barrier with 1.5 hrs fire rated door for storage area.
📙 সুপারিশের	T
ভ্রিখ্যসূত্র	
কার্খানার	1

সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ সম্ভাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-5055
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	Observation from the visit on 12.08.21: The factory has been submitted the design and drawings for DIFE approval on 30/04/2019.

পৰিদৰ্শন Location–Store room at ground floor. Designated storage area is available at ground পৰ্শবেষ্ণন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

১৬.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Months, Provide 2 hrs fire rated barrier with 1.5 hrs fire rated door for কাৰ্যক্ৰম storage area. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 08-05-2029 সমশ্বসীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা Observation from the visit on 12.08.21: The factory has been submitted fire মন্তব্য protection and detection system design and drawings submitted and not now doing any implementation work.

১৭. পৰ্যবেষ্ণণ পরিদৰ্শন প্রবিদ্ধন ব্যবিষ্ণন প্রবিদ্ধন ভাষা ব্যবিষ্ণন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

ন.১. কাৰ্শজ	<u>។</u>
কাৰ্শক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator and boiler room, which located at the adjacent to fabric store.
সুপারিশের	
ভ খ্য সূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	26-0P-5055
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	Observation from the visit on 12.08.21: The factory has been submitted the design and drawings for DIFE approval on 30/04/2019.

১৮. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পরিদর্শন বিষয়বাদ্ধন location–Generator and boiler room at ground floor. Generator and boiler room is located at at ground floor which adjacent to the fabrics store without fire rated barriers with door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৮.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 months. Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at কাৰ্যক্ৰম ground floor generator and boiler room, which located at the adjacent to fabric store. সুপারি<u>শের</u> ভিখ্যসূত্র <u>কা</u>রখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার**|৬ মাস চুডান্ড <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত 08-05-2029 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা Observation from the visit on 12.08.21: Fire separation has not been found in the মন্তব্য boiler & generator room.

১৯. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন | Location–At 3rd & 5th floor Exit signage is not provided at 3rd & 5th floor and পর্যবেষ্ণন | directional signs was not found all floors ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৯.১. কাৰ্বজন		
কাৰ্যক্ৰম	Exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – Signage should be uniform	
সুপারিশের		
<u>তথ্যসূত্র</u>		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রব্যোগ্য নর	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
<u>মন্তব্য</u>	Observation from the visit on 12.08.21: Exit signage has not been found properly.	

পরিদর্শন Location–At all floors Sufficient emergency lighting is not provided for evacuation প্রব্যেক্ষণ pathway.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

২০.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back—up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	_
সম্মুসীমা	
সংশোধিত	%-0F-3033
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হর্যনি
অবস্থা	[²⁰ 차 국가리
মন্তব্য	Observation from the visit on 12.08.21: Sufficient Emergency lighting has not been found.

২১. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Location-All staircase The provided emergency lighting is not sufficient in staiways.
ক্যাপ্	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

২১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	%6-04-5055
সমশ্রসীমা	26-08-6044
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হ্রানি
অবস্থা	
মন্তব্য	Observation from the visit on 12.08.21: Sufficient Emergency lighting has not been
<u> </u>	found.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with কাৰ্যক্ৰম automatic fire alarm and control panel. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants) সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড *मे*भेश्रमीभा সংশোধিত \$&-0B-3033 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা Observation from the visit on 12.08.21: The factory has been submitted the design মন্তব্য and drawings for DIFE approval on 30/04/2019.

3	২৩. পর্ববেক্ষণ	
	1020C280-0	The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	Observation from the visit on 12.08.21: The factory has been submitted fire protection and detection system design and drawings submitted and not now doing any implementation work.

পরিদর্শন Location–At all floor The manual activation points are installed at only one exit routes প্রবেষ্ণণ at all floor ক্যাপ আইটেম ক্যাডাগরি

২৪.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Install Manual activation call point at all exit routes সুপারিশের <u>ভূগ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত \$&-0₽-3033 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা Observation from the visit on 12.08.21: Fire alarm & call point have not been মন্তব্য

২৫. পর্যবেষ্ণণ
পারদশন পর্যবেষ্ণ্যন্
बिग्र्यू
আইটেম
ক্যাটাগরি
DA CARRON
২৫.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শক্ৰম An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্থ্যক্ষ
অগ্রাধিকার ৬ মপ্তাহ
চূড়ান্ত সম্যাসীমা
সংশোধিত সমর্মীমা
অগ্রগতির অবস্থা
New Jobservation from the visit on 12.08.21: Fire alarm & call point have not been found.

পরিদর্শন Location–At all floor. Only 13 no's detectors was available in the factory which is not পর্ববেষ্ণন fulfill the requirement of RMG guideline. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২৬.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত \$&-0₽-3033 **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা Observation from the visit on 12.08.21: The factory has been submitted fire protection and detection system design and drawings submitted and not now doing মন্তব্য any implementation work.

२৭. পর্শবেষ্ণণ পরিদর্শন Factory has not provision of periodic checking of fire alarm, call point & detection পর্শবেষ্ণণ system. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

	Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system
কাৰ্শক্ৰম	periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
<u>কারখানার</u>	
চাৰ্শক্ৰ ম	
<u>শ্বাধিকার</u>	প্রব্যোগ্য নর
হুড়ান্ত	
गेमयत्रीमा	
<u>নংশোধিত</u>	
ন্ মশ্বসীমা	07-07-7940
<u> </u>	শুৰু হুৰ্যনি
শবস্থা	전환 확위에
ו ואַגאַנוו ו	Observation from the visit on 12.08.21: Fire alarm call points, alarm & detection
	system check list have not been availeble in the factory.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	o dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২৮.১. কার্যত্র	ন্ম
কাৰ্শক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	৬ সপ্তাহ
সম্বসীমা সংশোধিত	%&−0₽−3033
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	Observation from the visit on 12.08.21: The factory has been submitted the design
	and drawings for DIFE approval on 30/04/2019.

२৯. পর্যবেষ্ ণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২৯.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শক্ৰম Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply. সুপাৰিশেৰ
ভিখ্যসূত্র কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার ৬ মাস চুড়ান্ত সমর্মীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা ^{০৪–০৯–২০২৩}
অগ্রগতির অবস্থা শুক হর্মনি
Observation from the visit on 12.08.21: The factory has been submitted fire protection and detection system design and drawings submitted and not now doing any implementation work.

পরিদর্শন Location–At 5th floor The water throw of jet is around 7 ft distance. Hose pipe water প্রবিষ্কণ pressure is lower than the minimum requirement of RMG guideline.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৩০.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa. সুপারিশের <u>ভূগ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 08-05-203 সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতি</u>র শুৰু হয়নি অবস্থা Observation from the visit on 12.08.21: Hose pipe has been found non-standard মন্তব্য and not checked periodically.

, প্ৰথ(বঞ্	
রিদর্শন র্শবেষ্কণ	Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked periodically.
্যাপ	
াইটেম	
<u> গাটাগরি</u>	
	7
3.3. 季	শ্ৰুম
কাৰ্যক্ৰম	properly tagged.
সুপারিণ তখ্যসূত্র	
<u>ত ৮ চুব</u> কারখান	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্র</u> াধিব	সর প্রযোগ্য লয়
চুডান্ড সমশ্রসী	ना –
সংশো ^হ সময়সী	
অগ্রগতি অবস্থা	ৰ শুক হৰ্ণনি
মন্তব্য	Observation from the visit on 12.08.2 : Standpipe has been found non-standard and not checked periodically.

৩২. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন দর্শন পরিদর্শন দর্শন দর

৩২.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for কাৰ্যক্ৰম firefighting operation as per RMG guideline. সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 56-09-5055 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা Observation from the visit on 12.08.21: The factory has been submitted the design মন্তব্য and drawings for DIFE approval on 30/04/2019.

৩৩. পর্ববেষ্ণণ

আইটেম ক্যাটাগরি

পরিদর্শন ractory has approximate 5000 liters overhead water capacity and U.G.W.T was 25000 liters, which was connected to hose for fire uses to supply water during peak demand period which was not sufficient.

৩৩.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation কাৰ্যক্ৰম সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার**|৬ মাস চড়ান্ত <u> नेभग्रनी</u>मा সংশোধিত 08-07-505@ সমশ্রসীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা Observation from the visit on 12.08.21: The factory has been submitted fire protection and detection system design and drawings submitted and not now doing মন্তবা any implementation work.

পৰিদৰ্শন Location – At all floor All Power distribution board was made by wood which do not পৰ্যবেষ্কণ meet the requirement of RMG guideline. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

৩৪.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Combustible materials should keep away from electrical sources and all the lighting in storage area must have protecting covers and wiring must be in conduits.
সুপারিশের	
তখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চূড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্যানি
মন্তব্য	Observation from the visit on 12.08.21: Wooden board has been found.

৩৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন The factory has not backup power supply for alarm call point, alarm & detection পর্যবেষ্কন system. ক্যাপ আইটেম ক্যাভাগরি

৩৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Power backup supply should be provided for fire alarm system.
সুপারিশের	
ত্তখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u> অগ্রাখিকার</u>	৬ মস্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	\$€-0B-₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
<u> মন্তব্য</u>	Observation from the visit on 12.08.21: During the factory inspection has not found the backup power system.

ا کسک	
	cation–Generator Room at ground floor Visual alarm system was not available at
	enerator room.
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
৩৬.১. কার্যত্র	<u>ম</u>
	Viewal alayma abould be placed at the generator record
কাৰ্যক্ৰম	Visual alarm should be placed at the generator room.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
, त्रेभग्रतीमा	
সংশোধিত	26-0P-5055
সমশ্রসীমা	26-08-4044
অগ্রগতির	ਅਤ ਨਾਜ਼ਿ ਅਤਾ ਨਾਜ਼ਿ
অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
	Observation from the visit on 12.08.21 During the factory inspection has not found
<u> মন্তব্য</u>	the visual alarm system in the generator room.

় পর্যবেষ্ণণ	
রিদর্শন র্শবেষ্ফণ Fa	actory has not building approval.
্যাপ 11ইটেম	
্যাইডেশ ন্যাটাগরি	
৭.১. কার্যত্র	PM
কাৰ্যক্ৰম	Obtain building approval from issuing authority
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমরসীমা	%&-∘₽-₹∘₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
মন্তব্য	Observation from the visit on 12.08.21: The factory management has not been provided building approval documents.

2nd to 5th floor full occupied and Ground floor partially occupied Conway knitwear পরিদর্শন ltd.2nd floor occupied by community center. automatic smoke detectors with automatic fire alarm system is not provided for whole building. So single fire safety management not exist.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাড়াগরি

৩৮.১. কাৰ্যক্ৰম Implement to a single fire safety management system with approvals from all কাৰ্যক্ৰম tenants in the factory building. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার**|৬ সপ্তাহ চুডান্ড **म**भग्नमीभा সংশোধিত S&-0B-3033 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা Observation from the visit on 12.08.21: The factory has not been found a single fire মন্তবা safety management system in the factory building.

৩৯. পর্যবেষ্ফণ পরিদর্শন The factory has one gas boiler which capacity of 300kg পর্ববেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩৯.১. কাৰ্যক্ৰম Obtain the boiler license from the proper issuing authority. কাৰ্শক্ৰম সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চড়ান্ত <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত 26-09-5055 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা Observation from the visit on 12.08.21: During the factory inspection has not been মন্তব্য provided with any boiler licence.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Factory had not conducted fire drill regular basis.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্যত্ৰ	
কাশক্রম	Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u> অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
হুডান্ত শমশ্রসীমা	
নংশোধিত নমশ্রসীমা	02-02-2290
মগ্রগতির মবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যানি
ন ন্তব্য	Observation from the visit on 12.08.21: During the factory inspection has not bee provided with any fire drill document.