

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	এন আর আর ক্যাশন লিমিটেড
ঠিকানা	A-81, BSCIC Industrial Estate, Shasongaon, Fatullah, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY181
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ণণ	

পরিদর্শন	
अज्ञास्त्रका त	Moderate overstress has been found in corner column.
17(720	
ক্যাপ	
खाठेग्द्रिय	
112(04)	
ক্যাভাগার	

কাৰ্যক্ৰম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in the area identified above.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	We will be asign with design and consultant firm they will take action accordingly
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমর্মীমা	02-20-2038
সংশো ধ িত সমশ্বসীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	13-09-2020, There has no factory engineer. CVV1: 13-09-2021: No design & drawning were available in site.

১.২. কাৰ্যক্ৰয়	১.২. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম	Verify in situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for [the identified columns] or [100mm dia. cores from 4 columns].	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্খানার কার্শক্রম	We will be asign with design and consultant firm they will take action accordingly and they will complete	
অগ্রাধিকার		
চুডান্ড সমশ্বসীমা	02-20-2036	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য	13-09-2020, They have completed assign task but not submitted any test report at DIFE. CVV1:13-09-2021: Core Cutting has been observed but no test report found in site.	

১.৩. কাৰ্যক্ৰয়	১.৩. কাৰ্যক্ষম	
কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plate within the factory giving consideration to floor capacity an column capacity.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম	Our concern design and consultant firm will provide loading plan and we will implement properly	
<u>অগ্রা</u> থিকার		
চুড়ান্ড সমশ্বসীমা	29-02-2200	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য	13-09-2020, They maintain a loading plan but no design of loading plan found at factory. CVV1:13-09-2021: No vetted load plan has been found.	

পরিদর্শন An undocumented Non-engineered shed have been found on roof top ক্যাপ আইটেম ক্যাডাগরি

.১. কার্বক্রম	
কাৰ্শক্ৰম	Building engineer to check the capacity and stability of the shed and make any necessary alterations.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	Our concern design and consultant firm will take action accordingly and they will complete
<u>অগ্রাখিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্বসীমা	09-20-5078
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	13-09-2020, They did not taken any step. CVV1: 13-09-2021: No intiative has been taken yet.

২.২. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Engage qualified Engineer to provide full set of documentation. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কাৰখানাৰ Our concern design and consultant firm will take action accordingly and they will কাৰ্যক্ৰম complete <u>অগ্রাখিকার</u> চুডান্ড 59-07-2900 সমশসীমা সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা 13-09-2020, There has no factory engineer. CVV1: 13-09-2021: No intiative has মন্তব্য been taken yet.

৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Water ponding in vicinity of plastic water tank has been found on roof top due to lack পর্যবেষ্কণ of proper drainage and slope in the roof. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Engineer to inspect whether waterproofing material is applied or where it can be maintained. For both durability and serviceability, waterproofing on the roof slab is recommended. Moreover the roof slab drainage system and leakage of pipes should be investigated.
সুপারিশের	
<u>ভ্খ্যসূত্র</u>	
কারখানার	Our concern design and consultant firm will take action accordingly and they will
কাৰ্যক্ৰম	complete
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সময়সীমা	54-07-7900
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্ত ব্য	13-09-2020, They did not taken any step. CVV1: 13-09-2021: No intiative has been taken yet.

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Exposed rebarls have been found on roof top
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide protective coating to cover the exposed rebar from corrosion.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্র	
কার্খানার	Our concern engineer will cheeck and we will complete accordingly
কাৰ্যক্ৰম	Our concern engineer will cheeck and we will complete accordingly
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	39-01-1200
সময়সীমা	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
সংশোধিত	07-07-7930
সমশ্বসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
	13-09-2020, They provided protective coating by red-oxide to cover the exposed
মন্তব্য	rebar from corrosion. CVV1: 13-09-2021: They have provided protective coating by
	red-oxide to cover the exposed rebar from corrosion.