

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	লেভি হোসিয়ারি
ঠিকানা	A-02,03 BSCIC Hosiery Industrial Estate,
কারখানার কোড	NRY183
কালার কোড	

্যার্যনের ধর	া: শঙ্গি মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ
পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন w পর্ববেষ্কণ re	ocation – GF & 3rd to 9th floor From 3rd to 9th ay were found 0.8m, 0.35m,0.33m,0.33m,0. espectively, which were not fulfilled the minin athway.	33m,0.33m,0.58m,0.33 meter
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ কাৰ্যক্ৰম	ন The minimum clear width of the pathway sh	ould be 0.9 meter
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্যাগার কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed	to complete within timeline.
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	22-0B-502B	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল	
1 1 31		

পরিদর্শন Location – At GF & 3rd to 9th floor At GF & 3rd to 9th floor, evacuation pathways were পর্যবেষ্কণ temporary blocked by garments machine, chair-tables and materials.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

২.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্থানার Implemented কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড **मेमग्रमीमा** সংশোধিত 02-02-2290 সময়সীমা অগ্রগতির চলমান অবস্থা

16-08-2021 (CVV-03): Removing all temporary items from all escape routes,

প্রিদর্শন পরিদর্শন পর্ববেষ্কর Location – Ground Floor At ground floor machine section, the maximum travel distance from any location of the floor to the nearest emergency exit is 30 Meter (singlr travel distance) which does not meet the requirement of RMG guideline. ক্যাপ

aisles and passageway is in progress.

৩.১. কার্যক্রম Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for one more exit in a way not to exceed the maximum travel distance or If the factory design to equip with an কাৰ্যক্ৰম automated fire alarm, portable fire-fighting system and appropriate standpipe and hose system through the entire building the length of travel should not be exceed 60 meter. সুপারি<u>শের</u> তথ্যসূত্র কারখানার Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চডান্ড 07-09-5099 **मेमग्रमीमा** সংশোধিত %-0b-3033 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 16-08-2021 (CVV-03): Preparation of proper plan and design for one more exit মন্তব্য following the conditions has not been started yet

৪. পর্যবেষ্ফণ

মন্তব্য

আইটেম ক্যাটাগরি

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location – Ground Floor At ground floor machine section, the maximum travel distance from any location of the floor to the nearest emergency exit is 30 Meter (singlr travel distance) which does not meet the requirement of RMG guideline.
	distance) which does not meet the requirement of RMG guideline.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Within 6 Months, Implement the plan and design for one more exit or implement with an automated fire alarm, portable fire-fighting system and appropriate standpipe and hose system through the entire building.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	59-07-507d
সংশোধিত সমশ্বসীমা	08-07-505/2
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	16-08-2021 (CVV-03): Implementation of the plan and design for one more exit following the conditions has not been started yet

৫. পর্যবেষ্ফণ

	Location – All exit doors at egress route (GF to 10th floor) All floors exit doors (Total=24 nos, Gf-5nos, & 1st floor- 9th floor-18 nos, 10th floor-1 nos) are provided
	with collapsible security gate, steel sliding & wooden type doors (inward swinging) installed at egress route and do not open in the direction of the travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	o B - o 2 - 3 o 2 o
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-2022
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	16-08-2021 (CVV-03): Replacing all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door is in progress.

Location – All exit doors at egress route (GF to 10th floor) All floors exit doors
(Total=24 nos, Gf-5nos, & 1st floor – 9th floor – 18 nos, 10th floor – 1 nos) are provided
with collapsible security gate, steel sliding & wooden type doors (inward) installed
with locking arrangement at egress route and there is a chance that doors get locked
due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাড়াগরি

৬.১. কাৰ্যক্ৰম Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able কাৰ্যক্ৰম from the side they serve without the use of a key. সুপারিশের ভখ্যসূত্র <u>কারখানার</u> Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ত 06-09-5096 সময়সীমা সংশোধিত 56-07-5055 সময়সীমা অগ্রগতির চলমান অবস্থা 16-08-2021 (CVV-03): Removing all locking device from all egress door is in মন্তব্য progress.

প্রবিষ্কণ
পরিদর্শন Location – 10th floor (dining) 1 nos. of stair is inadequate based on 176 nos. of প্রবিষ্কণ maximum occupants for lunch time hrs at 10th floor (dining) of the factory building.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৭.১. কার্যক্রম Within 6 Weeks, Prepare proper plan & design for another staircase. – Minimum কাৰ্যক্ৰম clear width should be 0.9 meter. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চডান্ড 07-09-5099 সময়সীমা সংশোধিত %-0b-3033 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 16-08-2021 (CVV-03): Preparation of proper plan & design for another staircase মন্তব্য has not started.

পরিদর্শন Location – 10th floor (dining) 1 nos. of stair is inadequate based on 176 nos. of পর্যবেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৮.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 months, Install another staircase as per plan and design. – Minimum clear কাৰ্যক্ৰম width should be 0.9 meter. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড 59-07-5079 সময়সীমা সংশোধিত 08-05-2029 সমশ্রসীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা 16-08-2021 (CVV-03): Installation of another staircase as per plan and design মন্তব্য has not started.

L	<u>る。17(74か</u>	1
l		
l	পারদশন	Location – Both stairs 2 nos stairs are installed in the factory building but only one side
l	পর্ববেষ্ণণ	handrail is provided.
l	ক্যাপ	
l	আইটেম	
l	ক্যাটাগরি	
ı		

.১. কাৰ্যক্ৰম	T .
কাৰ্শক্ৰম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	ob-o2-202 <i>6</i>
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি
মন্তব্য	16-08-2021 (CVV-03): The initiavtive of providing handrails on both side of each stairway with height of 0.9m has not started.

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Location – All stairs Collapsible security gate, steel sliding & wooden type doors (inward swinging) are found at the staircase of the factory building, which are not self-closing type at evacuation route.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 2hrs fire rated doors in all stair way encloses.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	ob-o9-507 <i>P</i>
সংশোধিত সময়সীমা	26-0P-≤055
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	Installation of outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 2hrs fire rated doors in all stair way is in progress.

ı	99. 11/17	P ⁻ 1
I		
l	পরিদর্শন	Location – All stairs Fire rated entry lobby is not provided to stair to separate from the
l	পর্ববেষ্ণণ	area of incidence.
l	ক্যাপ	
l	<u>আইটেম</u>	
l	ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare design for installation of fire rating smoke proof enclosure. 2 hours fire rating doors for exit should not be less than that of 4 hours fire resistance rating of the walls of the smoke proof fire rated entry lobby.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	ob-o9-507 <i>@</i>
সংশোধিত সময়সীমা	26-0P-≤0≤≤
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	16-08-2021 (CVV-03): The initiavtive of preparing design for installation of fire rating smoke proof enclosure is in progress.

পরিদর্শন Location – All stairs Fire rated entry lobby is not provided to stair to separate from the পর্যবেষ্ষণ area of incidence.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগবি

১২.১. কার্যক্রম Within 6 months, Install smoke proof fire rated entry lobby at emergency stairways কাৰ্যক্ৰম to separate from the area of incidence. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড 59-07-5070 সমশ্রসীমা সংশোধিত 08-05-2029 সমশ্রসীমা অগ্রগতির চলমান অবস্থা 16-08-2021 (CVV-03): Installation of smoke proof fire rated entry lobby at মন্তব্য emergency stairways is in progress.

•	36. 1/(44)			
l				
	পরিদর্শন	Location – At 10th floor Stair – 1 (south – west corner) At 10th floor Stair – 1 is not free		
l	পর্যবেষ্ফণ	from combustible (waste) material .		
	ক্যাপ			
	<u>আইটেম</u>			
l	ক্যাটাগরি			
ı				

৩.১. কাৰ্যত্ৰ	
কাৰ্শক্ৰম	Direct route of access to required exits should be provided through stairway which are maintained free of combustibles.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	Implemented
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	16-08-2021 (CVV-03): The factory has provided direct route of access to required exit.

পরিদর্শন Location – Ground floor At GF north east corner of the building, the stair – 2 evacuation প্রবিষ্কণ routes was not protected due to adjacent with high risk generator & transformer.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাউাগরি

১৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hrs fire rated barriers with 2 hrs fire rated doors at ground floor Generator & transformer, which located at the adjacent to the stair -2 evacuation routes.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	ob-o9-507 <i>@</i>
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-3053
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	16-08-2021 (CVV-03): The initiavtive of preparing proper plan and design for 4 hrs fire rated barriers with 2 hrs fire rated doors at ground floor Generator & transformer is in progress.

১৫. পর্যবেষ্ডণ

পরিদর্শন	Location – Ground floor At GF north east corner of the building, the stair –2 evacuation
পর্ববেষ্ফণ	routes was not protected due to adjacent with high risk generator & transformer.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
কাটাগরি	

94.9. 11 14	
কাৰ্শক্ৰম	Within 6 months, Provide 4 hrs fire rated barriers with 2 hrs fire rated doors at ground floor Generator & transformer room, which located at the adjacent to the stair -2 evacuation routes.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	29-09-309
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	16-08-2021 (CVV-03): The initiavtive of preparing providing 4 hrs fire rated barriers with 2 hrs fire rated doors at ground floor Generator & transformer room is in progress.

পরিদর্শন	Location – 1st floor – fabric & finished goods store At 1st floor, a large fabric & finished
পর্ববেষ্ণণ	goods storage area was found without any fire separated from the production area.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

/ 1 · 1 · 1	
৬.১. কাৰ্যত্ৰ	ञ्
	Within 6 Weeks, prepare proper plan and design for 2 hrs fire rated construction with 1.5 hrs fire rated door at 1st floor– Fabric & finished goods storage area for fire separation from other operational area.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	ob-o9-507@
সংশোধিত সমশ্রসীমা	26-0P-≤055
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	16-08-2021 (CVV-03): The initiavtive of preparing proper plan and design for 2 hrs fire rated construction with 1.5 hrs fire rated door at 1st floor- Fabric & finished goods storage area is in progress.

٥	37. 17(7 4	P [*] [
l		
l	পরিদর্শন	Location – 1st floor – fabric & finished goods store At 1st floor, a large fabric & finished
	পর্যবেষ্ণণ	goods storage area was found without any fire separated from the production area.
	ক্যাপ	
	আইটেম	
	ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Provide 2 hrs fire rated construction with 1.5 hrs fire rated door at 1st floor– Fabric & finished goods storage area for fire separation from other operational area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	₹%-0%-₹0%q
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্ত ব্য	16-08-2021 (CVV-03): The initiavtive of providing 2 hrs fire rated construction with 1.5 hrs fire rated door at 1st floor- Fabric & finished goods storage area is in progress.

			_
প	ঝ	1 ² 16	Ŧ
	<u>'_</u>	•	` -
প	থ(ব	184	ণ

Location – 6th & 8th floor At 6th & 8th floor, 2nos. of electric boilers (capacity 40 liter for each) are found without any fire rated barrier adjacent to production floor, which is required fire separation from rest of the operational areas in the factory building.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 6th & 8th floor electric boilers (2 nolls, capacity 40 liter for each), which were located at the adjacent to production area.
সুপারিশের	
<u>ত্থ্যসূত্র</u>	
কার্য্থানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ড সমশ্রসীমা	ob-o>- <o>%</o>
সংশোধিত সমশ্রসীমা	%€-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	16-08-2021 (CVV-03): The initiavtive of preparing proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 6th & 8th floor electric boilers is in progress.

১৯. পর্ববেষ্ণণ

or and the	
পরিদর্শন	
পর্ববেষ্ফণ	

Location – 6th & 8th floor At 6th & 8th floor, 2nos. of electric boilers (capacity 40 liter for each) are found without any fire rated barrier adjacent to production floor, which is required fire separation from rest of the operational areas in the factory building.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্শক্ৰম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 6th & 8th floor electric boilers (2 nols, capacity 40 liter for each), which were located at the adjacent to production area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	59-07-5074
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2029
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	16-08-2021 (CVV-03): The initiavtive of providing 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 6th & 8th floor electric boilers is in progress.

পরিদর্শন Location – GF to 10th floor Aisle marking with arrow guiding or overhead direction signs পর্যবেষ্ণ্ডণ was missing on all evacuation pathways of the production floor.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

২০.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	Implemented
	প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	16-08-2021(CVV-03): The initiavtive of providing aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways is in progress.

২১. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Location – GF to 10th floor Although emergency lighting was provided but it was পর্ববেষ্কণ insufficient at all evacuation pathways of working floors.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

২১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back–up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্বসীমা	o b - o % - < o % &
সংশোধিত সময়সীমা	26-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	16-08-2021 (CVV-03): Providing sufficient emergency lighting with power back-up supply is in progress.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক	The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

<u>২.১. কার্যত্র</u>	ম
কাৰ্শক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড সময়সীমা	o b - o シ - く o ふ ら
সংশোধিত সময়সীমা	%-0B-5055
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	16-08-2021 (CVV-03): The initiavtive of preparing Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm is in progress.

7	ভ. 17(7 ২	The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type	
Г.			
	প্রার্থশন	The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.	
	ক্যাপ		
	আইটেম		
	ক্যাটাগরি		

<u>».১. কাৰ্যক্ৰ</u>	ম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
<u> অগ্রাখিকার</u>	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	59-07-5079
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-0%-2020
শগ্রগতির শবস্থা	চলমান
ন ন্তব্য	16-08-2021 (CVV-03): Installation automatic detection system with automatic fire alarm is in progress.

পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন পরিদর্শন পরিদর্শ

৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Install Manual activation call point at all exit routes
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যজ্ম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	ob-o9-507 <i>@</i>
সংশোধিত সময়সীমা	26-0P-≤055
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	16082021 (CVV-03) : Installation manual activation call point at all exit routes is in progress.

প্রিদর্শন Location – All Floor Smoke detector was provided but not addressable, however the প্র্ববেষ্ণণ quantities of detector was not adequate at all floors of the factory. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

<u> ২</u> ৫.১. কাৰ্যত্ৰ	স্
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্বসীমা	o b − o ⊘ − ₹ o ৡ ७
সংশোধিত সময়সীমা	2€-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	16-08-2021 (CVV-03): Providing adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building is in progress.

ক্যাপ আইটেম	পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	There was no periodic checking of alarm call point, alarm & detection system.
कार्येशन	ক্যাপ আইটেম ক্যান্ট্রাম্বর	Ť

২৬.১. কাৰ্যক্ৰম Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system কাৰ্যক্ৰম periodically and maintained the record properly. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline. **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড 22-07-5026 সমশ্রসীমা সংশোধিত 02-02-2290 সমশ্রসীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা 16-08-2021 (CVV-03): Factory management did not checked alarm call points, মন্তব্য alarm & detection system periodically and maintained the record properly.

Ī		
	পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ No dedicated fire pump was available for fire fi	ighting.
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্বক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan to install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	o B - o 9 - 5 o 9 P
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-3033
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	16-08-2021 (CVV-03): Preparation of proper design and plan to install dedicated fire pump with alternate backup power supply has not started.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	No dedicated fire pump was available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৮.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply. সুপারিশের ভঁখ্যসূত্র কারখানার Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline. **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ত 59-09-5070 সময়সীমা সংশোধিত 08-05-2029 সমশ্বসীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হয়নি অবস্থা 16-08-2021 (CVV-03): Installation of dedicated fire pump with alternate backup মন্তব্য

•	रक, 17/ 1/4 7		
ı			
	পরিদর্শন	Location – Roof Top The performance of hose (water pressure) was not satisfactory.	l
	পর্যবেষ্ণণ	The water throw of jet was around 10 ft distance.	ĺ
	ক্যাপ		ĺ
	আইটেম		l
	ক্যাটাগরি		ĺ

power supply has not started.

৯.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্বসীমা	₹%-0%-₹0% 9
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	16-08-2021 (CVV-03): Stand pipe supplying first aid hose did not have minimum pressure of 200 KPa.

পৰিদৰ্শন There was no practice of periodic checking of hose performance to ensure whether it is পর্যবেষ্কণ functional or not and it is tagged properly.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগনি

০.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	The hose pipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ড সময়সীমা	??-oP-50?@
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	16-08-2021 (CVV-03): Factory has checked hose pipe performance periodically and properly tagged it.

৩১. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন Location – Roof Overhead water tank capacity 44,612 liter for firefighting and domestic পর্যবেষ্ণণ uses. ক্যাপ আইটেম ক্যাডাগরি ৩১.১. কার্যক্রম

১.১. পাশক্ষ	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design to provide dedicated water storage tank for firefighting operation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যথানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্বসীমা	o b − o ∞ − ₹ o % ⊗
সংশোধিত সময়সীমা	7.6. − o.β. − ≤ o.≤ ≤
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্তব্য	16-08-2021 (CVV-03): Factory did not prepare plan and design to provide dedicated water storage tank for firefighting operation.

৩২. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন Location – Roof Overhead water tank capacity 44,612 liter for firefighting and domestic পর্যবেষ্ণণ অচহ্য ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
<u> অগ্রাধিকার</u>	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	59-07-507d
সংশোধিত সমশ্বসীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	16-08-2021 (CVV-03): Factory did not provide dedicated storage tank for firefighting operation.

<u>୭৩. পর্যবেক্ষণ</u>			
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	o fire lift was provided in the factory building.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
	৩৩.১. কার্যক্রম		
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan to Install fire lifts equipped with approved intercommunication (including two way voice communications) with the fire command station or control room on the ground floor lobby of the building.		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্নখানার কার্শক্রম	initiative has been taken and agreed to complete within timeline.		
অগ্রাধিকার	া ৬ সপ্তাহ	$ \ $	
চূড়ান্ত সমশ্রসীমা	ob-o∂-₹o%		
সংশোধিত সময়সীমা	26-0 ₽-≺054		
অগ্রগতির অবস্থা	युर्त्या। विश्व		
মন্তব্য	16-08-2021 (CVV-03) : Factory has provided proper design and plan to Install fire lifts.		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	No fire lift was provided in the factory building.
ক্যাপ্	
<u> আহটেন</u>	
ক্যাভাগাৰ	

৩৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Months, Install fire lifts equipped with approved intercommunication (including two way voice communications) with the fire command station or control room on the ground floor lobby of the building.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has been taken and agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	₹%-0%-₹0%P
সংশোধিত সময়সীমা	08-03-2020
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	16-08-2021 (CVV-03): Factory has installed fire lifts equipped with approved intercommunication with the fire command station or control room on the ground floor lobby of the building.

৩৫. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Fire command station was not provided at ground floor in the factory.
ক্যাপ	
পাহ(৬৸ ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Complete full design and plan for providing fire command station equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	o b - o 2 - 2 o 2 b
সংশোধিত সময়সীমা	26-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	16-08-2021 (CVV-03): Factory did not complete full design and plan for providing fire command station.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Fire command station was not provided at ground floor in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Provide fire command station equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	29-09-209
সংশোধিত সময়সীমা	08-07-505/2
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বনি
মন্তব্য	16-08-2021 (CVV-03): Factory did not provide fire command station equipped with detailed floor plans along with fire detection and fighting devices.

৩৭. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	Location – All floors P. A. (Public Address) system was not available in the whole
পর্ববেষ্ণণ	factory building.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৩৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	A suitable public address system should be provided for communicating to all floors as well as facilities to receive messages from all floors.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
কাৰ্যক্ৰম	, , ,
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সম্ভাহ
চূড়ান্ত সমশ্বসীমা	o b - o % - < o % &
সংশোধিত সমশ্রসীমা	%€-0B-3033
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হ্ৰ্যনি
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	16-08-2021 (CVV-03): Factory did not provide a suitable public address system

Location— 1st, 2nd, 6th, 7th & 8th floor At 1st floor (storage area), 2nd floor (office প্রিদর্শন area), 6th floor (finishing area), 7th floor (finishing area) & 8th floor (finishing area), combustible materials are found near heat/ electrical source due to un—operational process of factory.

ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৩৮.১. কাৰ্যক্ৰম Keep away combustible materials at height up to electrical appliances. All the কাৰ্যক্ৰম lighting in storage area must have protecting covers and wiring must be in conduits. |সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার Initiative has been taken and agreed to complete within timeline. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত 22-07-5026 *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 07-07-2290 সময়সীমা অগ্রগতির চলমান অবস্থা 16-08-2021 (CVV-03): Keeping away combustible materials at height up to electrical appliances: Providing lighting with protective covers and wiring in মন্তব্য conduits in storage area is in progress.

পরিদর্শন পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন ব্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

০৯.১. কাৰ্বক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Visual fire alarm should be place at generator room.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	o β−o ≫−≤o % Ø	
সংশোধিত সময়সীমা	7.6. − o.β − ≤ o.≤ ≤	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি	
মন্তব্য	16082021 ($\mbox{CVV}03$) : Factory did not provide visual alarm system at generator room.	

পরিদর্শন Location – 7th to 10th floor The factory was 11 storied, but the available fire license was প্রবেষ্কণ covered area only from ground floor to 6th floor.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	Cover all units / floors in a valid fire license
<u>সুপারিশের</u>	COVER ON CHIES? HOURS IN A VANA THE RECEISE
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	Implemented
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
<u> চুডান্ড</u>	
<u> </u>	
সংশোধিত	$\prod_{g_{\phi-g} \in S_{g} \leq g} S_{g}$
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	16-08-2021 (CVV-03): Factory provided valid fire license covering all the floor

83.	১. পর্ববেষ্কণ			
1 '	রিদর্শন র্ববেষ্ষণ	IBOUER OPERATOR LICENSE WAS NOT AVAILABLE		
অ	ক্যাপ আইটেম্			
	ক্যাটাগরি			
8	৪১.১. কার্বক্রম			
	কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.		
	সুপারিশের তথ্যসূত্র			
- 1 1	কার্থানার কার্শক্রম	Initiative has been taken and agreed to complete within timeline.		
	অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ		
	চুডান্ত সময়সীমা	o b − o ∂ − ₹ o ∫ b		
	সংশোধিত সময়সীমা	2.6-0.p-≤0.5≤		

16-08-2021 (CVV-03) : Factory has obtained the boiler operator license from the

অগ্রগতির

অবস্থা

মন্তব্য

সংশোধিত

proper issuing authority.