

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

| কারখানার নাম | নিউ সিরাজ হোসিয়ারি |
|--------------|--|
| ঠিকানা | 55/1 S.M Maleh Road, Narayanganj-1400,Bangladesh |
| কারখানার কোড | NRY189 |
| কালার কোড | |

| মূল্যায়নের ধরণ: বৈদ্মুতিক মূল্যায়ন | পর্ববেষ্ফণের তারিখ: |
|---|---------------------|
| ১. পর্যবেষ্ষণ | |
| পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন ব্যবেষ্ণন system. | |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ১.১. কাৰ্যক্ৰম | |
| 1. Provide updated SLD matching the existing in indicate exact positions of all points of switch be approved by the engineer-in-charge. | |
| সুপারিশের ভিখ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্শক্রম | |
| অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ | |
| চূড়ান্ত সম্বসীমা | |
| সংশোধিত সম্বসীমা | |
| ্ষাপ্রাক্তির আবস্থা | |
| মন্তব্য | |
| | |

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ | Location–Office room – Updated As built Electrical Layout Drawings wasn't available in the factory and the factory maintenance person doesn have enough knowledge about electrical layout drawing |
|-----------------------------|---|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কাৰ্যক্ৰম 1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets কাৰ্যক্ৰম to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineerin-charge. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত \$&-0B-2022 সমশ্বসীমা **অগ্রগতির** শুৰু হয়নি অবস্থা

07-12-2020: No ELD is found in the factory.

| র্দর্শন | cation–Generator room –Unwanted materilas were stored inside the generator roo |
|-------------------------|--|
| 1(1-40-1) | Cation Generator room -onwanted materias were stored inside the generator roo |
| NA P | |
| াইটেম াটাগরি | |
| ורוויישוי | |
| .১. কাৰ্যক্ৰম | |
| , , | |
| | All unwanted materials should be removed from Generator room. |
| সুপারিশের | |
| ভ্খ্যসূত্ <u>র</u> | |
| কার্থানার সর্বাহ্য | |
| কাৰ্যক্ৰম | 7 7002 |
| অগ্রাধিকার | <u>। ৬ </u> |
| চুডান্ড সময়সীমা | _ |
| | |
| সংশো খি ত | %(€-0β-305) |
| 거ᆈᆀ게 | |
| | শুরু হর্মনি |
| অগ্রগতির অবস্থা | |

৪. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

প্রিদর্শন Location-All distribution board. -Rubber mat was not provided in front of all পর্ববেষ্ণণ distribution boards ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৪.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Provide rubber mats of adequate size in front of all distribution panels. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ত *ने*भेश्रेत्रीमा সংশোধিত \$6-0P-3033 **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য 07-12-2020: No rubber mats are provided in front of panel boards.

*৬. প*র্যবেষ্ণণ প্রিদর্শন |Location-Generator room -Only Fire extinguisher was found, but smoke detector was পর্যবেষ্ণ্য not found in the generator room. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৫.১. কাৰ্যক্ৰম Install smoke detection and provide firefighting equipment in the substation and কাৰ্যক্ৰম generator room. |সুপারিশের ভিখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ত সমশ্রসীমা সংশোধিত \$6-0B-3033 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য 07-12-2020: Smoke detector is not installed in the factory.

পরিদর্শন Location – All exit area – EXIT signage was not illuminated with at least 30 minute পর্ববেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৬.১. কাৰ্যক্ৰম

1. Exit signs should be illuminated either by lamps external to the sign or by lamps কাৰ্যক্ৰম contained within the sign. 2. The source of illumination should be providing not less than 50 lux. সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত \$6-0B-3033 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 07-12-2020: No exit sign is found on the exit door. মন্তব্য

৭. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন Location–DB at Sewing section, DB at finishing section –Proper segregation was not পর্শবেষ্কণ provided of different end use loads.
ক্যাপ

ক্যাটাগরি

আইটেম

৭.১. কার্যক্রম

1. Design to have proper segregation of different end used loads. 2. Wiring design কাৰ্যক্ৰম to have separate and distinct sub-circuits for power and heating system. 3. All DBs to be placed conveniently. 4. Wiring to be neat, tidy and located near ceiling. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার**|৬ মাস চড়ান্ত <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত 08-05-2029 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 07-12-2020: Proper segregation is not found in the distribution boards. মন্তব্য

পরিদর্শন Location–DB at Sewing section, junction box at finishing section. –Exposed or open live পর্যবেষ্ণ্যণ wire was found in Distribution Board. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৮.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম | All strands cables at exposed ends should be properly soldered / crimped and insulated. |
|-----------------|---|
| সুপারিশের | |
| ভখ্যসূত্র | |
| কার্খানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিকার | ১ সপ্তাহ |
| চুডান্ত | |
| সময়সীমা | |
| সংশোধিত | %%-04-3033 |
| সময়সীমা | 99-01-4044 |
| <u>অগ্রগতির</u> | শুরু হ্রানি |
| অবস্থা | \(\tau_{\pi_{\pi_{\pi_{\pi_{\pi_{\pi_{\pi_{\pi |
| <u>মন্তব্য</u> | 07-12-2020: Open live wires are found in the distribution boards. |

১. পর্যবেষ্ণণ

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ | Location-Factory building -Electrical service shafts were not provided in building. |
|------------------------|---|
| ক্যাপ্ | |
| আই(টেম্ | |
| ক্যাটাগরি | |

১.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম | For buildings > 20m high, provide at least one vertical shaft of 200 x 400 mm for every 1500 sq.m. floor area. |
|-------------------------|--|
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কার্খানার | |
| কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ | ৬ মাস |
| চুডান্ত সময়সীমা | |
| সংশোধিত সমরসীমা | 08-05-2020 |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হৰ্মনি |
| মন্তব্য | 07-12-2020: No service shafts are used for the cable. |

পরিদর্শন Location – DB at Sewing section, DB at finishing section, COS at finishing section, পর্যবেষ্ণণ junction box at finishing section. –Inflammable materials ware found inside the panels. ক্যাপ আইটেম ক্যাড়াগনি

১০.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম | 1. Remove all the inflammable materials from surrounding of electrical circuitry at DBs. 2. Ensure that all electric circuitry clean of inflammable materials. 3. Conduct periodic maintenance and maintain the records. |
|---------------------|--|
| সুপারিশের | |
| ভখ্যসূত্র | |
| কার্থানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | ৬ মাস |
| চুডান্ড সময়সীমা | |
| সংশোধিত সময়সীমা | 08-07-505/2 |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হ্বানি |
| মন্তব্য | 07–12–2020: Inflammable meterials are stored surround the distribution boards. |

১১. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Location–DB at Sewing section, DB at finishing section – Danger / 415 V signage were পর্শবেষ্কণ not provided on electrical panels.
ক্যাপ

আইটেম ক্যাটাগরি

১১.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম | The electrical panels to be of metal case and should be marked with Danger 415 Volts and identified with proper phase marking and danger signage. |
|--------------------|---|
| সুপারিশের | |
| ত্থ্যসূত্র | |
| কার্খানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| <u>অগ্রা</u> খিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চুডান্ড | |
| <u> </u> | |
| সংশোধিত | 7&-0P-5055 |
| সময়সীমা | |
| <u>অগ্রগতির</u> | শুরু হর্মনি |
| অবস্থা | |
| মন্তব্য | 07–12–2020: No denger Sign are found on the distribution boards. |

পরিদর্শন Location–Junction box at finishing section. –Over current protection device was not পর্শবেষ্ষণ installed in the mentioned panels. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১২.১. কাৰ্যক্ৰম

Over current protection devices (Circuit breakers) should be installed at all কাৰ্যক্ৰম distribution panels. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** অবিলম্বে চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 02-02-2290 সমশ্রসীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 07-12-2020: No circuit breaker is installed for outgoing circuit. মন্তব্য

১৩. পর্ববেষ্ষণ

পৰিদৰ্শন Location–Fuse at finishing section, junction box at finishing section. –Fuse and junction পৰ্শবেষ্কণ box was installed on wooden board.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম | 1. Wooden switchboards / panel boards should be replaced by non-flammable materials. 2. Prefer switchboards made of non-flammable materials. |
|-------------------------|--|
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্বক্রম | |
| অগ্রাধিকার চুডান্ড | ৬ মাস |
| সম্বসীমা সংশোধিত | |
| সম্প্রসীমা অগ্রগ্রিব | 08-0%-2030 |
| অবস্থা | শুৰু হৰ্মনি 07–12–2020: Flammable wooden base distribution boards is observed. |
| <u> মন্তব্য</u> | 07-12-2020: Flammable wooden base distribution boards is observed. |

পরিদর্শন Location-COS at finishing section, junction box at finishing section -Electrical পর্শবেষ্ণণ connections were not properly secured with lugs and glands. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৪.১. কাৰ্যক্ৰম

| | Describe and the second of the |
|--------------------|--|
| ا ر ا | Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at |
| কাৰ্যক্ৰম | (LT/MDB/DB/SDB)'s. Ensure that all the electrical connections are properly |
| | secured with lugs and glands. |
| সুপারিশের | |
| ভ৾খ্যসূত্ৰ | |
| কার্থানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চুডান্ড | |
| সময়সীমা | |
| সংশোধিত | 76-04-3033 |
| সমশ্রসীমা | |
| অগ্রগতির | শুরু হর্ননি |
| অবস্থা | اءالا که برحال |
| মন্তব্য | 07-12-2020: No lugs are used for electrical connection . |

১৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Hocation - DB at Sewing section, DB at finishing section - Cables / wires and MCB/MCCB were not selected with suitable rating for desired application (SLD was not available).
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১৫.১. কার্যক্রম

| Select conductors and MCCB/MCB with adequate sizing without exceeding permissible current carrying capacity for insulation. |
|---|
| |
| |
| |
| |
| ৬ মপ্তাহ |
| |
| |
| %-∘F-3∘33 |
| 26-08-4044 |
| সংশোধিত |
| 71/(III 4 e |
| 07–12–2020: Electrical wire and circuit breakers are installed with maintaining |
| approve SLD. |
| |

১৬. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন Location–DB at Finishing section, junction box at finishing section. –Bunch of cable at প্রব্যেক্ষণ MCCB and bus bar terminal was observed in the panel.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১৬.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম | Avoid bunch of cable at MCCB/MCB and bus bar terminal, use individual circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards. |
|----------------------|---|
| সুপারিশের | |
| ভখ্যসূত্র | |
| কার্খানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| <u>অগ্রা</u> খিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চুডান্ড সমশ্বসীমা | |
| সংশোধিত সময়সীমা | %€-0B-3033 |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হ্বানি |
| মন্তব্য | 07-12-2020: Multi connection of cable are found on busbar terminal. |

১৭. পর্যবেষ্ডণ

পরিদর্শন Location-DB at Sewing section, DB at finishing section -Wiring diagram/ circuit list পর্যবেষ্কণ with proper current ratings was not provided on distribution boards. ক্যাপ

আইটেম ক্যাটাগরি

১৭.১. কাৰ্যক্ৰম

| Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, marking for DBs identifying end use load, voltage, number of phases. |
|---|
| |
| |
| |
| |
| ৬ সপ্তাহ |
| |
| |
| %-0 F-3 0 3 3 |
| 3√ - 2 0 - 2 0 4 4 |
| শুরু হর্যনি |
| |
| 07–12–2020: No List and diagram are found on the distribution boards . |
| |

১৮. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন Location-DB at sewing section. -Non standard cable joints were observed in elecrical পর্ববেষ্ণণ circuit. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি

১৮.১. কাৰ্যক্ৰম Provide cable joints of porcelain / PVC connectors with PIB tape wound around কাৰ্যক্ৰম before placing the cable in the box. 'সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 76-0P-5055 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 07-12-2020: Non standard cable joints are observed in elecrical circuit.

১৯. পর্ববেষ্ষণ পরিদর্শন Location–5th floor wall –Cable penetrations from wall was not properly covered and পর্ববেষ্ণণ sealed. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ১৯.১. কার্যক্রম কাৰ্যক্ৰম Seal the cable penetrations through walls adequately with fire resistive elements. সুপারিশের ভিখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত \$6-0B-3033 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা

07-12-2020: Cable penetrations from wall is not properly covered and sealed.

২০. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

মন্তব্য

পরিদর্শন Location-DB at Sewing section, DB at finishing section -Common neutrals were used পর্যবেষ্ণন for more than one circuit. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২০.১. কাৰ্যক্ৰম

Each circuit should have a separate neutral (use of common neutral for more than কাৰ্যক্ৰম one circuit shall not be permitted). সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 08-05-2029 সমশ্রসীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা 07-12-2020: Separate Neutral is used for separate load. মন্তব্য

২১. পর্যবেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন Location–All distribution board,COS at finishing section. –Cable entry–exit point to the পৰ্যবেষ্কণ panel was not properly sealed.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২১.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম | Seal the cable entry-exit points of (LT/MDB/DB/SDB)'s with non-flammable materials. In addition: 1. Ensure that HT / LT panels / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly. |
|----------------------|--|
| সুপারিশের | |
| ভখ্যসূত্র | |
| কার্থানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চুডান্ড সমশ্বসীমা | |
| সংশোধিত সময়সীমা | 08-07-505/2 |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হ্বনি |
| মন্তব্য | 07-12-2020: Cable entry-exit point to the panel are not properly sealed. |

পরিদর্শন Location–Generator room. –Generator body frame was earthed by a single earthing পর্ববেষ্ণন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২২.১. কার্যক্রম

| কাৰ্যক্ৰম | Provide proper separate earthing/grounding to generator. Ensure that generator body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground. |
|--------------------|--|
| সুপারিশের | |
| <u>ভি</u> খ্যসূত্র | |
| কারখানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| <u>অগ্রা</u> খিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চুডান্ত | |
| <u> </u> | |
| সংশোধিত | 76-04-3033 |
| সমশ্রসীমা | 24-02-4044 |
| <u>অগ্রগতির</u> | সংশোধিত |
| অবস্থা | © FIII)/P |
| प्रहारा | 07-12-2020: Two separate and distinct connections of earthing are provided to |
| <u> মন্তব্য</u> | the generator body frame. |

২৩. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন Location-DB at Sewing section, DB at finishing section – Earth Continuity Conductor প্রবেষ্কণ (ECC) was not adequately & dedicated to circuit.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

২৩.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম | 1. Provide the ECC to meet minimum cross-sectional area as per table 4.5. 2. Ensure that connections between conductors / equipments provided to durable electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth. |
|-----------------------|--|
| সুপারিশের | |
| ভ৾খ্যসূত্ৰ | |
| কার্থানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | ৬ মাস |
| চুড়ান্ত সময়সীমা | _ |
| সংশোধিত সম্বয়সীমা | 08-0%-2020 |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| <u> মন্তব্য</u> | 07-12-2020: Dedicated earthing is provided for each circuit. |

২৪. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন Location–Sewing machine at sewing section, cutting machine at cutting section. – পর্শবেষ্ণন Electrical equipments were not properly earthed. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২৪.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্বক্ৰম | Provide separate earthing connection to electrical equipments. Ensure that earth potential provided for all parts of equipment / installation (other than live parts) and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth. |
|-------------------------|--|
| সুপারিশের তথ্যসত্র | |
| কার্খানার | |
| কার্শক্রম অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চুড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সমশ্বসীমা | %€-0B-2022 |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 07-12-2020: All of the electrical equipment are separately earthed. |

২৫. পর্ববেষ্কণ

পৰিদৰ্শন Location-DB at Sewing section, DB at finishing section – Earthing connection was not প্ৰব্ৰেষ্ণৰ provided to the body and doors of all distribution board.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগৰি

২৫.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্শক্ৰম | Provide adequate earthing to body and doors to all DBs. Ensure that all electrical panels provided with proper and separate earth potential. |
|--------------------|--|
| সুপারিশের | |
| ত্থ্যসূত্র | |
| কার্খানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চুডান্ড | |
| সমশসীমা | |
| সংশোধিত | %€-0₽-3033 |
| সমশ্রসীমা | |
| <u>অগ্রগতির</u> | শুরু হর্যনি |
| অবস্থা | |
| মন্তব্য | 07-12-2020: Panel boards including panel door are not properly grounded. |

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ | Location–The roof of the factory building. –Lightning protection system was not adequately installed in the building. (Only one air terminal was installed which was not sufficient for the building.) |
|-----------------------------|--|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

| কাৰ্শক্ৰম | Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels at roof top of building. |
|-------------------------|--|
| সুপারিশের | and and acceptance reserves as recently |
| <u>ভখ্যসূত্র</u> | |
| কার্খানার | |
| <u>কাৰ্যক্ৰম</u> | |
| <u>অগ্রাধিকার</u> | ৬ মাস |
| চুডান্ত সময়সীমা | |
| সংশোধিত সময়সীমা | 08-0%-2029 |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমাল |
| <u>ন্ট্র</u> মন্তব্য | 07-12-2020: LPS drawing and design is approved but installation is not started. |

| l | ২৭. গ্ৰ(ব্ৰুণ | |
|---|--|---|
| ı | | _ |
| ı | পাৰ্মশূৰ of remark Location-Office room -No such documents was found in the factory. | |
| ı | ११४(त्र्यः । | 4 |
| ı | ক্যাপ | |
| ı | আইটেম | |
| ı | ক্যাটাপরি | |

| ৭.১. কাৰ্যক্ৰ | <u>។</u> |
|------------------------|--|
| | Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্বক্রম | |
| অগ্রাধিকার | চলছে |
| চূডান্ত সময়সীমা | |
| সংশোধিত সময়সীমা | 07-07-7940 |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হৰ্মনি |
| | 07-12-2020: Periodical insulation resistance test, earth resistance test and operating test of all equipment are not conducted and recorded yet. |