

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ক্রেন্ডস নিট ক্যাশনস লিঃ
ঠিকানা	32/24, Issa Khan Road, Narayanganj-1400, Bangladesh
কারখানার কোড	NRY094
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরণ	রণ: অগ্নি মূল্যারন পর্ব্য	বষ্ফণের তারিখ:
. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Te	Testing and record of fire-fighting equipment	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	৯ ম	
কাৰ্যক্ৰম সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম	ার	
অগ্রাধিকার	ার প্রযোগ্য লয়	
চুড়ান্ত সময়সীমা		
সংশোধিত সমশ্রসীমা	1	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুন্ননি	
মন্তব্য	Observation from visit date on 16.09.2021:Testing records of fire-fightin equipments are not found during visit.	g

২. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of পর্ববেষ্ণন storage area ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Lights in storage area need to be installed with protective covers and conduits.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	02-02-2940
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হৰ্যনি
<u>অবস্থা</u>	· 전후 본웨이
	Observation from visit date on 16.09.2021:Naked lights are found without
<u> মন্তব্য</u>	protective covers in bonded ware house and accessories store. Location: GF and
	4th floor

৩. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Management of combustibles in storage area
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

	Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with
কাৰ্যক্ৰম	no air-conditioning duct shall be minimum 2.9 m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
<u>কারখানার</u>	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
<u> </u>	
<i>স</i> মশ্রসীমা	
সংশোধিত	02-02-2290
সমশ্বসীমা	
অ গ্রগতির	শুরু হর্ননি
অবস্থা	[
	Observation from visit date on 16.09.2021:Combustibles are not managed with
মন্তব্য	good housekeeping in bonded warehouse and accessories store area. Location: G and 4th floor

পার্দশন _{Vi:} প্রব্বেষ্ক্রণ	isibility and uniformity of exit signs
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

	All required means of exit or exit access in buildings or areas requiring more than one exit shall be signposted. The signs shall be clearly visible at all times, where necessary supplemented by directional signs.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বানি
মন্তব্য	Observation from visit date on 16.09.2021:Illuminated exit signs are installed at several exits but those are found nonfunctional. Illuminated directional exit signs are not found in the factory. Location: All floors.

৫. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Availability of As built drawing with machine layout & escape route
ক্যাপ	
আই(টেম	
ক্যাটাগরি	

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to prepare as built drawing with floor machine layout showing means of escape with proper dimension.
সুপারিশের	
<u>তখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্বনি
মন্তব্য	Observation from visit date on 16.09.2021:As-built drawing with machine layout & escape routes is not found in this factory during the visit.

৬. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Va	alidity and full area coverage of fire license
গ্ৰাপ ক্যাপ	
আই(উম ক্যাট্যগুলি	
ক্যাৰ্ভাগার	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	-
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have a valid fire license covering the full occupied area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	76-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	Observation from visit date on 16.09.2021:Updated fire license is found with dated till 30–June–2020 but full occupied area is not mentioned in the fire license.

পূৰ্ববেষ্ষণ	
রিদর্শন	rpe of exit doors
শ্বেক্ষণ ু	pe of exit doors
্যাপ ।ইটেম	
াহভেশ গ্রাটাগরি	
7101 11 11	
.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.
সুপারিশের	the specific discountry in the
<u>ভূখ্যসূত্র</u>	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চূডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	%€-0B-2022
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	Observation from visit date on 16.09.2021:At all exits, non-rated collapsible gates with locking features are found at all exits. Side swinging fire rated doors are not installed yet.

14(বঞ্চণ	andrail on both sides of stairways
চ্যাপ শাইটেম	
<u>ক্যাটাগরি</u>	
১. কাৰ্যক্ৰম	1
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to provide handrail on both sides of all the stairways.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমরসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	\$&-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি
মন্তব্য	Observation from visit date on 16.09.2021:At all floors, both side handrails are not provided at all stairways.

১. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	dequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰঃ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to be installed with adequate illuminated emergency lighting in floors, exits & stairs. (Escape route).
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড সমর্মীমা	<u>৬ সপ্তাহ</u> –
সংশোধিত সমশ্বসীমা	26-0 ₽-<0<<
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হর্মনি
মন্তব্য	Observation from visit date on 16.09.2021:At all floors, factory has not installed any kind of illuminated emergency lights at escape routes, floors and stairs.
L	

পরিদর্শন Emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm & পর্যবেষ্ণণ detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১০.১. কাৰ্যক্ৰম

Factory needs to have emergency backup power for critical fire safety system with কাৰ্যক্ৰম sufficient capacity & arrangement according to NTPA Guideline. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত %-0b-3033 সমশ্বসীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হয়নি অবস্থা Observation from visit date on 16.09.2021:Emergency backup power is not found in মন্তব্য this industry during the visit.

১১. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Availability of fire department pre-plan
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Fire department pre-plan needs to be developed.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্ত ব্য	Observation from visit date on 16.09.2021:Fire department pre plan is not found during the visit.

১২. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Minimum and total width and height of exit door
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	ī

১২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to maintain minimum width of exit 0.9 m and height 2 m as per the requirement of NTPA guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	Observation from visit date on 16.09.2021:At 1st floor, the exit width of stair-2 is measured 0.28m which is not fulfill the minimum requirement as per the standard. At ground floor, final exit discharge width from stair-2 is measured 0.64m which is not ensure the minimum requirement of exit width. At 1st floor, height of means of egress is measured 1.27m which is not fulfill the minimum requirement of guideline.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Fire separation of final exit routes
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম Final exit route-1 (Stair-1 route) need to be protected (2 hours rated construction with 1.5 hours rated door) at each floor level entrance including ground floor and need to be protected by fire and smoke proof lobby with bonded ware house at ground floor by 4 hours rated construction with 2 hours rated door/opening, also need to have the protected escape route till to reach safe refuse area. Final exit কাৰ্যক্ৰম route-2 (Stair-2 route) need to be protected (2 hours rated construction with 1.5 hours rated door) at each floor level entrance and need to be protected from working floor at ground floor by 2 hours rated construction with 1.5 hours rated door/opening, also need to have a protected escape route till to reach safe refuse area. Also the factory needs to have sufficient width of the exit-2 and stair-2. সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চডান্ত সময়সীমা সংশোধিত 08-05-2029 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা Observation from visit date on 16.09.2021: Final exit route is found same as previous condition. No action has been taken yet to separate stair-1 by fire rated construction barrier from bonded warehouse area at ground floor. Stair-2 is not মন্তব্য found fire separated by fire rated construction barrier and fire doors. Final exit width is measured 0.64m at ground floor which is not fulfill the minimum requirement as per the standard.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ <u>ড</u> ণ	Fire separation of storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Accessories storage area need to be protected from sewing section at 4th floor with 2 hours rated construction and 1.5 hours rated opening or doors. Factory needs to provide fire and smoke proof lobby of stair-1 at ground floor with bonded ware house by 4 hours rated construction with 2 hours rated door/opening.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সমশ্বসীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	Observation from visit date on 16.09.2021:Accessories store is not found fire separated from sewing section by fire rated construction barrier and fire doors. Location: 4th floor. Bonded warehouse is not found fire separated from stairs by fire rated construction barrier and fire doors. Location: Ground floor.

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Fire separation of boiler, generator, sub-station and chemical room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Boiler room needs to be fire separated from finishing section with 4 hours fire rated enclosure and 2 hour rated doors/opening. Generator room needs to be fire separated with 4 hours fire rated enclosure and 2 hour rated doors/opening from bonded ware house having direct access from outside.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	Observation from visit date on 16.09.2021:At 2nd floor, boiler room is not found fire separated from production floor by fire rated construction barrier and fire rated doors. At ground floor, generator room is not found fire separated from bonded warehouse by fire rated construction barrier. Only 5" brick wall is found inbetween bonded warehouse and generator room, which is not adequate as per standard.

ক্যাপ আইটেম	পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ	Fire and smoke protection of staircases.
() 401,191,21	ক্যাপ আইটেম ক্যাট্যগুলি	Ť

কাৰ্শক্ৰম	All the exits connecting to the staircases need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and opening i.e. 2 hours rated enclosure and 1.5 hour rated door and provide a protected route from all though the stairway to the final exits. Factory needs to provide fire and smoke proof lobby of stair-1 at ground floor only with bonded ware house by 4 hours rated construction with 2 hours rated door/opening.
সুপারিশের	
<u>ত্</u> থ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	Observation from visit date on 16.09.2021:Staircases are not found fire and smoke protected by fire rated doors from working areas. Collapsible gates and steel type doors are found at all floors connecting with staircases which are found unsafe. Location: All exit stairs

পর্যবেষ্ণ্য Fire separated lobby in staircase	
ক্যাপ আইটেম ক্যানাগরি	

	Factory needs to provide fire and smoke proof lobby of stair-1 at ground floor only
কাৰ্শক্ৰম	with bonded ware house by 4 hours rated construction with 2 hours rated door/opening.
সপারিশের	acon opening.
ভূখাসত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
	Observation from visit date on 16.09.2021:At all floors, entry lobbies are not found
মন্তব্য	fire separated, all stairs are found connected with adjacent production floors without any fire rated construction barrier and fire rated doors. Collapsible gates are found at exits stairs.

১৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Adequacy of centralized fire detection system
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

১৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	Observation from visit date on 16.09.2021:Factory has installed few standalone type detectors in several places. Centralized automatic fire detection and alarm system is not installed yet.

পাৰ্দশন Installation of fire alarm system and call point প্ৰব্ৰেষ্ট্ৰ	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	╛

১৯.১. কার্যক্রম

	Factory needs to install manually operated electrical fire alarm system with single
কাৰ্যক্ৰম	or multiple call boxes as well as automatic fire alarm system for centralized
	automatic fire detection and alarm system.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	08-0%-303@
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হ্ৰানি
অবস্থা	1
ਹਗਤਾ	Observation from visit date on 16.09.2021:Centralized automatic fire detection and
<u>মন্তব্য</u>	alarm system is not installed yet. So call point is not found in the factory.

২০. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Availability of control panel for automatic fire detection and alarm system
ক্যাপ্	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

২০.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install control panel for centralized automatic smoke detection & fire alarm system according to NTPA Guideline.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-205@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	Observation from visit date on 16.09.2021:Centralized automatic fire detection and alarm system is not installed yet. Control panel of automatic fire alarm and detection system is not available.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ A১	vailability of standpipe system
ক্যাপ আইটেম	
পাহডে ন ক্যাটাগরি	
২১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to install proper standpipe system with having at least 75 mm dia of riser.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2050
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	Observation from visit date on 16.09.2021:Factory has installed nonstandard standpipe system (25 mm plastic hose pipe). Standard standpipe system is not installed yet in the factory.

২. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Ac	dequate number of hoses
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২২.১. কাৰ্যন্ত	স্
কাৰ্শক্ৰম	Factory need to be installed by 1 riser per 1000 sqm of floor area with at least 38 mm dia of hoses
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	৬ মাস
সম্প্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2039
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রাণি
মন্ত ব্য	Observation from visit date on 16.09.2021:Factory has installed non-standard and inadequate number of hose connection but adequate numbers of hoses with standard standpipe system is not installed yet in the factory.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Maximum throw of hose pressure at the highest point
ক্যাপ	
অ।খ্ডেশ ক্যাটাগরি	f .

ু কাৰ্যক্ৰম	Factory need to ensure the minimum pressure for standpipes supplying a 50mm or larger hose shall be at least 300 Kpa and standpipe supplying first aid hose (38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 Kpa.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ মাস
চুডান্ত	
সম্প্রসীমা	_
সংশোধিত	08-0%-203@
সময়সীমা	08-02-404@
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হ্ৰাণি
অবস্থা	전략 환제에
মন্তব্য	Observation from visit date on 16.09.2021:Standard standpipe system with dedicated fire pumps are not yet installed to ensure required hose pressure at the
	highest and most remote part of the building. So the maximum throw of hose pressure could not be verified at the highest point.

২৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Availability of Siamese connection for fire department
ক্যাপ আইটেম	
ক্যা টা গরি	

২৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	Observation from visit date on 16.09.2021:Siamese connection for fire department is not found as standard standpipe system is not available in the factory.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৫.১. কাৰ্যক্ৰম Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient কাৰ্যক্ৰম capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ত সমশ্রসীমা সংশোধিত 08-07-505@ সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা Observation from visit date on 16.09.2021: Dedicated fire pump is not found in the মন্তব্য factory as standpipe system is not available in the factory.

২৬. প্রবেষ্ণণ	
পরিদর্শন প্রব্যবস্থার Water capacity for fire-figh	nting
ক্যাপ	
আইটেন ক্যাট্যপূৰ্বি	

কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire–fighting equipment and at least 1900 ltr x 75 min=142500 liters water storage tank.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সমশ্রসীমা	o8−o5−₹o₹⊚
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	Observation from visit date on 16.09.2021:Overhead water tank is found at roof to but dedicated water storage tank for firefighting is not found including sufficient water storage capacity.