

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমগীবী মানুষের অধিকার, বিষম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	গালা জেস ওব্যাব লিমিটেড
ঠিকানা	Bismillah Market-2, 212, Afaz Nagar, Fatullah, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY097
কালার কোড	

ুল্যারনের ধরণ: অন্নি মূল্যারন	পর্ববেষ্ডণের তারিখ: -
. পর্যবেষ্ডণ	
Aবিদৰ্শন প্ৰবিদৰ্শন প্ৰবিশ্বেষ্ণন gate installed at egress route and do not open	are provided with collapsible security
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Replace all 5 nos. existing exit doors on eva কাৰ্শক্ৰম hinged type door, which swing outward and the door should not constrict the width of th	in the direction of travel. Swinging of
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্শনার কার্শক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> ৬ সপ্তাহ	
চ্চুড়ান্ড সম্ব্যসীমা	
সংশোধিত সমশ্সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Location-All floors of exit doors at egress route All floors exit doors (Total=8 nolls, 6 nolls at 4th & 5th floor & 2 nolls at GF- stair 1 & 2 exit) are provided with collapsible security gate installed with locking arrangement at egress route and there is a chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২.১. কাৰ্যক্ৰম Remove all locking device from all 6 nos. egress door. All exit doors should be কাৰ্যক্ৰম open-able from the side they serve without the use of a key. সুপারিশের ভখ্যসূত্র <u>কার</u>খানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত %-0}-2022 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

# ৩. পৰ্যবেষ্ণণ পরিদর্শন Location–All stairs There are 2 nos stairs in the factory building but none of the stairs প্রব্যেষ্ণণ are provided handrails on both side. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্রম Provide handrails on both side of each stairway with height of 0 9m measured from

	,
	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	%€-0₽-3033
সমশ্বসীমা	26-08-4044
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

	शियश्वा सारविष्य	Location – All stairs Collapsible doors are found at the staircase of the factory building, which are without self-closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing doors.
1	্যাপ	-
	) াইটেম	
4	য়াটাগরি	
8	.১. কার্থ	ম্
	কাৰ্যক্ৰম	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable
	<i>কাসক্র</i> প	1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses.
	সুপারিশে	
	ভূখ্যসত্ৰ	
	<u> </u>	
	কার্খান	최
	কাৰ্যক্ৰম	
	অগ্রাধিক	ৰ ৬ মপ্তাহ
	চডান্ত	
	সময়সীম	r   -
	সংশোধি	5
		\$\\\ \&\( - \cdot \cdot - \cdot \cdot - \cdot \c
	भभः अ।	I

# প্রিদর্শন Location – At 4th floor Stair – 2 (east side) Stair – 2 (east side) was blocked by wastage পর্যবেষ্ণ্য materials at 4th floor. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

<b>চাৰ্শক্ৰ</b> ম	Direct route of access to required exits should be provided through stairway which are maintained free of combustibles.
পুপারিশের	
হূ ছথ্যসূত্র	
<u> </u>	
<u> </u>	
<u> শগ্রাধিকার</u>	প্রব্যোগ্য নর
হূডান্ত নমশ্রসীমা	_
নংশোধিত নমশ্রসীমা	07-07-790
মগ্রগতির মবস্থা	সংশোধিত

#### ৬. পর্ববেষ্ণণ

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location-4th floor At 4th floor the electric boiler (capacity 100 liter) is located in the production floor, which required separation from rest of the operational areas in the factory building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with কাৰ্যক্ৰম 2 hours fire rated doors at 4th floor electric boiler (capacity 100 liter) room, which located at the adjacent to production area. সুপারিশের ভূথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত \$&-0B-3033 সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

9. 9 9	রিদর্শন ব্যবহুদ্ধ	Location-4th floor At 4th floor the electric boiler (capacity 100 liter) is located in the production floor, which required separation from rest of the operational areas in the
		factory building.
অ ক	াইটেম গ্রাটাগরি	
۹.	.১. কার্য	ক্রম

.১. কার্বজন		
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at 4th floor electric boiler (capacity 100 liter) room, which located at the adjacent to production area.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ মাস	
চুডান্ড সময়সীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-203/9	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা মন্তব্য		

প্রদর্শন পরদর্শন প্রবিদর্শন প্রবিশ্বন্ধন প্রবিশ্বন্ধন প্রবিশ্বন্ধন প্রবিশ্বন্ধন প্রবিশ্বন্ধন প্রবিশ্বন্ধন প্রবিশ্বন্ধন ভ্যাট্য in 4th floor & 5th floor individually. ক্যাপ আইটেম ক্যাট্যাপ্রবিশ্বন্ধন

#### ৮.১. কাৰ্যক্ৰম

 Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Exit sign কাৰ্যক্ৰম should be posted above the exit door, - It should be clearly visible at all time, -Provide directional signs wherever necessary. - All exit doors should be clearly marked for easy identification. সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার|**প্রযোজ্য নয় চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

#### ৯. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Location– 4th floor& 5th floor No emergency lightings are provided for evacuation পর্যবেষ্কণ pathway in 4th floor& 5th floors of the factory building. ক্যাপ

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

#### ৯.১. কাৰ্যক্ৰম

The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-কাৰ্যক্ৰম up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux. 'সুপারি<u>শের</u> ভখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড **मेमग्रमीमा** সংশোধিত \$6-0P-3033 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তবা

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Lo	ocation – All stairs Evacuation stairways are not provided with emergency lighting.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যত্ৰ	ম্ ম
কাৰ্শক্ৰম	The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থ্যানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	\$&-0₽-3055
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা   মন্তব্য	
[*169 1)	

১১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ No, D	etectors are not provided in the factory building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১১.১. কাৰ্যক্ৰম	
বিশক্ষণ  aut	thin 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with tomatic fire alarm.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার ৬ স চুডান্ড _	নপ্তাহ
সমর্শীমা সংশোধিত সমর্শীমা	-ob-5o55
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	o, Detectors are not provided in the factory building.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
ורוויוטונאן	
১২.১. কাৰ্যক্ৰ	স
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থ্য	
অবস্থা মন্তব্য	
1 0	

১৩. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন   Location – 4th floor & 5th floor There are 2 nos exit in each floor, but ma পর্যবেষ্ণণ point is installed near only one exit (west side) in 4th & 5th floor indivi	
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
১৩.১. কাৰ্বক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম   Install Manual activation call point at all exit routes	]
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অ্থাধিকার ৬ সপ্তাহ	]
চুড়ান্ত   সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সম্প্রসীমা	
অগ্রগতির	1
অবস্থা	<del> </del>

পরিদর্শন  Th	nere is no practice of periodic checking of alarm call point, fire alarm & detection to
	sure whether it is functional or not and it is recorded by maintaining proper register.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৪.১. কার্যত্র	স্
কাৰ্যক্ৰম	Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত	
प्रभेशनीमा	
সংশোধিত	07-07-7940
সমরসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

. পর্ববেষ্ণণ	
রিদর্শন বিবেষ্কণ	o dedicated fire pump is available for fire fighting.
্যাপ গাইটেম	
গ্যাটাগরি	
<i>೬.১.</i> কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan to install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-2022
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

ASTERNATION I	
পরিদর্শন   No	o dedicated fire pump is available for fire fighting.
[শ্ব(বহ্ষণ]	
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
১৬.১. কার্যত্র	চম
<del>THOS</del>	Within C months, Install dedicated fire nump with alternate backup newer cumply
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	
प्रेमेयुत्रीमा	
সংশোধিত	
সময়সীমা	08-0%-2050
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

১৭. পর্ববেষ্ফণ	
	ere is no practice of periodic checking of hose performance to ensure whether it is ctional or not and it is tagged properly.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
ורורוטוניון	
১৭.১. কাৰ্যক্ৰম	
	The hose pipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কার্শক্রম অগ্রাধিকার প্র	भारताच्या त्या
চুড়ান্ত সমরসীমা	
সংশোধিত	7-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	

	ocation–Roof The factory has not sufficient water capacity (27,608 liter for domestic fire uses) connected to hose to supply water during peak demand period.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৮.১. কার্যত্র	চম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design to provide dedicated water storage tank for firefighting operation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত	৬ সপ্তাহ
সম্বসীমা সংশোধিত	
সমরসীমা অগ্রগতির	%€-0₽-₹0₹₹
অবস্থা মন্তব্য	
[ [ ] [ ]	

১৯. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন  Location–Roof The factory has not sufficient water capacity (27,608 liter for domest	İC
পর্যবেষ্ফণ & fire uses ) connected to hose to supply water during peak demand period.	
ক্যাপ	
আইটেম	
ন্যাটাণরি	
ן יוו וטולדן	
১৯.১. কাৰ্যক্ৰম	
30.3. YITPT	
কাৰ্যক্রম   Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation	$\neg$
সুপারিশের	$\dashv$
ি তিখ্যসূত্র	-
কার্খানার	
কার্যক্রম	
<mark>অগ্রাধিকার </mark> ৬ মাস	
চূড়ান্ত	٦
प्रभाव   -	
সংশোধিত	$\dashv$
1 1 1 1 1 2 1 108 = 0 / = 3 0 3/0	
त्रमयुत्रीमा   विवास के विवास के विवास के विवास के विवास के किया है कि विवास के किया है कि विवास के किया के किया है कि किया कि	4
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

	cation– 4th floor& 5th floor The factory has not implemented back–up poovided for the manual alarm system.	wer supply
চ্যাপ অইন্ট্র		
শাইটেম চ্যাটাগরি		
ויוטויוטן		
২০.১. কাৰ্যজ্ঞ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Power backup supply should be provided for fire alarm system.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ত সময়সীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	26-0P-≤055	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
<b>মন্ত</b> ব্য		

১১. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ocation – Generator room The factory has not placed visual alarm at Gen	erator roon
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
२১.১. कार्य	<u>ক্</u> ষ	]
কাৰ্যক্ৰম	Visual fire alarm should be place at Generator room.	
সুপারিশের	<b>₹</b>	
ভিখ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
ı <del>— — — — — — — — — — — — — — — — — — —</del>	ৰ ৬ সপ্তাহ	
চুডান্ত   সময়সীমা	-	
সংশোধিত সম্যুসীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		
		<b>→</b>

পরিদর্শন |Location-4th floor & 5th floor Valid fire license is available only for Gala Dress Wear Ltd পর্যবেষ্ণ্য which is located at 4th floor to 5th floor but covered fire license area is not mentioned. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২২.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Cover all units / floors in a valid fire license সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত \$6-0B-3033 **সমশ্বসী**মা <u>অগ্রগতির</u> সংশোধিত অবস্থা মন্তব্য

২৩. প্রব্বেষ্ক্রণ
-------------------

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ

Location – Whole factory building The ground floor is occupied by market and from 1st floor to 3rd floor there is another factory located named as S.M.S Apparels Ltd. Gala Dress Wear Ltd is occupied from 4th floor to 5th floor in the same building. automatic smoke detectors with automatic fire alarm system is not provided for whole building. So single fire safety management not exist.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

#### ২৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Implement to a single fire safety management system with approvals from all tenants in the factory building.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশো <u></u> ধিত	7.6. − o.β. − 5 o 5 5
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

গরিদর্শন   গর্ববেষ্ফণ	o boiler license is available for 1 nolls electric boiler (capacity 100 liter).	
<b>চ্যাপ</b>		
<u> </u>		
চ্যাটাগরি		
৪.১. কার্যত	<u>ক্ষ</u>	
কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler license from the proper issuing authority.	
সুপারিশের		
<u>ত্থ্যসূত্র</u>		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	১ সপ্তাহ	
চুডান্ড সময়সীমা		
সংশোধিত	\$&−0₽−3033	
সমশ্রসীমা	ω <i>ų</i> -0 \-\\	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

. পর্ববেষ্ণণ		
ারিদর্শন 1র্ববেক্ষণ	oiler operator license is not available.	
চ্যাপ শাই(উম		
চ্যাটাগরি		
৫.১. কার্যত	ক্ <del>ব</del> ম	
কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থীনার	1	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	ৰ ৬ সপ্তাহ	
চুডান্ত সম্যুসীমা		
সংশোধিত সমশ্রসীমা	26-0P-5055	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন
ক্যাপ আইটেম্
ক্যাটাগরি
২৬.১. কর্শক্রম
Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমর্মীমা
সংশো <del>ধিত</del> ১–০১–১১৭০ সমরসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>