



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ,  
গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| কারখানার নাম | যমুনা নীট কনসার্ন                   |
| ঠিকানা       | Road#01,House#34,Kutubali, Sastspur |
| কারখানার কোড | NRV120                              |
| কালার কোড    |                                     |

মূল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: ০১-০২-২০২৩

**১. পর্যবেক্ষণ**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location: 2nd floor At 2nd floor the aisles are temporary blocked by table. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

**১.১. কার্যক্রম**

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | --   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত  |
| মন্তব্য                | 22-05-2022 (CCVV): All aisles are free from obstruction. 01-02-2023: During the inspection it was seen that, all aisles are free from obstruction. |

**সংযুক্তিসমূহ (১)**



**২. পর্যবেক্ষণ**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location: All exit doors at egress route At GF, doors in the egress route are found collapsible security type gate and from 1st floor to 3rd floor the doors are found outward swing wooden type doors at stairways in the direction of travel. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

### ২.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | --  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৫-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | 22-05-2022 (CCVV): During the visit, all egress doors are found side hinged swing type fire rated doors. 01-02-2023: During the visit, all egress doors are found side hinged swing type fire rated doors.                                      |

### সংযুক্তিসমূহ (১)



|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location: All exit doors at egress route All the exit doors in the egress route are found with locking arrangement of wooden and collapsible security type gate in the direction of the travel and there is chance that doors may be locked due to operation time. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

### ৩.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | --  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৫-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | 22-05-2022 (CCVV): No locking features are found in any door during the visit.<br>01-02-2023: During the inspection no locking features are found in any door during the visit. |

### সংযুক্তিসমূহ (১)




### ৪. পর্যবেক্ষণ

|                           |  |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Location: All stairways There are 2 nos stairs in the factory building but stairs are not provided handrails on both side. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ৪.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.                      |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | --   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৫-০৮-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত  |
| মন্তব্য                | 22-05-2022 (CCVV): Both side handrails are found in both stairs. 01-02-2023:<br>During the inspection, both side handrails are found in both stairs. |

#### সংযুক্তিসমূহ (১)

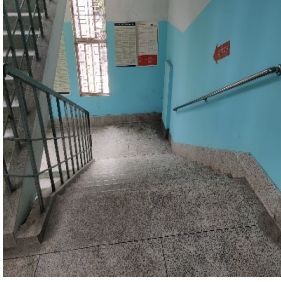

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location: All Stairways. In four storey building, there are wooden and collapsible security type gates are installed, which are without self-closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing door. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ৫.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | --   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৫-০৮-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত  |
| মন্তব্য                | 22-05-2022 (CCVV): All doors are found fire rated which are connected to the stairs at all floors. 01-02-2023: During the inspection all doors are found fire rated which are connected to the stairs at all floors. |

#### সংযুক্তিসমূহ (১)




#### ৬. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location: Ground floor. A designated fabric warehouse is found without rated construction barrier adjacent to the production area at ground floor in the factory building. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ৬.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 2 hrs fire rated barrier with 1.5 hrs fire rated door for storage area.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | --  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৫-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | 22-05-2022 (CCVV): Cutting section at ground floor is not separated from the fabric storage area. 01-02-2023: During the inspection, it was observed that the cutting area on the ground floor is separated from the fabric storage area. |

#### সংযুক্তিসমূহ (৩)


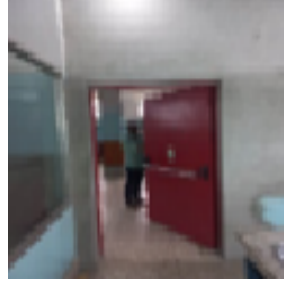


|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location: Ground floor. A designated fabric warehouse is found without rated construction barrier adjacent to the production area at ground floor in the factory building. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

### ৭.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Within 6 Months, Provide 2 hrs fire rated barrier with 1.5 hrs fire rated door for storage area.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ মাস   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | --  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৪-০১-২০২৩  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | 22-05-2022 (CCVV): Cutting section at ground floor is not separated from the fabric storage area. 01-02-2023: During the inspection, it was observed that the cutting area on the ground floor is separated from the fabric storage area. |

### সংযুক্তিসমূহ (৩)

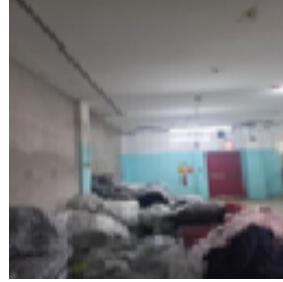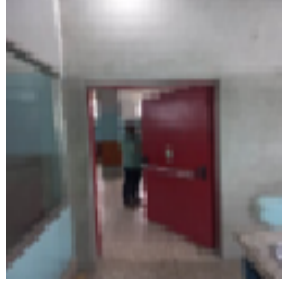

### ৮. পর্যবেক্ষণ

|                           |  |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Location: 1st floor ( Boiler Room ) At 1st floor of the building, the high risk gas boiler ( capacity 60 liter ) is not fire separated from production area. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ৮.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 1st floor boiler room, which located at the adjacent to production area.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | --   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৫-০৮-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত  |
| মন্তব্য                | 22-05-2022 (CCVV): During the visit boiler room is separated from the production area by fire rated construction and opening protection. Follow-up of this factory is done by ACCORD and RSC. According to ACCORD, factory did not prepare the separation drawing but all physical separation work has been done by the factory. 01-02-2023: During the visit boiler room is separated from the production area by fire rated construction and opening protection. Follow-up of this factory is done by ACCORD and RSC. According to ACCORD, factory did not prepare the separation drawing but all physical separation work has been done by the factory. |

#### ৯. পর্যবেক্ষণ



|                           |  |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Location: 1st floor ( Boiler Room ) At 1st floor of the building, the high risk gas boiler ( capacity 60 liter ) is not fire separated from production area. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

### ৯.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 1st floor boiler room, which located at the adjacent to production area.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ মাস  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | --   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৪-০১-২০২৩   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত  |
| মন্তব্য                | 22-05-2022 (CCVV): During the visit boiler room is separated from the production area by fire rated construction and opening protection. 01-02-2023: During the visit boiler room is separated from the production area by fire rated construction and opening protection. |

### সংযুক্তিসমূহ (১)



|                           |   |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Location: All Occupied floors Aisle marking with arrow guiding and exit signage are not appropriately signed at all floors of the factory building. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ১০.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification. – Signage should be uniform. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | প্রয়োজ্য নয়  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | --   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত  |
| মন্তব্য                | 22-05-2022 (CCVV) : All exit signs are properly posted and found visible during the visit. 01-02-2023: All exit signs are properly posted and found visible during the visit.  |

#### সংযুক্তিসমূহ (১)



|                           |  |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Location: All occupied floors At every floor, sufficient number of emergency lighting are not provided for evacuation pathway. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ১১.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | --  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৫-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | 22-05-2022 (CCVV): Emergency lights are found in all floors. 01-02-2023:<br>Emergency lights are found in all floors.   |

#### সংযুক্তিসমূহ (১)




#### ১২. পর্যবেক্ষণ

|                           |   |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Location: All stairways Evacuation stairways are not provided emergency lighting. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

### ১২.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | --  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৫-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | 22-05-2022 (CCVV): Emergency lights are found in the stairs. 01-02-2023:<br>Emergency lights are found in the stairs.                           |

### সংযুক্তিসমূহ (১)

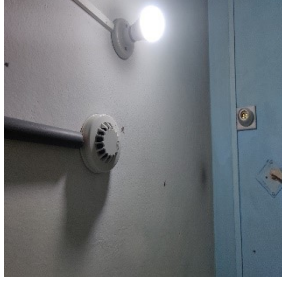


### ১৩. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location: Factory building Automatic detection and alarm system is not implemented in the factory. Only standalone smoke detectors and manual alarm system are provided in the factory building. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

### ১৩.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm. ( Also needs to cover the floors occupied by other tenants )  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | --  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৫-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | 22-05-2022 (CCVV) : Factory has prepared the drawing of fire alarm and detection system which is reviewed by ACCORD. 01-02-2023: Factory has prepared the drawing of fire alarm and detection system which is reviewed by ACCORD. |

### সংযুক্তিসমূহ (১)

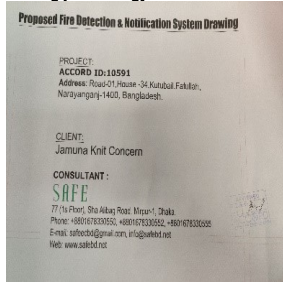

### ১৪. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location: Factory building Automatic detection and alarm system is not implemented in the factory. Only standalone smoke detectors and manual alarm system are provided in the factory building. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ১৪.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm. ( Also needs to cover the floors occupied by other tenants )   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ মাস   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | --  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৪-০১-২০২৩  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | চলমান   |
| মন্তব্য                | 22-05-2022 (CCVV) : Factory has installed fire alarm and detection system but testing commissioning has bot been completed. 01-02-2023: Factory has installed fire alarm and detection system but testing commissioning has bot been completed. |

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location: All occupied floors Standalone smoke detectors are not sufficient at every floor of the factory building. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ১৫.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | --  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৫-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | চলমান   |
| মন্তব্য                | 22-05-2022 (CCVV) : Factory has installed fire alarm and detection system but testing commissioning has bot been completed. 01-02-2023: Factory has installed fire alarm and detection system but testing commissioning has bot been completed. |

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | There is no practice of periodic checking of alarm call point, fire alarm & detection to ensure whether it is functional or not. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ১৬.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Factory management should be checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | --   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | চলমান  |
| মন্তব্য                | 22-05-2022 (CCVV): Factory has installed fire alarm and detection system but testing commissioning has not been completed. 01-02-2023: Factory has installed fire alarm and detection system but testing commissioning has not been completed. |

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location: Production area 06 nos. of CO2 type, 5 nos. of ABC type fire extinguishers are provided & properly tagged at production area which is not sufficient with respect to 8156 sft area as per RMG guideline. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ১৭.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Provide fire extinguisher at Production area and to keep the record for re filling & properly tagged.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার             | প্রয়োজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | --  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | 22-05-2022 (CCVV) : Sufficient fire extinguishers are found during the visit. 01-02-2023: Sufficient fire extinguishers are found during the visit. |

#### সংযুক্তিসমূহ (১)



#### ১৮. পর্যবেক্ষণ



|                           |  |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | No dedicated fire pump is available for fire fighting. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ১৮.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | --   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৫-০৮-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত  |
| মন্তব্য                | 22-05-2022 (CCVV): The building is 4storeyed building. But 3rd floor is permanently infilled with masonry. So according to occupied height standpipe system is not required for this building. Factory has also taken this decision from ACCORD. But if the factory will reopen the 3rd floor then hydrant system is must required for this factory. 01-02-2023: The building is 4storeyed building. But 3rd floor is permanently infilled with masonry. So according to occupied height standpipe system is not required for this building. Factory has also taken this decision from ACCORD. But if the factory will reopen the 3rd floor then hydrant system is must required for this factory. |

#### ১৯. পর্যবেক্ষণ

|                           |  |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্ষবেক্ষণ    | No dedicated fire pump is available for fire fighting. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ১৯.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ মাস  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | --   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৪-০১-২০২৩   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত  |
| মন্তব্য                | 22-05-2022 (CCVV): The building is 4storeyed building. But 3rd floor is permanently infilled with masonry. So according to occupied height standpipe system is not required for this building. Factory has also taken this decision from ACCORD. But if the factory will reopen the 3rd floor then hydrant system is must required for this factory. 01-02-2023: The building is 4storeyed building. But 3rd floor is permanently infilled with masonry. So according to occupied height standpipe system is not required for this building. Factory has also taken this decision from ACCORD. But if the factory will reopen the 3rd floor then hydrant system is must required for this factory. |

#### ২০. পর্ষবেক্ষণ

|                           |  |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Location: Ground Floor The throw of jet is 6 m, which is not fulfill the minimum requirement of RMG guideline. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

### ২০.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ মাস  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | --   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৪-০১-২০২৩   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত  |
| মন্তব্য                | 22-05-2022 (CCVV): The building is 4storeyed building. But 3rd floor is permanently infilled with masonry. So according to occupied height standpipe system is not required for this building. Factory has also taken this decision from ACCORD. But if the factory will reopen the 3rd floor then hydrant system is must required for this factory. 01-02-2023: The building is 4storeyed building. But 3rd floor is permanently infilled with masonry. So according to occupied height standpipe system is not required for this building. Factory has also taken this decision from ACCORD. But if the factory will reopen the 3rd floor then hydrant system is must required for this factory. |

### ২১. পর্যবেক্ষণ

|                           |  |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | There is no practice of periodic checking of hose performance to ensure whether it is functional or not. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

### ২১.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | --   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত  |
| মন্তব্য                | 22-05-2022 (CCVV): The building is 4storeyed building. But 3rd floor is permanently infilled with masonry. So according to occupied height standpipe system is not required for this building. Factory has also taken this decision from ACCORD. But if the factory will reopen the 3rd floor then hydrant system is must required for this factory. 01-02-2023: The building is 4storeyed building. But 3rd floor is permanently infilled with masonry. So according to occupied height standpipe system is not required for this building. Factory has also taken this decision from ACCORD. But if the factory will reopen the 3rd floor then hydrant system is must required for this factory. |

### ২২. পর্যবেক্ষণ

|                           |   |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | The factory has not sufficient water capacity connected to hose to supply water during peak demand period for fire fighting. So water capacity does not meet the requirement. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ২২.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | --   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৫-০৮-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত  |
| মন্তব্য                | 22-05-2022 (CCVV): The building is 4storeyed building. But 3rd floor is permanently infilled with masonry. So according to occupied height standpipe system is not required for this building. Factory has also taken this decision from ACCORD. But if the factory will reopen the 3rd floor then hydrant system is must required for this factory. 01-02-2023: The building is 4storeyed building. But 3rd floor is permanently infilled with masonry. So according to occupied height standpipe system is not required for this building. Factory has also taken this decision from ACCORD. But if the factory will reopen the 3rd floor then hydrant system is must required for this factory. |

#### ২৩. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | The factory has not sufficient water capacity connected to hose to supply water during peak demand period for fire fighting. So water capacity does not meet the requirement. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ২৩.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ মাস  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | --   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৪-০১-২০২৩   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত  |
| মন্তব্য                | 22-05-2022 (CCVV): The building is 4storeyed building. But 3rd floor is permanently infilled with masonry. So according to occupied height standpipe system is not required for this building. Factory has also taken this decision from ACCORD. But if the factory will reopen the 3rd floor then hydrant system is must required for this factory. 01-02-2023: The building is 4storeyed building. But 3rd floor is permanently infilled with masonry. So according to occupied height standpipe system is not required for this building. Factory has also taken this decision from ACCORD. But if the factory will reopen the 3rd floor then hydrant system is must required for this factory. |

#### ২৪. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Building approval document was not available at the factory. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ২৪.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Obtain building approval from issuing authority  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | --   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৫-০৮-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত  |
| মন্তব্য                | 22-05-2022 (CCVV): Completed. 01-02-2023: Building approval document was found available at the factory during the inspection. |

#### ২৫. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | From ground floor to 3rd floor the Jamuna Knit Concern is occupied and at basement there are another factory is occupied named as Patriot Fashion. Individual fire safety management system is implanted & it is not coordinate with whole fire system. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ২৫.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Implement to a single fire safety management system with approvals from all tenants in the factory building.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | --   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৫-০৮-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত  |
| মন্তব্য                | 22-05-2022 (CCVV): The whole building is occupied by Jamuna knit Concern. No other factory is remaining here. 01-02-2023: The whole building is occupied by Jamuna knit Concern. No other factory is remaining here. |

#### ২৬. পর্যবেক্ষণ

|                           |  |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Factory has not conducted fire drill regular basis and documentation record also not maintained. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

### ২৬.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Fire drill should be conducted quarterly ( 4 times a year ) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | --  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | 22-05-2022 (CCVV) : Fire drill document is found during the visit. 01-02-2023:<br>Fire drill document is found during the visit.                        |

### সংযুক্তিসমূহ (১)

