

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমগীবী মানুষের অধিকার, বিষম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	আর. এ. জেড অ্যাপারেলস
ঠিকানা	Pathantuli, Godnail, Siddhirganj, Narayanganj
কারখানার কোড	<b>NRY</b> 210
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরণঃ অগ্নি মূল্যায়ন পর্ববেষ্ফণের জারিখঃ -		
১. পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন Location – All floor All evacuation pathways we পর্যবেক্ষণ table. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	ere not free of temporary items, like	
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্রম Remove all temporary items from all escap	e routes, aisles and passageway.	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কাৰ্থানাৰ We will provide require requirements as pe	r suggestion.	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রয়োজ্য নয়		
চুড়ান্ত সম্মশ্রসীমা		
সংশোধিত সমরসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
20-10-20: Removing all temporary items f passageway is in progress. 27-01-2021 ( C from all escape routes, aisles and passagew visit date 12-09-2021 ( CVV-05 ) : Same a	VV4): Removing all temporary items vay is in progress. Observation from	

### ২. পর্যবেষ্ণণ

	Location – All floors exit door in egress route The exit doors in the egress route are
পর্ববেষ্ণণ	collapsible type security gate and do not open in the direction of the travel.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

# ২.১. কাৰ্যক্ৰম

ر	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged
কাৰ্যক্ৰম	type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door
	should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের	
ভূখ্য <u>সূত্</u> ৰ	
কারখানার	
l ,	We will provide require requirements as per suggestion.
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড	37-70-5079
সমশ্রসীমা	\(\frac{1}{2} - \frac{9}{2} - \frac{7}{2} - \frac{9}{2} - \frac{1}{2} -
সংশোধিত	
সময়সীমা	08-09-2022
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	চলমান
<u> </u>	
	20–10–20: Replacing all existing exit doors on evacuation routes with side hinged
<u>মন্তব্য</u>	type door is in progress. 27–01–2021 (CVV4): Replacing all existing exit doors on
19 1)	evacuation routes with side hinged type door is in progress. Observation from visit
	date 12-09-2021 (CVV-05) : Same as before

### ৩. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location – All exits door in egress route The egress route exit doors are collapsible type security gate and there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্যক্ৰম	
	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়
<b>जारा</b>	57-70-5079
সংশোধিত সময়সীমা	08-09-2022
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	20–10–20: Removing all locking device from all egress door; replacing all exit doors with open–able from the side they serve without the use of a key is in progress. 27–01–2021 (CVV4): Removing all locking device from all egress door; replacing all exit doors with open–able from the side they serve without the use of a key is in progress. Observation from visit date 12–09–2021 (CVV–05): Same as before

৪. প্ৰ(ৰ্ঞ্চণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য Location – All stairs Only one side handrail was provided.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি

.১. কাৰ্যক্ৰম	
← 1 < 1.9 × × 1	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	22-09-2029
সংশোধিত সময়সীমা	08-09-2022
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	20–10–20: The factory have provided handrails on both side of each stairway. 27–01–2021 (CVV4): The factory have provided handrails on both side of each stairway. Observation from visit date 12–09–2021 (CVV–05): Same as before

# প্নিদৰ্শন Location – All stairs Collapsible security gate were installed, which were not self closing প্ৰ্যবেষ্ণন type at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing door. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগনি

e.s. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 0.75 hours fire rated doors in all stair way encloses.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুড়ান্ড সময়সীমা	22-20-2029
সংশোধিত সময়সীমা	08-09-2022
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	20–10–20: Replacing all stairway doors with outward opening, side–swing, self closing, non–lockable 0.75 hours fire rated doors is in progress. 27–01–2021 (CVV4): Replacing all stairway doors with outward opening, side–swing, self closing, non–lockable 0.75 hours fire rated doors is in progress. Observation from visit date 12–09–2021 (CVV–05): Same as before

# ৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location – 2nd floor 2 nos. boiler (each capacity – 40 liters) was located in the production floor (2nd floor), which required separation from rest of the operational areas.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্বক্ৰ	.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 2nd floor, which located at the adjacent to finishing.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	22-04-2024	
সংশোধিত সময়সীমা	08-09-2022	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
মন্তব্য	20-10-20: Factory did not prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 2nd floor. $27-01-2021$ (CVV4): Factory did not prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 2nd floor. Observation from visit date $12-09-2021$ (CVV-05): Same as before	

্ব. প্রবংকণ
পরিদর্শন  Location – 2nd floor 2 nos. boiler (each capacity – 40 liters) located in the production
প্ৰাবেষ্ণণ floor (2nd floor), which required separation from rest of the operational areas.
ক্যাপ
অ্টান্টেম্ব
कार्बिश्वि

.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 2nd floor, which located at the adjacent to finishing.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চূডান্ড সমশ্রসীমা	57-20-502d
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	20-10-20: Factory did not provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 2nd floor. $27-01-2021$ (CVV4): Factory did not provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 2nd floor. Observation from visit date $12-09-2021$ (CVV-05): Same as before

### ৮. পর্যবেষ্ডণ

পরিদর্শন Location– Gf, 1st and 2nd floor Provided aisle mark was faded in production floor, পর্শবেষ্কণ however aisle marking is not available at some place in sewing section ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

### ৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Provide aisle marking with arrow guiding.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	We are working for completed this issue.
কাৰ্যক্ৰম	we are working for completed this issue.
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	22-09-2029
<del>                                     </del>	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	চলমান
মন্তব্য	20-10-20: The initiative of providing aisle marking with arrow guiding is in progress. 27-01-2021 (CVV4): The initiative of providing aisle marking with arrow guiding is in progress. Observation from visit date 12-09-2021 (CVV-05): Same as before

### ৯. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Location – Gf, 1st and 2nd floor Emergency lighting was not provided for evacuation প্র্যবেষ্কণ pathway.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

### ৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back- up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit
19114391	doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	we are working for completed this issue.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্বসীমা	25-04-5054
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	20-10-20: Factory has provided emergency lighting with power back-up supply in the egress paths. $27-01-2021$ (CVV4): Factory has provided emergency lighting with power back-up supply in the egress paths. Observation from visit date $12-09-2021$ (CVV- $05$ ): Same as before

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Location– All Stairs Evacuation stairways are not provided emergency lighting.
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাভাগার	

০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We have completed this issue.
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7930
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	20–10–20: The stairway has been illuminated with emergency lighting with power back–up supply. 27–01–2021 (CVV4): The stairway has been illuminated with emergency lighting with power back–up supply. Observation from visit date 12–09–2021 (CVV–05): Same as before

পর্যবেষ্কণ রিদর্শন	
ৰ্শবেষ্ক্ৰণ No	o, detectors were not provided in the factory.
্যাপ গাইটেম	
গাইডেশ গ্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰ	N N
<u> २.२. कार्य</u>	,eq
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	22-09-2029
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	20–10–20: Producing design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm is in progress. 27–01–2021 (CVV4): Producing design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm is in progress. Observation from visit date 12–09–2021 (CVV–05): Same as before

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	No, detectors were not provided in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুড়ান্ড সময়সীমা	27-20-5029
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2990
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	20–10–20: Installation of automatic detection system with automatic fire alarm is in progress. 27–01–2021 (CVV4): Installation of automatic detection system with automatic fire alarm is in progress. Observation from visit date 12–09–2021 (CVV–05): Same as before

১৩. পর্ববেষ	চণ
	Location – 1st and 2nd floor The manual activation points are not installed at all exit locations.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগ্রবি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰ	୭.১. কা <del>ৰ্বজ</del> ম	
কাৰ্যক্ৰম	Install Manual activation call point at all exit routes	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	We have completed this issue.	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	20-10-20: Factory has installed manual activation call point at all exit routes. 27-01-2021 (CVV4): Factory has installed manual activation call point at all exit routes. Observation from visit date 12-09-2021 (CVV-05): Same as before	

### ১৪. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Location– GF and 2nd floor Alarm system not provided in above location.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৪.১. কাৰ্যক্ৰ	৪.১. কাৰ্বক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম	An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	We have completed this issue.	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়	
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	20–10–20: Factory has installed manual activation call point at all exit routes. 27 01–2021 (CVV4): Factory has installed manual activation call point at all exit routes. Observation from visit date 12–09–2021 (CVV–05): Same as before	

	<b>U</b> ( )	· 1
1		
	পিরিদর্শন	The factory has not provision of periodic checking of alarm call point & alarm system
	পর্ববেষ্ণণ	with maintaining record properly.
	ক্যাপ	
	আইটেম	
	। ক্যাটাগরি <sup>।</sup>	

<u>১.১. কার্যক্র</u>	એ
কাৰ্যক্ৰম	Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
মুপারিশের ছখ্যসূত্র	
চারখানার চার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
<u> শ্র্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
হুডান্ড শমশ্রসীমা	27-04-5074
ণংশোধিত নময়সীমা	07-07-7940
মগ্রগতির মবস্থা	সংশোধিত
নন্তব্য	20–10–20: Factory management has checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly. 27–01–2021 (CVV4): Factory management has checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly. Observation from visit date 12–09–2021 (CVV-05): Same as before

১৫ পর্যবেষ্ণ্যণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ <u>ষ</u> ণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্রসীমা	27-04-507d
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	20–10–20: Factory did not prepare proper design and plan for dedicated fire pum with alternate backup power supply. 27–01–2021 (CVV4): Factory did not prepar proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.

১৭. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণনা No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাভাগাৰ

১৭.১. কার্যক্রম		
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য	
চূড়ান্ত সময়সীমা	57-70-507d	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
মন্তব্য	20–10–20: Factory did not install dedicated fire pump with alternate backup power supply. 27–01–2021 (CVV4): Factory did not install dedicated fire pump with alternate backup power supply. Observation from visit date 12–09–2021 (CVV–05): Same as before	

# ১৮. পর্ববেক্ষণ

পরিদর্শন Location – Roof The water throw of jet is around 1 ft distance. Hose pipe water pressure পর্যবেষ্ণন is lower than the minimum requirement of RMG guideline.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৮.১. কাৰ্যক্ৰ	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
কাৰ্যক্ৰম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের	
<u>ত্থ্যসূত্র</u>	
কারখানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ত সমশ্বসীমা	57-70-507d
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির	চলমান
অবস্থা	
মন্তব্য	20-10-20: Factory did not install standard Stand pipe. 27-01-2021 (CVV4): The initiative of installing Stand pipe supplying first aid hose with minimum pressure o 200 Kpa is in progress. Observation from visit date 12-09-2021 (CVV-05): Sam as before

	১৯. প্রবিশ্বা
	পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্যা
	ক্যাপ আই্টেম্
1	ক্যাটাগার

৯.১. কাৰ্শক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্যথানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.	
<u> অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোজ্য নয়	
চুড়ান্ত সময়সীমা	27-04-5074	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	20–10–20: Standpipe performance has been checked periodically and properly tagged. 27–01–2021 (CVV4): Standpipe performance has been checked periodically and properly tagged. Observation from visit date 12–09–2021 (CVV–05): Same as before	

পরিক্রের	Location–Roof Factory has 8000 (3000*2+1000) liter overhead water capacity which was connected to hose for fire uses to supply water during peak demand period which was not sufficient.
शर्यात्वस्य	was connected to hose for fire uses to supply water during peak demand period which
11(142)	was not sufficient.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

ং০.১. কার্যক্রম		
কাৰ্শক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্য্থানার কার্যক্রম	we will provide require requirements as per suggestion.	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	57-70-507d	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল	
মন্তব্য	20–10–20: Preparation of plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline is in progress. 27–01–2021 (CVV4): Preparation of plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline is in progress. Observation from visit date 12–09–2021 (CVV–05): Same as before	

বর, শাবেক্য			
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক	Location-Roof Factory has 8000 (3000*2+1000) liter overhead water capacity which was connected to hose for fire uses to supply water during peak demand period which was not sufficient.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	वे		

১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ড সমশ্রসীমা	<i>5</i> 7-70-507d
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	20-10-20: Providing dedicated storage tank for firefighting operation is in progress. 27-01-2021 (CVV4): Providing dedicated storage tank for firefighting operation is in progress. Observation from visit date 12-09-2021 (CVV-05): Same as before

# প্রিদর্শন Location – All floor exits Additional fire fighting equipment like sand & water buckets প্র্যবেষ্ণন are not provided at the exit location. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২.১. কাৰ্শক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have completed this issue.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	20–10–20: Factory has provided additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting. 27–01–2021 (CVV4): Factory has provided additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting. Observation from visit date 12–09–2021 (CVV-05): Same as before

# ২৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	Location– 1st floor, printing section Electrical board installed on Combustible material.
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাঢাগার	

# হঙ.১. কাৰ্যক্ৰম Combustible materials should keep away from electrical appliances and all the lighting in storage area must have protecting covers and wiring must be in conduits. সুপানিশেন ভখ্যসুত্ৰ কাৰ্যনান কাৰ্যক্ৰম We will provide require requirements as per suggestion. অগ্ৰাধিকান প্ৰযোজ্য নয় চুড়ান্ত সময়সীমা

12 12	নংশোধিত নময়সীমা	07-07-790
- 1	মগ্রগতির মবস্থা	সংশোধিত
2	<b>ন</b> ন্তব্য	20–10–20: Combustible materials has been kept away from electrical appliances and all the lighting in storage area have protecting covers and wiring in conduits. 27–01–2021 (CVV4): Combustible materials has been kept away from electrical appliances and all the lighting in storage area have protecting covers and wiring in

conduits. Observation from visit date 12-09-2021 (CVV-05): Same as before

1	২৪. পর্যবেষ্ণত	A contract of the contract of
	পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Back-up power supply not provided for the alarm system
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Power backup supply should be provided for fire alarm system.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্রসীমা	27-04-5074
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	20–10–20: Providing power backup supply for fire alarm system has not started. 27–01–2021 (CVV4): Providing power backup supply for fire alarm system has no started. Observation from visit date 12–09–2021 (CVV–05): Same as before

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Location–Generator Room Visual alarm system was not available at generator room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কাৰ্যক্ৰ	৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Visual alarm should be placed at the generator room.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য	
চুডান্ত সমশ্বসীমা	27-04-5074	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি	
মন্তব্য	20-10-20: Visual alarm was not found at the generator room. $27-01-2021$ (CVV4): Visual alarm was not found at the generator room. Observation from visit date $12-09-2021$ (CVV- $05$ ): Same as before	

10. 11	141
পরিদর্শন	Location – 2nd floor 2nos. Boiler, capacity 40 each in 2nd floor, which has not boiler
পর্ববেষ্ণ	ণ license.
ক্যাপ	
আইটেম	•
ক্যাটার্গা	बे

কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler license from the proper issuing authority.
<del>``````</del>	obtain the boller license from the proper issuing authority.
সুপারিশের জুখায়ের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
<u> অগ্রাখিকার</u>	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	27-04-5074
নংশোধিত শমশ্রসীমা	07-07-7940
<u> অগ্রগতির</u>	mar and
<b>শবস্থা</b>	শুৰু হৰ্মান
মন্তব্য	20-10-20: Factory did not obtain the boiler license from the proper issuing authority. 27-01-2021 (CVV4): Factory did not obtain the boiler license from the proper issuing authority. Observation from visit date 12-09-2021 (CVV-05): Same as before

### ২৭. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	The factory has not boiler operator license.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৭.১. কাৰ্যজ	৭.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	We have completed this issue.	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	20–10–20: The factory will soon obtain the boiler operator license from the proper issuing authority. 27–01–2021 (CVV4): The factory has obtained the boiler operator license from the proper issuing authority. Observation from visit date 12–09–2021 (CVV–05): Same as before	

10. 11(1 <del>4</del> )	
পরিদর্শন   Factory has not conduct fire drill regularly	
পর্যবেষ্ক্রণ Factory has not conduct fire drill regularly.	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যা <b>টা</b> গরি	

২৮ পর্যবেক্সন

৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ত সময়সীমা	22-04-2029
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	20–10–20: Factory has Conducted Fire drill quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & kept record properly. 27–01–2021 (CVV4): Factory has Conducted Fire drill quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & kept record properly. Observation from visit date 12–09–2021 (CVV–05): Same as before