

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	আর. এ. ছেড অ্যাপারেলস
ঠিকানা	Pathantuli, Godnail, Siddhirganj, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY210
কালার কোড	

ল্যায়নের ধর	া: বৈদ্যুত্তিক সূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
. পর্যবেষ্কণ		
। শার্থশাণ প্রারেজ্ফল	Location–Office room. – Electrical Single Line Dia ctory maintenance person didn[]t have enough k vstem.	
ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰঃ	1	
কাৰ্শক্ৰম	1. Provide updated SLD matching the existing ir indicate exact positions of all points of switch b approved by the engineer-in-charge.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	_	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	% 6 − 0 P − 5 0 5 5	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল	
মন্তব্য	20–10–2020: Factory submitted their drawing 8 27–01–2021: Electrical Single Line Diagram (SI approved by DIFE. Electrical Single Line Diagrar DIFE on 30th September, 2018 for approval. 12-Diagram (SLD) is available at site but not application (SLD) has been submitted to DIFE on approval.	LD) is available at site but not m (SLD) has been submitted to -09-2021: Electrical Single Line roved by DIFE. Electrical Single Line

২. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location–Office room –Updated As built Electrical Layout Drawings wasn't available in the factory and the factory maintenance person didn thave enough knowledge about electrical layout drawing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

	1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after preper locations of all
কাৰ্বক্ৰম	1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineer-in-charge.
সুপারিশের	
<u>তথ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
<u> </u>	
<u> </u>	
সংশোধিত	76-04-5055
সময়সীমা	24-08-4044
অ গ্রগতির	শুরু হুর্যনি
অবস্থা	
	20–10–2020: No 🛮 As built Electrical Layout Drawings 🗓 is available in the factory to
মন্তব্য	review. 27–01–2021: Electrical Layout Diagram (ELD) is not available at site. 12-
	09–2021: Electrical Layout Diagram(ELD)is not available at site.

৩. পর্যবেষ	হৰ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক	Location-Transformer room at Ground Floor -The accessories of transformers like breathers oil, vent pipe, buchholz relay, silica gel etc. were not in working condition and properly maintained
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	i i
ত কা	র্ক্স

.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্বক্ৰম	Refill the silica gel. Ensure that accessories of transformers like breathers, vent pipe, buchholz relay, silica gel must be in order at substation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-3053
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
মন্তব্য	20–10–2020: Transformer beater oil cup is empty and discoloured. 27–01–2021: Transformer beater oil cup is empty and discoloured. 12–09–2021: Transformer beater oil cup is empty and discoloured.

৪. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন Location–All distribution boards –Rubber mats was not provided in front of all পর্শবেষ্কণ distribution boards ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগনি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাশক্রম	Provide rubber mats of adequate size in front of all distribution panels.
সুপারিশের	
ভঁখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ত	_
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	%€-0₽-3033
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হুর্যুনি
<u>অবস্থা</u>	O4 5 4161
মন্তব্য	20–10–2020: Inadequate and electrically non graded rubber mats are used in front of the distribution boards. 27–01–2021: Inadequate and electrically non graded rubber mats are provided in front of the distribution boards. 12–09–2021: Inadequate and electrically non graded rubber mats are provided in front of the distribution boards.

৫. পর্ববেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন Location–Substation at Ground Floor, Generator Room –Fire protection (smoke পর্ববেষ্কণ detector) was not provided in substation and Generator room ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

কাৰ্যক্ৰম	Install smoke detection and provide firefighting equipment in the substation and generator room.
সুপারিশের তথ্যসত্র	
কার্খানার	
কাশক্রম অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-2022
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
মন্তব্য	20–10–2020: Smoke or heat detectors are not installed in the generator and transformer room. 27–01–2021: Smoke or heat detectors are not installed in the generator and transformer room. 12–09–2021: Smoke or heat detectors are not installed in the generator and transformer room.

পৰিদৰ্শন Location–Substation at Ground Floor, Generator Room –Fire rated wall and door was পৰ্শবেষ্ষ্যণ not provided. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide 4 hour fire rated walls and door all around the substation and generator
	room on ground level.
সুপারিশের	
ভিখাসত্র	
- "a"	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চডান্ত	
সম্প্রসীমা	
সংশোধিত	.0(
সময়সীমা	08-07-505/@
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হর্যনি
<u>অবস্থা</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	20-10-2020: Fire rated walls and doors are not installed in the generator and
	transformer room. 27-01-2021: Fire rated walls and doors are not installed in the
মন্তব্য	
	generator and transformer room. 12-09-2021: Fire rated walls and doors are not
	installed in the generator and transformer room.

৭. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Location–LT panel –All incoming and outgoing circuits of LT panels was not clearly and প্রবস্থেন permanently labeled for identifications
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	Provide and maintain clear and legible identifications numbers & names on all incoming and outgoing circuits of HT panels.
সুপারিশের তথ্যসত্র	
কার্খানার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সম্বাসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	%(-0P-≤055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	20–10–2020: All incoming and outgoing circuits of LT panels are not clearly and permanently labeled for identifications. 27–01–2021: All incoming and outgoing circuits of LT panels are not clearly and permanently labeled for identifications. 12–09–2021: All incoming and outgoing circuits of LT panels are not clearly and permanently labeled for identifications.

পৰিদৰ্শন Location–Substation at Ground Floor –Signage of electrical danger / caution at পৰ্শবেষ্ণন substation was not available ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

৮.১. কাৰ্যক্ৰম

	Adequate number of caution boards should be kept in the substation/ transformer
কাৰ্যক্ৰম	room.
7700Em	100111.
সুপাারশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
<u> </u>	-
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	%¢-0₽-3033
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হৰ্মনি
অবস্থা	O차 왕게이
	20-10-2020: No danger signage is provided in front of the generator and
	transformer room. 27-01-2021: Electrical Denger sign are not provided in front of
মন্তব্য	generator and transformer room. 12–09–2021: Electrical Denger sign are not
	provided in front of generator and transformer room.

৯. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	Location–Substation at Ground Floor –Cover was not provided on the cable trench in
পর্ববেষ্ণণ	substation room
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate cable trenches with non–flammable covers at substation areas.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	08-03-303@
সমশ্রসীমা	08
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হর্ননি
অবস্থা	
	20-10-2020: No cable trance is provided for the electrical cable. 27-01-2021: No
<u> মন্তব্য</u>	cable trance is provided for the electrical cable. 12-09-2021: No cable trance is
	provided for the electrical cable.

১০. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Location–Working Floor –EXIT signage was not properly illuminated
ক্যাপ্	
আই্টেম	
ক্যাটাগরি	

১০.১. কাৰ্যক্ৰম 1. Exit signs should be illuminated either by lamps external to the sign or by lamps contained within the sign. 2. The source of illumination should be providing not less than 50 lux. সুপারিশের

ত্তখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম

অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ

চুডান্ড সমশ্রসীমা

সংশোধিত ১৫-০৮-২০২২ সমরসীমা

অগ্রগতির অবস্থা

চলমাল

মন্তব্য

20–10–2020: Some of the exit signs are properly illuminated and some of the exit signs are not properly illuminated. 27–01–2021: Some of the exit signs are properly illuminated and some of the exit signs are not properly illuminated. 12–09–2021: Some of the exit signs are properly illuminated and some of the exit signs are not properly illuminated.

১১. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Location–All distribution boards –Cable sockets at cable end was not provided to পর্যবেষ্ণন stranded cables with cable size area >= 6mm2.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

কাবক্রপ 	1. All stranded conductors > 6mm2 to be provided with cable sockets. 2. All stranded conductors < 6 mm2, at exposed end should be soldered / crimped.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	2.6. − o.β. − ≤ o.≤ ≤
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
<u>মন্তব্য</u>	20–10–2020: Stranded conductors are not provided with sleeve or ferrules and stranded conductors cable sockets. 27–01–2021: Stranded conductors are not provided with sleeve or ferrules and stranded conductors cable sockets. 12–09–2021: Stranded conductors are not provided with sleeve or ferrules and stranded conductors cable sockets.

১২. পৰ্যবেষ্ণণ পৰিদৰ্শন Location–DB–Sewing at 1st Floor ,DB–Finishing at 2nd Floor,DB–Cutting at ground floor পর্যবেষ্ষণ –Exposed cable was found. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্শক্ৰম	All strands cables at exposed ends should be properly soldered / crimped and insulated.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u> অগ্রাখিকার</u>	১ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	22-04-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	20-10-2020: Unused cable is observed on the distribution board. 27-01-2021: Live unused cable is observed on the distribution board. 12-09-2021: Live unused cable is observed on the distribution board.

	20. 11(1-6)	
Г		
1	পরিদর্শন	Location–Working Floor –Emergency power backup was not provided for essential
l	পর্ববেষ্ফণ	lighting,
1	ক্যাপ	
1	<u>আইটেম</u>	
1	ক্যাটাগরি	

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্শক্ৰম	Review capacity of standby generator on basis of loads for essential lighting / AC / Equipment / Services. Replace generator with larger capacity or install second generator if review indicates existing unit is too small.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্বক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	20–10–2020: Emergency power backups are provided in emergency light. 27–01–2021: Emergency power backups are provided in emergency light. 12–09–2021: Emergency power backups are provided in emergency light.	

পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রন Location–DB–Finishing at 2nd Floor –Inflammable materials was found near DB panels. ক্যাপ আইটেম ক্যাভাগরি

১৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	1. Remove all the inflammable materials from surrounding of electrical circuitry at MDBs/SDBs. 2. Ensure that all electric circuitry clean of inflammable materials. 3. Conduct periodic maintenance and maintain the records.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	%6-01-5055
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	
মন্তব্য	20–10–2020: All kinds of flammable materials are removed surround the distribution boards. 27–01–2021: All kinds of flammable materials are removed surround the distribution boards. 12–09–2021: All kinds of flammable materials are removed surround the distribution boards.

১৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Location-LT, MDB at substation -Proper signage of Danger / 415 V on electrical panels প্রবিষ্কণ was not provided
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	The electrical panels to be of metal case and should be marked with Danger 415 Volts and identified with proper phase marking and danger signage.
সুপারিশের	
ভঁখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	\$&-0B-2022
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	20–10–2020: Danger signs are provided on the distribution boards. 27–01–2021: Danger signs are provided on the distribution boards. 12–09–2021: Danger signs are provided on the distribution boards.

পরিদর্শন Location–DB–Finishing at 2nd Floor –Panel boards was not at proper easy and পর্ববেষ্ণন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৬.১. কাৰ্যত্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	Provide and maintain easy access of switchboard / panel boards.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
<u> অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
<u> চুডান্ড</u>	
<u> प्रेमेश्र</u> ीमा	
সংশো ধ িত	08-0%-2029
সমশ্রসীমা	08-02-404@
<u> অগ্রগতির</u>	সংশোধিত্ত
অবস্থা	71(4)1140
	20-10-2020: All kinds of obstacles are removed surrounding the distribution
<u>ਹਵੜਾ</u>	boards. 27-01-2021: All kinds of obstacles are removed surrounding the
ন ন্তব্য	distribution boards. 12-09-2021: All kinds of obstacles are removed surrounding
	the distribution boards.

১৭. পৰ্যবেষ্ণ্ডণ পরিদর্শন | Location-DB-Sewing at 1st Floor, DB-Finishing at 2nd Floor -Proper working clearance পর্যবেষ্ণ্ডণ was not provided near distribution panels ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্শক্ৰম	Provide proper clearance of 0.8 – 1.0 m in front of all distribution panels/switchboards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশো ধ িত সময়সীমা	\$&-0₽-3055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	20–10–2020: Proper clearance is maintained in front of the distribution boards. 27–01–2021: Proper working clearance is maintained in front of the distribution boards. 12–09–2021: Proper working clearance is maintained in front of the distribution boards.

১৮. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location–Generator room – Switchboards was made by wooden board.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১৮.১. কাৰ্যক্ৰম 1. Wooden switchboards / panel boards should be replaced by non-flammable কাৰ্যক্ৰম materials. 2. Prefer switchboards made of non-flammable materials. সুপারিশের ভঁখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 08-05-2020 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 20-10-2020: Flammable wooden base boards are used for circuit breakers. 27-মন্তব্য 01-2021: Flammable wooden base boards are used for circuit breakers. 12-09-

পরিদর্শন	Location–All Distribution panels –Electrical connections were not properly secured with
পর্ববেষ্ষণ	lugs
ক্যাপ	
আইটেম	
l lক্যাট্রাগ্রবি	

2021: Flammable wooden base boards are used for circuit breakers.

৯.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at (LT/MDB/DB)'s. Ensure that all the electrical connections are properly secured with lugs and glands.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রাখিকার</u>	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	%€-0B-5055	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্বনি	
মন্তব্য	20-10-2020: Lugs are not used for cable connection. 27-01-2021: Lugs are not used for cable connections. 12-09-2021: Lugs are not used for cable connections.	

২০. পর্যবেষ্কণ

১১ পর্যবেষ্কণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location–All distribution boaards –Bunch of cables was observred at MCCB and Busbar
ক্যাপ	
পাহ(৬৸ ক্যাটাগরি	

২০.১. কাৰ্যক্ৰম

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
 কাৰ্যক্ৰম	Avoid bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the distribution
भारक्ष	boards.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	76-04-5055
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হ্ৰ্যনি
অবস্থা	
	20–10–2020: Multi cable connections are observed in circuit breaker and busbar
<u> </u>	terminal. 27–01–2021: Looping and bunching are observed at circuit breaker and
"	also busbar terminal. 12–09–2021: Looping and bunching are observed at circuit
	breaker and also busbar terminal.

২১. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন	Location-All distribution panels -Wiring diagram with proper current ratings were not
পর্ববেষ্ণণ	available on every distribution boards
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

	Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size,
কাৰ্যক্ৰম	marking for DBs identifying end use load, voltage, number of phases.
সুপারিশের	
ভ্ ষ্যসূত্র	
কার্নখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	্ ৬ সপ্তাত
<u>চড়ান্ত</u>	
সময়সীমা	
সংশোধিত	%&−0₽−3033
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হ্ৰ্যনি
<u>অবস্থা</u>	
	20–10–2020: All of the distribution boards list and diagram of the circuits are not found. 27–01–2021: All of the distribution boards list and diagram of the circuits
মন্তব্য	are not found. 12–09–2021: All of the distribution boards list and diagram of the
	circuits are not found.

পরিদর্শন Location-DB-Sewing at 1st Floor – Non standard cable joints was observed in electrical পর্যবেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২২.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Provide cable joints of porcelain / PVC connectors with PIB tape wound around before placing the cable in the box.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খীনার	
কাশক্রম অগ্রাধিকার	৬ মপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-3033
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্যানি
মন্তব্য	20–10–2020: Improper cable joints are found in the distribution boards. 27–01–2021: Improper cable joints are found in the distribution boards. 12–09–2021: Improper cable joints are found in the distribution boards.

২৩. পর্ববেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন Location–Substation –Cable penetrations from wall was not adequately covered and পৰ্যবেষ্ষণ sealed ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

২৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Seal the cable penetrations through walls adequately with fire resistive elements.
সুপারিশের তথ্যসত্র	
কার্খানার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	৬ সংগ্ৰহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	7.6. − o.β. − ≤ o.≤ ≤
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	20–10–2020: Cable penetration through the wall is not sealed and covered. 27–01–2021: Cable penetration through the wall is not sealed and covered. 12–09–2021: Cable penetration through the wall is not sealed and covered.

২৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Location–All distribution Panels –Common neutrals was observed for more than one পর্যবেষ্কণ circuits ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২৪.১. কাৰ্যক্ৰম Each circuit should have a separate neutral (use of common neutral for more than

neutrals are not provided for each circuit.

one circuit shall not be permitted). সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 08-05-2029 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 20-10-2020: Separate neutrals are not provided for each circuit. 27-01-2021: মন্তব্য Separate neutrals are not provided for each circuit. 12-09-2021: Separate

২৫. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Location–All distribution Panels –Electrical wiring was not properly covered in conduit পর্যবেষ্কণ pipes

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২৫.১. কাৰ্যক্ৰম

	•
	,
কাৰ্যক্ৰম	Provide the wiring in PVC conduits or in metallic GI pipes. Ensure that all electrical wiring should be covered in proper conduit pipes.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	08-07-505@
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হ্রানি
অবস্থা	
	20-10-2020: Electrical insulated trances are not used for cable and also no cover.
মন্তব্য	27-01-2021: Electrical insulated trances are not used for cable and also no cover.
	12-09-2021: Electrical insulated trances are not used for cable and also no cover.

২৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	Location-All Distribution panels -Cable entry-exit point to the panel was not properly
পর্ববেষ্ষণ	sealed
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

২৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ <u>ৰ</u> ম	Seal the cable entry–exit points of (LT/MDB/DB)'s with non–flammable materials. In addition: 1. Ensure that HT / LT panels / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্বনি
মন্তব্য	20–10–2020: Cable entry and exit points of the distribution boards are open. 27–01–2021: Cable entry and exit points of the distribution boards are open. 12–09–2021: Cable entry and exit points of the distribution boards are open.

২৭. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Location–Sewing section – Separate earthing was not provided on most of the electrical equipments (please mentioned Sewing M/C, cutting M/C, socket, cable tray, motor etc.)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

	Describe a second control of the second seco
কাৰ্বক্ৰম	Provide separate earthing connection to electrical equipments. Ensure that earth potential provided for all parts of equipment / installation (other than live parts) and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	\$€-0B-2022
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হর্মনি
মন্তব্য	20–10–2020: No earthing is provided in electrical equipment. 27–01–2021: No earthing is provided in electrical equipment. 12–09–2021: No earthing is provided in electrical equipment.

२৮. পর্যবেষ্কণ পরিদর্শন | Location–All distribution panels –Earthing was not provided to all distribution board for পর্যবেষ্কণ its body & door ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৮.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম	Provide adequate earthing to body and doors to all MDB and DBs. Ensure that all electrical panels provided with proper and separate earth potential.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	?&-0₽-≤0≤≤
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	20–10–2020: All of the distribution boards body and door are not grounded. 27–01–2021: All of the distribution boards body and door are not grounded. 12–09–2021: All of the distribution boards body and door are not grounded.

२३. १४(५%)
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্যন Location-The top of the roof -Lightning protection was not provided
ক্যাপ অইন্টেম
ক্যাটাগরি
২৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels at roof top of building.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2020
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	20-10-2020: Factory submitted their drawing & design and waiting for approval. 27-01-2021: Factory submitted their drawing & design and waiting for approval. 12-09-2021: Factory submitted their drawing & design and waiting for approval.

পরিদর্শন	Location-Office room -the factory did not conduct planned periodical inspections and
পর্ববেষ্ণণ	testing for insulation, earth resistance, operation test of all equipments.
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

৩০.১. কাৰ্যক্ৰম Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, কাৰ্যক্ৰম operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained. সুপারিশের <u>তথ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** চলছে চুড়ান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 02-02-2290 সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হয়নি অবস্থা 20-10-2020: Factory don't have any periodical insulation and earth resistance test report. 27-01-2021: Factory don't have any periodical insulation and earth মন্তব্য resistance test report. 12-09-2021: Factory don't have any periodical insulation and earth resistance test report.

১. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ ^{Lo}	cation-Office room -Proper cleanliness was not maintained in Substation
ক্যাপ আইটেম	
নাহডেন ক্যাটাগরি	
৩১.১. কাৰ্যক্ৰ	21
93.3. YI 14	'
কাৰ্যক্ৰম	Clean the substation properly. Maintain cleanliness in substation areas.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	চলছে
চুডান্ত	
সময়সীমা	-
সংশোধিত	
সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির	
অবস্থ <u>া</u>	শুরু হুর্যনি
, , ,,	20–10–2020: Proper cleanliness is not provided around the transformer. 27–01–
মন্ <u>ত</u> ব্য	2021: Proper cleanliness is not provided around the transformer. 12–09–2021:
	Proper cleanliness is not provided around the transformer.
	roper eleanmess is not provided around the dransformer.