

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	রণ স্পোর্টস নিট ওয্থার লিঃ
ঠিকানা	B-388, BSCIC Shasaongaon, Fatulla, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY215
কালার কোড	

יאר אוייורו	i: বৈঘুত্তিক মূল্যায়ন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ
পর্ববেষ্কণ		
রিদর্শন ব্যবেষ্ষণ	stribution board (including panel door) is not p	roperly grounded.
্যাপ 11ইটেম		
<u>্যাটাগরি</u>		
.১. কাৰ্যক্ৰম	1	
কাৰ্যক্ৰম	Ensure distribution board (including panel door appropriate type and size of cables and the ear main earth /earthing pit.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্বক্রম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	১ সপ্তাহ	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	22-04-5055	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি	
মন্তব্য	17.09.2020 They have not started this work 29. provided for the panel door.	08.2021: Earthing connection not

পরিদর্শন Circuits are drawn for loads without the incorporation of an overcurrent protection পর্ববেষ্কণ device. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

## ২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Ensure overcurrent protection device (circuit breaker/fuse) for each
141144	circuit/branch circuit.
সুপারিশের	
ভিখ্যসত্র	
<u>" d. `                                     </u>	
কার্খানার	
কাশক্রম	
অগ্রাধিকার	১ সপ্তাহ
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	22-04-5055
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
	17.09.2020 They have not started this work 29.08.2021: circuit drawn for load
<b>মন্ত</b> ব্য	without any protection device.
	without any protection device.

#### ৩. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Earthing connections are not provided at electrical equipment (Sewing machine).
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

## ৩.১. কার্বক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Ensure proper earthing connections at all electrical equipment.
সুপারিশের	
ভঁখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	১ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	22-04-5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	17.09.2020 They have not started this work 29.08.2021: Earthing connection provided.

পরিদর্শন Di পর্শবেষ্কণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	istribution boards are not clean.
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Isolate the panel from the electrical service and clean interior components from dust and debris. Seal all openings within the enclosure to prevent dust and debris from entering.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	চলছে
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	02-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	17.09.2020 DBs were found to be unclean 29.08.2021: Panel boards are not clean.

রিদর্শন র্ববেষ্কণ	ere is no provision for inspection of earthing system.
JIM	
াইটেম গাটাগরি	
7101 1111	
.১. কাৰ্যক্ৰম	T Company of the Comp
কাৰ্যক্ৰম	Provide provision for inspection of all earthing system and ensure inspection is being completed and documented.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	চলছে
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্বনি
মন্তব্য	17.09.2020 They have not started this work 29.08.2021: There is no provision for inspection of earthing system.

পরিদর্শন Safety signage, firefighting equipment and rubber mats are not kept at required পর্ববেষ্ণন location. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

## ৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install appropriate number and type of safety signage and fire–fighting equipment at generator room. Also ensure graded rubber mats are provided in front of all distribution boards.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্শক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	%6-0₽-3033
সময়সীমা	26-08-4044
<u>অগ্রগতির</u>	क्रान्य क्रम्ब
অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
प्रस्तरा	17.09.2020 Safety signage and equipment are inadequate 29.08.2021: Safety
মন্তব্য	signage, firefighting equipment and rubber mats are not kept at required location.

#### ৭. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Instruction board for first aid and artificial respiration are not located in the generator পর্ববেষ্ণন room.
ক্যাপ
আইটেম

#### ৭.১. কাৰ্যক্ৰম

|ক্যাটাগরি|

ovide Instruction board for first aid and artificial respiration in the generator
om.
শাজ্য নয়
{-0B-3033
ৰু হৰ্যনি
와 <sup>보</sup> 기의
7.09.2020 They have not started this work 29.08.2021: Instruction board for first
d and artificial respiration are not located in the generator room.
\{\bar{\}}

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ ক্যাপ	enerator room does not have adequate illumination level.
আইটেম ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	म
কাৰ্যক্ৰম	Ensure in the generator room, all working place, exit light and escape light have adequate illumination level as per standard.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	থ্যোজ্য ন্য
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমরসীমা	26-0 P-≺0≺≺
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুম্মনি
মন্তব্য	17.09.2020 They have not started this work 29.08.2021: Generator room is not properly illuminated.

পর্যবেষ্ষণ	
রিদর্শন র্ববেক্ষণ	ne generator is earthed at one point only.
गुश	
াইটেম গাটাগরি	
<u> </u>	
.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Provide two separate and distinct connections of earthing for each generator.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-2022
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হর্যনি
<u>ম</u> ন্তব্য	17.09.2020 They have not started this work 29.08.2021: Generator have only one earthing.

পরিদর্শন  পর্ববেষ্কণ	Distribution boards are not installed in compliant locations.
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	

# ১০.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Ensure distribution boards are installed in compliant locations in terms of height and access.
সুপারিশের তথ্যসত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্বনি
মন্তব্য	17.09.2020 They have not started this work 29.08.2021: Distribution boards are not installed in compliant locations in terms of height and access.

## ১১. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন	Each circuit is not provided with a dedicated earthing. There is no marking to identify
পর্ববেষ্কণ	earthing cable for specified circuit.
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

## ১১.১. কাৰ্যক্ৰম

Provide dedicated & adequate size of earthing with proper identification for each circuit and ensure continuous earth path is back to main building intake.
প্রব্যোগ্য নর
76-04-5055
24-04-4044
শুরু হর্ননি
17.09.2020 They have not started this work 29.08.2021: No identification marking
and there is no earthing bar.

পরিদর্শন Multiple connections of cables at busbar terminal and circuit breakers are observed পর্যবেষ্ণ্যণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

## ১২.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Rewire to i) Ensure each incoming supply to an MCB/MCCB has a dedicated supply from busbar.ii) Avoid the use of multiple cables on outgoing side of MCB[s/MCCB]s.
সুপারিশের	
ভূখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	%€-0₽-5055
সম্যুসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হুখুনি
অবস্থা	
মন্তব্য	17.09.2020 They have not started this work 29.08.2021: Multiple connections of cables at busbar terminal and circuit breakers are observed within distribution boards.

#### ১৩. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Wooden bases are used for mounting the circuit breakers.
ক্যাপ	
আখডেশ ক্যাটাগরি	

## ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install circuit breakers in proper way using metal enclosure.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
সম্মর্থসীমা	
সংশোধিত	76-0P-5055
সময়সীমা	26-08-4044
<u>অগ্রগতির</u>	क्रम कार्चि
অবস্থা	শুৰু হুম্মনি
<u>মন্তব্য</u>	17.09.2020 They have not started this work

পরিদর্শ পর্ববেছ	` IEI6	ectrical cables are not sized according to capacity of circuit breaker.
ক্যাপ আইটে ক্যাটাগ	ا ذ	
38.3.		ম
00.0.	1117	
কার্য		Consult with a qualified electrical engineer and ensure all electrical cables are sized according to capacity of circuit breakers.
সুপার্গ ভখ্য	নিশের সুত্র	
কার:	থানার	
কাৰ্য্য	<u>ক্</u> ষ	
অগ্ৰা	ধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুড়াং সম্ব	<u>s</u>	-
সংশে সময়	াাখিত াসীমা	%€-0₽-3055

17.09.2020 They have not started this work 29.08.2021: Cables are not selected according to the capactiry of breakers.

পর্ববেষ্কণ	
রিদর্শন শ্বেষ্ফণ	echanical guards are not provided for electrical equipment where necessary.
<b>ा</b> श	
াইটেম গাটাগরি	
701 11-11	
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide mechanical guards for electrical equipment where necessary.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র ক্যবংগলার	
কার্থানার। কার্যক্রম	
	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ত	_
<u> </u>	
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-5055
<u>্র্যার্থির</u> অগ্রগতির	
অবস্থা	শুৰু হৰ্বনি
<b>মন্ত</b> ব্য	17.09.2020 They have not started this work 29.08.2021: Mechanical guards not

## ১৬. পর্ববেষ্ণণ

<u>অগ্রগতির</u>

অবস্থা

মন্তব্য

শুরু হয়নি

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Cables joints are not made in proper way.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	it entre the second of the sec

## ১৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Ensure cable joints are made through porcelain/PVC connectors with PIB tape wound around joint in respect of conductivity, insulation and mechanical strength.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ড	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	76-0P-5055
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হ্রানি
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	17.09.2020 They have not started this work 29.08.2021: Improper cable joint
	found.

#### ১৭. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Lighting fixtures are not properly supported from the structure.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

## ১৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Ensure Lighting fixtures are supported from the structure properly and if flexible cords are used to support light fixture then make sure it has enough strength to carry the weight.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্বনি
মন্তব্য	17.09.2020 They have not started this work 29.08.2021: Lighting fixtures are not properly supported from the structure.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Electrical single line diagram and layout drawings are not available.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

## ১৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Have a qualified electrical engineer to develop an electrical layout diagram and an as-built single line diagram detailing key components and capacity of the electrical system.
সুপারিশের	
<u>ভূখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সম্বয়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	17.09.2020 They have not started this work 29.08.2021: Electrical single line diagram and layout drawings are not available. Done agreement with a DIFE enlisted firm for the drawings.

## ১৯. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Testing and inspection of insulation and earth resistance are not done.
ক্যাপ	
আহডেম   ক্যাটাগরি	,

## ১৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Establish a periodical Insulation and earth Resistance Measurement Program and record the related testing data. Also ensure that insulation resistance of power cable and earth pit resistance are $ >=5 $ M $ = 100 $ and $ = 100 $ respectively.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
সমশ্ৰসীমা	
সংশোধিত	08-0%-2020
সমশ্রসীমা	08-02-4048
অগ্রগতির	শুরু হ্রানি
অবস্থা	[기본 우리]
ਪਕਤਾ	17.09.2020 They have not started this work 29.08.2021: Insulation test and earth
<u> মন্তব্য</u>	test not done.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	ne electrical panel boards are not inspected.
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
২০.১. কাৰ্যজ্ৰ	<u>ञ्</u>
কাৰ্যক্ৰম	Inspect electrical panel boards on an annual basis to ensure that the equipment is in good working condition.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-205@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	17.09.2020 They have not started this work 29.08.2021: Electrical panel boards are not inspected periodically.

২১. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন The generator room is not appropriately sized in order to properly access the generator	
পর্শবেষ্ণণ to perform routine maintenance activities.	
ক্যাপ্	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	l
২১.১. কার্যক্রম	
Engure apprehriate generator room size in order to preperly access the generator	
Ensure appropriate generator room size in order to properly access the generator	
to perform routine maintenance activities.	

শাসক্ষ	to perform routine maintenance activities.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
সমশ্ৰসীমা	
সংশোধিত	08-0%-303@
সমশ্বসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হুৰ্যুনি
অবস্থা	
মন্তব্য	17.09.2020 They have not started this work 29.08.2021: Size of the generator
শত্ব্য	room is not adequate.

## ২২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ D	istribution boards are without metal enclosed body.
চ্যাপ শাইটেম	
না২ডেন চ্যাটাগরি	
ং২.১. কার্যত্র	চম
কাৰ্যক্ৰম	Replace distribution boards with metal enclosed body.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কার্শক্রম অগ্রাধিকার	া ৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-05-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	17.09.2020 They have not started this work 29.08.2021: Distribution boards are made of wooden base.

পর্ববেষ্কণ	
রিদর্শন ধবেষ্কণ <sup>Ca</sup>	able entry and exit points are not properly sealed for the distribution boards.
गृश्	
াইটেম সমাক্র	
য়াটাগৰি	
୭.১. কার্যত্র	<b>Б</b>
	Francisco distribution beautabassa na ananing and all live internal communications
কাৰ্যক্ৰম ———	Ensure distribution boards have no opening and all live internal components are concealed properly.
সুপারিশের	
তখ্যসূত্র	
কার্খানার কর্মক্রম	
কার্শক্রম অগ্রাধিকার	৬ মাস
<u>্রান্যান্যা</u> চুডান্ত	
भूग अभग्रशीमा	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	17.09.2020 They have not started this work 29.08.2021: Cable entry/exit point are not properly sealed.

পৰিদৰ্শন Each applicable circuit is not provided with a dedicated neutral. There is no marking to প্ৰবৈষ্কণ identify neutral cable for specified circuit.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগনি

# २8.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Provide dedicated & adequate size of neutral with proper identification for each applicable circuit. সুপারিশের ভখ্যসূত্র

কাৰ্যক্ৰম

অগ্ৰাধিকাৰ ৬ মাস

চূড়ান্ত
সময়সীমা

সংশোধিত
১৪ - ০১ - ২০২৩

কারখানার

সমর্মীমা <sup>৩৪-০৯-২০২</sup> অগ্রগতির শুরু হুর্যুনি

পৰস্থা

17.09.2020 They have not started this work 29.08.2021: Dedicated neutral not provided. There is not identification marking.

#### ২*৫. পর্যবে*ষ্কণ

পরিদর্শন List and diagram of the circuits are not available for distribution boards. Also there are পর্যবেষ্কণ no means of identification mark for cables.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

#### ২৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Ensure each distribution board is provided with a circuit list indicating current rating of circuit and size of fuse element/ breaker. Also ensure the means of identification (separate color coding, marking tape, tagging, or other approved means) of cable is provided as per circuit list.
সুপারিশের	
ভি <b>খ্যসূত্র</b>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্তব্য	17.09.2020 They do not have SLDs or ELDs of the factory let alone diagrams in distribution boards 29.08.2021: List and diagram of the circuits are not available for distribution boards. Also there are no means of identification mark for cables.

পরিদর্শন Combustible material (wood) used to make cable channel. Also cable channels are not পর্ববেষ্ণন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

#### ২৬.১. কাৰ্যক্ৰম Use noncombustible material to make cable channel and provide adequate covers কাৰ্যক্ৰম on cable channel. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 08-05-2029 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 17.09.2020 They have not started this work 29.08.2021: Wooden base cable মন্তব্য channel used.

V 10 1 1V	\	
পরিদর্শ	ব Stranded conductors are terminated without using proper terminator (Cable socket,	
পর্যবেষ	গু sleeve or ferrules etc. ).	
ক্যাপ		
আইটেম		
ক্যাটার্গ	बि	

•	
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ត រ
1.0. 1117	· ·
   	Provide cable sockets for stranded conductors having a nominal cross–sectional area 6mm². or greater or solder together all strands at the exposed ends or are crimped using suitable sleeve or ferrules for stranded conductors having a nominal cross–sectional area less than 6mm².
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	17.09.2020 They have not started this work 29.08.2021: Stranded conductors are terminated without using proper terminator (Cable socket, sleeve or ferrules etc.).

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	istribution boards are not marked separately for lighting and power circuit.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যা <b>টাগরি</b>	
২৮.১. কার্য্য	2 <u>2</u>
কাৰ্যক্ৰম	Install separate distribution boards for lighting and power circuits.
সুপারিশের	
্ ত্থ্যসূত্র কারখানার	1
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	
সম্মানীমা	-
সংশোধিত   সময়সীমা	08-0%-203@
	1

মন্তব্য	17.09.2020 They have not started this work 29.08.2021: Distribution boards are
শুক্তন)	not marked separately for lighting and power circuit.

শুৰু হয়নি

<u>অগ্রগতির</u>

অবস্থা

বর: প্রাক্তি		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফ	Lightning protection system is not installed on the building.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	İ	

_					
3	২৯.১. কাৰ্যক্ৰম				
Γ					
	কাৰ্শক্ৰম	Consult with an expert electrical engineer to review requirements, calculate risk index, prepare drawing etc. to make sure the building is secured against lightning. Also ensure following as per NTPA based on the building size.i) Air termination network vertical/horizontal conductors are appropriately spaced. ii) Appropriate numbers of down conductors are installed . iii) Resistance of earth conductor within limit ( $<=10$ ]).			
	সুপারিশের				
	ভূখ্যসূত্র				
	কার্থানার				
	কাৰ্যক্ৰম				
	অগ্রাধিকার	৬ মাস			
	চুডান্ড সমর্মীমা	-			
1	$\overline{}$				

সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2029
অগ্রগতির	চলমান
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	17.09.2020 No LPS design/drawings were submitted to DIFE nor any enlisted firms contacted for such drawings 29.08.2021: LPS not installed. done agreement with any DIFE enlisted firm.