



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	জেমস ক্যাশন লিঃ
ঠিকানা	Ekata Plaza, B-28 Khilkhet Bazar, Dhaka
কারখানার কোড	DHK284
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

**১. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Inadequate horizontal separation. □ Inadequate vertical separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

**১.১. কার্যক্রম**

কার্যক্রম	Produce drawings to demonstrate how occupancy separation will be achieved for different floors and within the same floor, if exists.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 11/08/2021: Factory has re-submitted proposed fire protection/ separation construction design/drawing to DIFE,RCC at 07/10/19 for review .

**২. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Inadequate horizontal separation. □ Inadequate vertical separation.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Separate different occupancy in different floors and within the same floor ( if exists ) with fire-rated assembly according to the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 11/08/2021: During inspection, Bonded ware house and accessories store ( occupancy- H ) was seen with conference room ( occupancy-F ) and cutting section ( occupancy-G2 ) without fire rated construction and opening was seen without fire rated protection. ( Location: 3rd floor north west side ). Substation room ( PFI, MDB, Change over ) ( occupancy-J ) was seen with Iron & sewing section ( occupancy-G2 ) without any free rated construction. ( Location: 4th floor south east side ) Electric Boiler ( occupancy-J ) was seen with Iron section ( occupancy-G2 ) without any free rated construction. ( Location: 4th floor south east side ).

### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Protection against propagation of fire through voids between floors and interior walls ( including stairways ) not equivalent to the fire resistance rating of the wall.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce drawings and show methods to demonstrate how prevention of smoke and fire propagation through voids between floors and interior walls ( including stairways ) will be ensured with fire-rated assembly according to the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 11/08/2021: Factory has re-submitted proposed fire protection/separation construction design & drawing with safe evacuation plan to DIFE,RCC at 07/10/19 for review .

#### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Protection against propagation of fire through voids between floors and interior walls ( including stairways ) not equivalent to the fire resistance rating of the wall.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Prevent smoke and fire propagation through voids between floors and interior walls ( including stair ) with fire-rated assembly according to the Guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 11/08/2021: Production area is not separated from staircases due to non-rated opening protection. So that smoke and fire can easily propagate through the staircases. Both stairways exit-1 & exit-2 are not fire separated from production areas and having non-rated collapsible gates and shutter doors at each floor of the whole factory building.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exit access doors are not side-swinging type. □ Sum of the widths of exit doors is less than required. □ Exit doors do not open in the direction of traffic flow. □ Exit corridor and passageways effective widths are less than minimum. □ Exit corridors/aisles/passageways are obstructed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide drawings to arrange doorways at the floor as per the Guidelines and produce the plan for construction of these doorways.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 11/08/2021: Factory has re-submitted proposed fire protection/separation construction design & drawing with safe evacuation plan to DIFE,RCC at 07/10/19 for review .

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exit access doors are not side-swinging type. <input type="checkbox"/> Sum of the widths of exit doors is less than required. <input type="checkbox"/> Exit doors do not open in the direction of traffic flow. <input type="checkbox"/> Exit corridor and passageways effective widths are less than minimum. <input type="checkbox"/> Exit corridors/aisles/passageways are obstructed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Doors on all escape routes to open in the direction of travel <input type="checkbox"/> Ensure width of doorways in each floor according to the occupant load as per the Guidelines. <input type="checkbox"/> Internal retrofitting needed to create safe passage, corridors and exits as per the guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 11/08/2021: Collapsible gate ( Location: 3rd floor exit-1 & 2, 4th floor exit-1 & exit-2 ), Shutter door ( Location: 3rd & 4th floor exit-2 ) type doors are found at all exits of the floor with locking features.

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exit access doors are not side-swinging type. ☐ Sum of the widths of exit doors is less than required. ☐ Exit doors do not open in the direction of traffic flow. ☐ Exit corridor and passageways effective widths are less than minimum. ☐ Exit corridors/aisles/passageways are obstructed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Keep aisles, corridors and passageways on escape routes free of any obstructions that could hinder free movement. ☐ Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0 m wide on all escape routes.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 11/08/2021: Aisles, corridors and passageways toward exit access are found obstructed by combustible materials, working benches & machine.

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by providing fire rated enclosures around the openings along with seals in shafts and ducts at floor separations.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 11/08/2021: collapsible gates and shutter doors are found at both the stairwell from Ground floor to 4th floor without fire rated construction.

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures □ Open grills in walls between staircase and floor spaces. □ The ground floor exits not enclosed □ Landing dimension less than stair width □ Number of Handrails less than required □ Stairway door not Fire Door □ Exit access door not swing in the direction of flow □ No Auto door closer □ Obstruction in Stairway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
<b>৯.১. কার্যক্রম</b>	
কার্যক্রম	Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into smoke-proof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 11/08/2021: Factory has submitted proposed fire protection/separation construction design & drawing with safe evacuation plan to DIFE,RCC at 12/11/18 for review.

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures □ Open grills in walls between staircase and floor spaces. □ The ground floor exits not enclosed □ Landing dimension less than stair width □ Number of Handrails less than required □ Stairway door not Fire Door □ Exit access door not swing in the direction of flow □ No Auto door closer □ Obstruction in Stairway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
<b>১০.১. কার্যক্রম</b>	
কার্যক্রম	Convert all interior stairways into smokeproof Provide stairways of adequate dimensions and of appropriate specifications according to the Guidelines as required for the occupancy load. □ Remove all collapsible security gates and roller shutters from all exit stairway access doors. □ Remove Sliding doors from all Final Exits. Where sliding doors are provided at final exits, these shall not be relied on for means of exit enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. □ The ground floor exits should be enclosed so as to ensure safe pathway for escape from the premises. □ Provide continuous smoke-proof fire protected pathway along all the stairways from roof to the final exit.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 11/08/2021: Collapsible gate ( Location: 3rd floor exit-1 &2,4th floor exit-1 & exit-2 ), Shutter door ( Location: 3rd & 4th floor exit-2 ) type doors are found at all exits of the floor with locking features. Ground floor to 3rd floor exits are open with other mixed occupancies ( Market area ) which does not ensure safe pathway for escape from the premises. Continuous smoke-proof fire protected pathway along all the stairways from roof to the final exit is not provided.

## ১১. পর্যবেক্ষণ



পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures <input type="checkbox"/> Open grills in walls between staircase and floor spaces. <input type="checkbox"/> The ground floor exits not enclosed <input type="checkbox"/> Landing dimension less than stair width <input type="checkbox"/> Number of Handrails less than required <input type="checkbox"/> Stairway door not Fire Door <input type="checkbox"/> Exit access door not swing in the direction of flow <input type="checkbox"/> No Auto door closer <input type="checkbox"/> Obstruction in Stairway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove obstructions from stairways
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 11/08/2021: Both the stairways are found free from obstruction.

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No Fire Door □ No illuminated exit sign □ Tortuous and obstructed travel path □ Absence of proper separation using fire rated doors □ Ceiling height less than required □ Width of Passageway less than required
------------------------	--

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
-----------------------------	--

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction. □ Provide clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area. □ Provide cover on naked light
-----------	--

সুপারিশের তথ্যসূত্র	
------------------------	--

কারখানার কার্যক্রম	
-----------------------	--

অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
------------	----------

চূড়ান্ত সময়সীমা	-
----------------------	---

সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
---------------------	------------

অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
--------------------	------------

মন্তব্য	On 11/08/2021: During the visit, exit sign was found installed on exit -1 and exit -2. No exit sign was found at Bonded ware house and accessories store. English and Bangla stair and floor designation are not available throughout the factory premises. Directional signs are not available in the factory premises during the visit. Naked lights and electrical wiring are found at Bonded ware house and accessories store ( Location: 3rd floor north west side ). Combustible material are found at means of escape towards exit which is obstructing travel path.
---------	---

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. <input type="checkbox"/> Naked lights in storage <input type="checkbox"/> Others same as above
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide fire doors as approved by the Guidelines <input type="checkbox"/> Provide proper storage size and distance between stored items as per the Guideline
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 11/08/2021: storage area ( Bonded ware house and accessories store ) are not fire separated from production area and having non-rated wooden door ( Location: 3rd floor north east side ).

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. <input type="checkbox"/> Naked lights in storage <input type="checkbox"/> Others same as above
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Rearrange storage items to ensure proper clearance from ceiling.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 11/08/2021: Arrangement of storage is not maintain properly as per standard. Combustible material was seen without proper raking. Minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack was not found at Bonded ware house and accessories store ( Location: 3rd floor north west side ).

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No Fire Lift in building
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide drawings and plans for installation of Fire Lift as per the specifications provided in the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 11/08/2021: Factory has re-submitted proposed fire protection/ separation construction design/drawing to DIFE,RCC at 07/10/19 for review .

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No Fire Lift in building
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide Fire Lift in building matching the specifications provided in the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 11/08/2021: No Unprotected lift core opening was found in the factory building, fire lift is not provided yet.

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exit signs not illuminated at all times ☐ Means of exits not signposted ☐ Directional signs missing ☐ No Bangla and English Exit instructions in case of emergency ☐ No Bangla signs for stairs ☐ Means of Escape lack Emergency Lighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be seen from all corridors and evacuation paths. ☐ Provide English and Bangla Exit instructions where necessary. ☐ Post directional signs at appropriate locations.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 11/08/2021: During the visit, exit sign was found installed on exit -1 and exit -2. No exit sign was found at Bonded ware house and accessories store. English and Bangla stair and floor designation are not available throughout the factory premises. Directional signs are not available in the factory premises during the visit.

#### ১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exit signs not illuminated at all times ☐ Means of exits not signposted ☐ Directional signs missing ☐ No Bangla and English Exit instructions in case of emergency ☐ No Bangla signs for stairs ☐ Means of Escape lack Emergency Lighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency lighting requirements of the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 11/08/2021: Emergency lighting system is not installed yet on aisles and escape route. No emergency lighting system has been provided in stairway-1 and stairway-2.

**১৯. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Basement staircase is not enclosed with materials of 2 hours fire resistance.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

**১৯.১. কার্যক্রম**

কার্যক্রম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of a fire-rated construction with smoke proof enclosure from roof to ceiling with vestibule separation from basement or by other provisions provided in the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 11/08/2021: Factory has re-submitted proposed fire protection/separation construction design & drawing including basement area to DIFE,RCC at 07/10/19 for review .

**২০. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Basement, ground floor and high risk areas are not separated from the stairways by smoke proof enclosures
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Enclose Basement stairs with a fire-rated construction with smoke proof enclosure from roof to ceiling with vestibule separation from basement or by other provisions provided in the Guidelines. □ Install fire-rated self-closing swing doors to the smoke proof enclosure to prevent the spread of smoke and heat into the stairs
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 11/08/2021: opening was seen without fire rated protection and non rated shutter door ( Location: South west side ) and collapsible gate ( Location: North east side linked with exit-2 stairway ) was seen at basement area without fire rated construction . Generator room of Jams Fashion Ltd. and transformer room of Avrora Fashion Ltd. are not fire separated from market goods storage room and having non-rated steel door ( Location: basement floor ) .

#### ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No guards or handrails on either sides of ramps having slope steeper than 1 in 15
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide drawings and plan to separate Ramp to prevent passage of fire and smoke into stairways
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 11/08/2021: Factory has re-submitted proposed fire protection/separation construction design & drawing including basement area to DIFE,RCC at 07/10/19 for review .

২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No guards or handrails on either sides of ramps having slope steeper than 1 in 15    Ramp not separated by smoke proof door preventing passage of smoke into stairways or upper floor
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate separation to prevent passage of fire and smoke into stairways    Provide guard rails on sides of Ramp having no support and with a slope steeper than 1 in 15
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 11/08/2021: Both side handrails are not provided yet at basement floor ramp. Non rated steel shutter door was seen at basement floor ramp without fire rated construction ( Location: basement floor South west side ).

২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non-standard Command Station
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Equip Command Station with all facilities required to meet the Guidelines requirements.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 11/08/2021: Command station with all facilities are not as per standard ( Location: 3rd floor conference rom ).

২৪. পর্যবেক্ষণ



পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Training of the Trainers not performed
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide training to the Trainers <input type="checkbox"/> Include Fire Drill and Training of the Trainers in Fire Safety Management Plan
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 11/08/2021: Factory management could not provide fire safety training certificate of present workers and fire drill record during the visit.

#### ২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non-standard Cylinder color <input type="checkbox"/> Validation certificate not monitored regularly <input type="checkbox"/> Cylinders not accessible
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 11/08/2021: Adequate number of extinguishers are available but Proper color code for carbon di oxide & dry powder fire extinguisher was not seen during the visit.

#### ২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non-standard Cylinder color □ Validation certificate not monitored regularly □ Cylinders not accessible
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expiry/re-service labels. □ Ensure easy accessibility to fire extinguishers.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 11/08/2021: Monthly checklist was found on fire extinguishers. Extinguishers are found blocked by combustibile materials and table during visit.

#### ২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non standard stand pipe and hose system
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide standard Standpipe& Hose system that complies with the Guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 11/08/2021: Standard standpipe and hose system is not installed yet by the factory. Only 30m length of hose pipe is found near exit-01 ( Location: 3rd floor corridor adjacent to bonded ware house and 4th floor sewing section north west side ). Siamese connections is not available.

#### ২৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No fire pump present
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide Fire pump with specifications to meet the Guidelines requirements
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 11/08/2021: Fire pump for fire fighting operation is not installed yet.

#### ২৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☐ No water filled bucket ☐ No Gloves/Masks/Fire Axe/ Steel Cutter/Helmet
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate number of additional fire-fighting equipment to meet the Factory Rules
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 11/08/2021: Water and sand buckets are found empty during the visit (Location: 3rd & 4th floor exit-1 stairway). During the visit, No additional firefighting equipment has been found in 3rd floor exit-1 and exit-2 stairway. Additional fire fighting equipment was seen at 4th floor production area adjacent to mechanic room near exit-2.

#### ৩০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door □ No detector in generator room □ No firefighting equipment is present in the generator room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure and door for the Generator room. □ Provide firefighting equipment as required by the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 11/08/2021: Factory has re-submitted proposed fire protection/separation construction design & drawing including generator room to DIFE,RCC at 07/10/19 for review .

#### ৩১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door □ No detector in generator room □ No firefighting equipment is present in the generator room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide fire rated enclosure and door for the Generator room □ Install generator on the ground floor □ Install appropriate detectors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 11/08/2021: Steel door was seen at generator room. No fire rated protective construction and fire rated opening protection was seen at generator room. No detector was seen at generator room. ( Location: Basement floor )

#### ৩২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Not properly separated & separating wall not extended up to the ceiling.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Substation room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 11/08/2021: Factory has re-submitted proposed fire protection/separation construction design & drawing including substation room to DIFE,RCC at 07/10/19 for review .

#### ৩৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Not properly separated & separating wall not extended up to the ceiling.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self closing swing door for the Substation room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 11/08/2021: Control Panel, PFI, MDB, Change over was seen without fire rated protective construction and fire rated opening protection adjacent to Iron and sewing section ( location: 4th floor south east side ).