



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার,  
বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

|              |  |
|--------------|--|
| কারখানার নাম | বেনেস্কা সোয়েটার লি:                              |
| ঠিকানা       | 212, Baizid Bostami Road Nasirabad I/A, Chattogram |
| কারখানার কোড | CHT151   |
| কালার কোড    |  |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| মূল্যায়নের ধরণ: <b>অগ্নি মূল্যায়ন</b> | পর্যবেক্ষণের তারিখ: <b>১৩-০৯-২০২২</b> |
|---|---------------------------------------|


**১. পর্যবেক্ষণ**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- 1st floor sewing Minimum width of aisle size is below 0.9 meter |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

**১.১. কার্যক্রম**

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | The minimum clear width of the pathway should be 0.9 meter  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Implemented   |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০৯-১৯৭০  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | চলমান   |
| মন্তব্য                | 22-09-2020; Aisle size is 0.9 meter. On 8.12.2020: Minimum width of aisles size was 0.9 meter But on the other side of floor their obstacle found on pathways by collum and temporary obstacles Observation from visit date 25.3.2021: Minimum width of aisles size was 0.9 meter But on the other side of floor their obstacle found on pathways by column and temporary obstacles 13.9.2022: Minimum width of aisles size was 0.9 meter But on the other side of floor their obstacle found on pathways by column and temporary obstacles |

**সংযুক্তিসমূহ (২)**

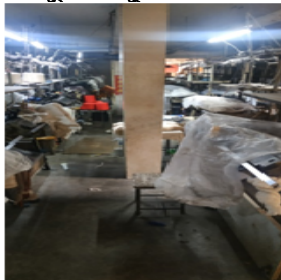

## ২. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- 1st floor All evacuation pathways were not free of temporary items, like garments and table. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

### ২.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Implemented  |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | চলমান  |
| মন্তব্য                | 22-09-2020; Moderately remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway. On 8.12.2020: All evacuation pathways were not free, some of evacuation pathways was free but some of pathways blocked by boxes and columns Observation from visit date 25.3.2021: All evacuation pathways were not free, some of evacuation pathways was free but some of pathways blocked by boxes and columns. 13.9.2022: All evacuation pathways were not free, some of evacuation pathways was free but some of pathways blocked by boxes and columns. |

### সংযুক্তিসমূহ (২)




## ৩. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location-All exit doors in egress route of GF and 1st floor exit-1 and exit-2 At above location the egress route exit doors were sliding and collapsible security gate and there was chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

### ৩.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Implemented   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৬-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | চলমান   |
| মন্তব্য                | 22-09-2020:They replaced 2 exit doors by fire door but one exit door is collapsible door. On 8.12.2020:They replaced 2 exit doors with side hinged type fire doors,one of exits still consists collapsible type gate Observation from visit date 25.3.2021:They replaced 2 exit doors with side hinged type fire doors, one of exits still consists collapsible type gate 13.9.2022:They replaced 2 exit doors with side hinged type fire doors, one of exits still consists collapsible type gate. |

### সংযুক্তিসমূহ (২)

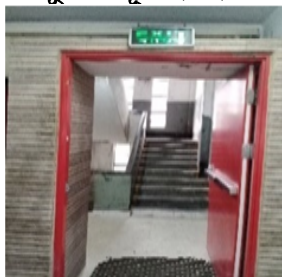

### ৪. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location-All exit doors in egress route of GF and 1st floor exit-1 and exit-2 At above location the egress route exit doors were sliding and collapsible security gate and there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ৪.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Implemented  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৬-০৮-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | চলমান  |
| মন্তব্য                | 22-09-2020: They replaced 2 exit doors by fire door but one exit door is collapsible door. On 8.12.2020:They replaced 2 exit doors with side hinged type fire doors, one of exits still consists collapsible type gate Observation from visit date 25.3.2021:They replaced 2 exit doors with side hinged type fire doors, one of exits still consists collapsible type gate 13.9.2022:They replaced 2 exit doors with side hinged type fire doors, one of exits still consists collapsible type gate |

#### সংযুক্তিসমূহ (২)




#### ৫. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- All stairs Handrail is not provided on both side, but only one side provided. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ৫.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Initiative has been taken and agreed to complete within timeline.   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ২৬-১১-২০১৬  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৬-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি  |
| মন্তব্য                | On 8.12.2020:only one side handrails provided on stairs Observation from visit date 25.3.2021:only one side handrails provided on stairs 13.9.2022:only one side handrails provided on stairs |

#### সংযুক্তিসমূহ (১)

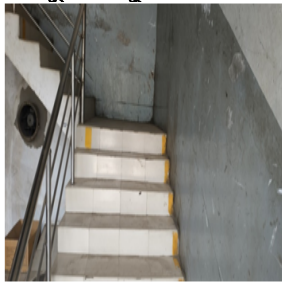

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

|                           |   |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Location- Stair-2 and stair-3 Collapsible doors are installed, which are without self closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing door. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ৬.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses. ( Also require fire rated door at the floor occupied by other tenants )   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Implemented  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৬-০৮-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | চলমান  |
| মন্তব্য                | On 8.12.2020:They replaced 2 exit doors with side hinged type fire doors,one of exits still consists collapsible type gate Observation from visit date 25.3.2021:They replaced 2 exit doors with side hinged type fire doors, one of exits still consists collapsible type gate 13.9.2022:They replaced 2 exit doors with side hinged type fire doors, one of exits still consists collapsible type gate |

#### সংযুক্তিসমূহ (২)



#### ৭. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- Final evacuation route Final evacuation route of building is not protected with fire rated construction at Generator room, which is located adjacent to south-west side final exit. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ৭.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Initiative has been taken and agreed to complete within timeline.  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ২৬-১১-২০১৬   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৬-০৮-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি   |
| মন্তব্য                | 22-09-2020: Fire detection system & fire hydrant system design drawing submitted on dated 31.01.2019. On 8.12.2020: Factory has submitted only fire detection and protection design drawing in DIFE, they didn't make any contract for fire evacuation and fire separation design drawing Observation from visit date 25.3.2021:Factory has submitted only fire detection and protection design drawing in DIFE, they didn't make any contract for fire evacuation and fire separation design drawing 13.9.2022:Factory has submitted update design drawing ( after review provided for correction ) for approval from DIFE. |

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- Final evacuation route Final evacuation route of building is not protected with fire rated construction at Generator room, which is located adjacent to south-west side final exit. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ৮.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Initiative has been taken and agreed to complete within timeline.  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ মাস  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ১৮-০৪-২০১৭   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ২৫-১২-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি   |
| মন্তব্য                | On 8.12.2020:No Initiative taken yet Observation from visit date 25.3.2021:No initiative taken yet 13.9.2022:Factory has not provided 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit. |

#### সংযুক্তিসমূহ (১)



#### ৯. পর্যবেক্ষণ



|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- Ground floor final evacuation route Large storage area was available in factory building, which was adjacent in stair-2 and stair-3 without fire rated door at final evacuation route. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ৯.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Provide 1.5 hours fire rated door at store room for separation for other operational area.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Initiative has been taken and agreed to complete within timeline.   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ২৬-১১-২০১৬  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৬-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | On 8.12.2020: At ground floor they have running washing plant and they have use 2hr rated fire door at exit point Observation from visit date 25.3.2021: At ground floor they have running washing plant and they have use 2hr rated fire door at exit point 13.9.2022: At ground floor they have running washing plant and they have use 2hr rated fire door at exit point |

#### সংযুক্তিসমূহ (১)



#### ১০. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- 1st floor At 1st floor, the electric boiler ( 1 no., capacity=470 ltr ) was placed unprotected condition in the production floor ( finishing section ), which require fire separation from rest of the operational areas. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ১০.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to finishing section.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Implemented  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৬-০৮-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি   |
| মন্তব্য                | 22-09-2020: Fire detection system & fire hydrant system design drawing submitted on dated 31.01.2019. On 8.12.2020: Factory has submitted only fire detection and protection design drawing in DIFE, they didn't make any contract for fire evacuation and fire separation design drawing Observation from visit date 25.3.2021:Factory has submitted only fire detection and protection design drawing in DIFE, they didn't make any contract for fire evacuation and fire separation design drawing 13.9.2022:Factory has submitted update design drawing ( after review provided for correction ) for approval from DIFE. |

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- 1st floor At 1st floor, the electric boiler ( 1 no., capacity=470 ltr ) was placed unprotected condition in the production floor ( finishing section ), which require fire separation from rest of the operational areas. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ১১.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to finishing section.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Implemented   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ মাস   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ২৫-১২-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি  |
| মন্তব্য                | On 8.12.2020: Boiler has replaced to ground floor,they have maintain fire separation and install a 2 hr rated fire door but fire separation design drawing isn't submitted yet Observation from visit date 25.3.2021: Boiler has replaced to ground floor, they have maintain fire separation and install a 2 hr rated fire door but fire separation design drawing isn't submitted yet 13.9.2022: Factory has not provided 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at Boiler room. |

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ১২.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm. ( Also needs to cover the floors occupied by other tenants )   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Initiative has been taken and agreed to complete within timeline.  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ২৬-১১-২০১৬   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৬-০৮-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | চলমান  |
| মন্তব্য                | 22-09-2020: Fire detection system & fire hydrant system design drawing submitted on dated 31.01.2019. On 8.12.2020: On 31.1.2019 factory authority submitted required design drawing to DIFE Observation from visit date 25.3.2021: On 31.1.2019 factory authority submitted required design drawing to DIFE 13.9.2022: Factory has submitted update design drawing ( after review provided for correction ) for approval from DIFE. |

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ১৩.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm. ( Also needs to cover the floors occupied by other tenants )   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Initiative has been taken and agreed to complete within timeline.   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ মাস   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ১৮-০৪-২০১৭  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ২৫-১২-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি  |
| মন্তব্য                | On 8.12.2020: No initiative taken yet Observation from visit date 25.3.2021:No initiative taken yet 13.9.2022:Factory has not started installation of fire alarm & detection system work yet. |

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

|                           |   |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Location- All exit The manual activation points are not installed at all exit location. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ১৪.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Install Manual activation call point at all exit routes   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Implemented   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৬-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি  |
| মন্তব্য                | 22-09-2020: They Installed Manual activation call point at all exit routes. On 8.12.2020: Manual call point found on every exit but factory doesn't install automatic fire alarm and detection system yet so that these call point isn't maintained up to standard by rmg guideline Observation from visit date 25.3.2021:Manual call point found on every exit but factory doesn't install automatic fire alarm and detection system yet so that these call point isn't maintained up to standard by rmg guideline 13.9.2022:Factory has not started installation of fire alarm & detection system work yet. |

#### সংযুক্তিসমূহ (১)



#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Insufficient nos. of smoke detectors provided for production floor and stores as per code. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ১৫.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Initiative has been taken and agreed to complete within timeline.   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ২৬-১১-২০১৬  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৬-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি  |
| মন্তব্য                | On 8.12.2020: No automatic fire detection system and smoke detectors installed yet Observation from visit date 25.3.2021:No automatic fire detection system and smoke detectors installed yet 13.9.2022:Factory has not started installation of fire alarm & detection system work yet. |

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | There was no practice of periodic checking of alarm call point and fire alarm to ensure whether it is functional or not. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ১৬.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Initiative has been taken and agreed to complete within timeline.   |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ৩১-১০-২০১৬  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি  |
| মন্তব্য                | On 8.12.2020: No initiative taken yet Observation from visit date 25.3.2021:No initiative taken yet 13.9.2022:Factory has not started installation of fire alarm & detection system work yet. |

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | No dedicated fire pump was available for fire fighting. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ১৭.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Initiative has been taken and agreed to complete within timeline.  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ২৬-১১-২০১৬   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৬-০৮-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি   |
| মন্তব্য                | 22-09-2020: Fire detection system & fire hydrant system design drawing submitted on dated 31.01.2019. On 8.12.2020: On 31.1.2019 factory authority submitted required design drawing to DIFE Observation from visit date 25.3.2021:On 31.1.2019 factory authority submitted required design drawing to DIFE 13.9.2022:Factory has submitted update design drawing ( after review provided for correction ) for approval from DIFE. |

#### ১৮. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | No dedicated fire pump was available for fire fighting. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ১৮.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Initiative has been taken and agreed to complete within timeline.   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ মাস   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ১৮-০৪-২০১৭  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ২৫-১২-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি  |
| মন্তব্য                | On 8.12.2020: No Dedicated fire pump installed with backup power supply Observation from visit date 25.3.2021:No Dedicated fire pump installed with backup power supply 13.9.2022:Factory has not started installation of fire standpipe & hydrant system work yet. |

#### ১৯. পর্যবেক্ষণ

|                           |   |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Location- 1st floor The diameter of first aid hose is 1 inch. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ১৯.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Replace existing 1 inch hose pipe replace with 1.5 inch hose pipe to meet the requirement of RMG guideline.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Initiative has been taken and agreed to complete within timeline.   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ২৬-১১-২০১৬  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৬-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি  |
| মন্তব্য                | 22-09-2020: They has hose pipe but diameter of hose pipe is 1inchi. On 8.12.2020: They have installed some hose pipe without installing standpipe system, so that these hose isn't standard for rmg guidelines Observation from visit date 25.3.2021:They have installed some hose pipe without installing standpipe system, so that these hose isn't standard for rmg guidelines 13.9.2022:Factory has not started installation of fire standpipe & hydrant system work yet. |

#### সংযুক্তিসমূহ (১)



#### ২০. পর্যবেক্ষণ



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked periodically. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ২০.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Implemented   |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি  |
| মন্তব্য                | On 8.12.2020: No initiative taken yet Observation from visit date 25.3.2021:No initiative taken yet 13.9.2022:Factory has not started installation of fire standpipe & hydrant system work yet. |

#### ২১. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- Roof The factory has 2*5000=10000 ltr water tank for fire fighting system. This volume was not sufficient for peak demand when in emergency. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ২১.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Initiative has been taken and agreed to complete within timeline.  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ২৬-১১-২০১৬   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৬-০৮-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি   |
| মন্তব্য                | 22-09-2020: Fire detection system & fire hydrant system design drawing submitted on dated 31.01.2019. On 8.12.2020: On 31.1.2019 factory authority submitted required design drawing to DIFE Observation from visit date 25.3.2021: On 31.1.2019 factory authority submitted required design drawing to DIFE 13.9.2022: Factory has submitted update design drawing ( after review provided for correction ) for approval from DIFE. |

#### ২২. পর্যবেক্ষণ

|                           |   |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Location- Roof The factory has 2*5000=10000 ltr water tank for fire fighting system.<br>This volume was not sufficient for peak demand when in emergency. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ২২.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Initiative has been taken and agreed to complete within timeline.  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ মাস  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ১৮-০৪-২০১৭   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ২৫-১২-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি   |
| মন্তব্য                | On 8.12.2020: No dedicated water storage installed Observation from visit date<br>25.3.2021:No dedicated water storage installed 13.9.2022:No dedicated water<br>storage installed |

#### ২৩. পর্যবেক্ষণ

|                           |  |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Location- All exit Additional fire fighting equipment like sand & water buckets are not provided at the exit location. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ২৩.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Implemented  |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত  |
| মন্তব্য                | On 8.12.2020: Additional fire fighting equipment like sand and water bucket and others equipment founds during inspection Observation from visit date<br>25.3.2021: Additional fire fighting equipment like sand and water bucket and others equipment founds during inspection 13.9.2022: Additional fire fighting equipment like sand and water bucket and others equipment founds during inspection |

#### সংযুক্তিসমূহ (১)




#### ২৪. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- Finished goods section Combustible materials are found near electrical source. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ২৪.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Combustible materials should keep away from electrical source.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Implemented  |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত  |
| মন্তব্য                | 22-09-2020: Combustible materials trying to keep away from electrical source.<br>On 8.12.2020:NO Combustible material found near on electrical sources<br>Observation from visit date 25.3.2021:NO Combustible material found near on electrical sources 13.9.2022: No Combustible material found near on electrical sources |

#### সংযুক্তিসমূহ (১)

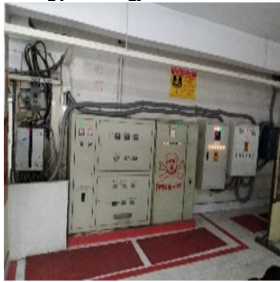


#### ২৫. পর্যবেক্ষণ

|                           |   |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | The factory have not updated fire License |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ২৫.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Obtain updated fire license / permit from issuing authority   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Implemented   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৬-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | 22-09-2020: Factory has valid fire license up to 31th June 2021. On 8.12.2020: Updated fire license has been found during inspection Observation from visit date 25.3.2021: Updated fire license has been found during inspection. 13.9.2022: Updated fire license has been found during inspection |

#### সংযুক্তিসমূহ (২)

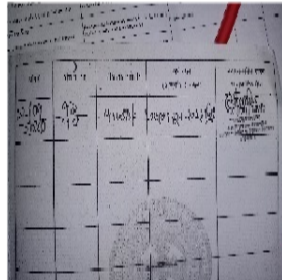

#### ২৬. পর্যবেক্ষণ

|                           |  |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Automatic smoke detectors with automatic fire alarm system is not provided for whole building. So single fire safety management not exist. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ২৬.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Implement to a single fire safety management system with approvals from all tenants in the factory building.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Initiative has been taken and agreed to complete within timeline.   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ২৬-১১-২০১৬  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৬-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি  |
| মন্তব্য                | On 8.12.2020: No single fire safety management has been implemented<br>Observation from visit date 25.3.2021:No single fire safety management has been implemented<br>13.9.2022:No single fire safety management has been implemented |

#### ২৭. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | The factory has boiler operator license was not available |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ২৭.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Initiative has been taken and agreed to complete within timeline.  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ২৬-১১-২০১৬   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৬-০৮-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত  |
| মন্তব্য                | 22-09-2020: Boiler operator has license from the proper issuing authority. On 8.12.2020: Boiler operator license found during inspection Observation from visit date 25.3.2021: Boiler operator license found during inspection 13.9.2022: Boiler operator license found during inspection |

#### সংযুক্তিসমূহ (১)

