

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	নীট ম্যান লি:
ঠিকানা	Plot No-B 382-384, Bscic Hosiery I/A, Shasongoan
কারখানার কোড	NRY139
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধর	া: বৈঘুতিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
. পৰ্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ ক্যাপ	n–terminated cables are found inside distribution	n boards.
আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	<b>1</b>	
কাৰ্যক্ৰম	Isolate/make safe all unused cables first and the boards. If necessary make sure cables are proptermination using appropriate size and type of l	erly terminated at its point of
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
I <del></del>	প্রবোজ্য নয়	
চুডান্ত   সময়সীমা	_	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

াই্টেম্	ারিদর্শন বিবেষ্কণ Di	stribution boards (including panel door) are not properly grounded.
Ensure all distribution boards (including panel door) are earthed properly using appropriate type and size of cables and the earthing cables have continuity up to main earth /earthing pit.  মুপানিশেন ভখ্যমূত্ৰ কাৰখানান কাৰ্যক্ৰম  অগ্ৰাধিকান ১ সপ্তাহ  চুড়ান্ড মনম্সীমা  সংশোধিত সমম্মীমা অগ্ৰাতির	ন্যাপ শাইটেম ন্যাটাগরি	
কাৰ্শক্ৰম appropriate type and size of cables and the earthing cables have continuity up to main earth /earthing pit.  সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কাৰ্শানান কাৰ্শক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ ১ সপ্তাহ  চূড়ান্ত সম্বসীমা  সংশোধিত সম্বসীমা অগ্ৰাভিন	.১. কাৰ্যক্ৰম	
ভূমাসুত্র কারখানার কার্যক্রম  অগ্রাধিকার ১ সপ্তাহ  চূড়ান্ত সমরসীমা  সংশোধিত সমরসীমা  অগ্রগতির		appropriate type and size of cables and the earthing cables have continuity up to
কারশানার কার্যক্রম  অগ্রাধিকার ১ সপ্তাহ  চূড়ান্ত সমরসীমা  সংশোধিত সমরসীমা  অগ্রগতির		
<u> অগ্রাধিকার ১ সপ্তাহ</u>		
সম্প্রমীমা	অগ্রাধিকার	১ সপ্তাহ
সম্মানীমা । ত্র্যালিক বিশ্ব বিশ্র বিশ্ব ব		_
		\$\$-09-2022
মন্তব্য	<b>মন্ত</b> ব্য	

### ৩. পর্ববেষ্কণ পরিদর্শন Circuits are drawn for loads without the incorporation of an overcurrent protection পর্ববেষ্ফণ device. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Ensure overcurrent protection device (circuit breaker/fuse) for each কাৰ্যক্ৰম circuit/branch circuit. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ১ সপ্তাহ চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত 22-01-5055 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ	I , IFATTNING CONNECTIONS ARE NOT DROVINED AT SEWING MACHINE	
ক্যাপ আই্টেম্		
ক্যাটাগরি	-	 1
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	N	-
কাৰ্যক্ৰম	Ensure proper earthing connections at all electrical equipment.	
সুপারিশের	5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
ভিখ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	১ সম্ভাহ	
চুডান্ত		
সমরসীমা		
সংশোধিত	22-04-5055	
সমশ্রসীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		
		J

১ পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Di	istribution boards are not clean.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্বক্ৰম	7
কাৰ্শক্ৰম	Isolate the panel from the electrical service and clean interior components from dust and debris. Seal all openings within the enclosure to prevent dust and debris from entering.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চূড়ান্ত	চলছে
সমর্থসীমা সংশোধিত সমর্থসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	nere is no provision for inspection of earthing system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰঃ	न
কাৰ্যক্ৰম	Provide provision for inspection of all earthing system and ensure inspection is being completed and documented.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	চলছে
চূডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমরসীমা	07-07-7910
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৭. পর্ববে <del>ষ্</del> ডণ	
পরিদর্শন   Safety signage, fire-fighting equipment and rubber mats are not kept at r পর্যবেষ্ণ্য   location.	equired
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	
Install appropriate number and type of safety signage and fire-fighting at generator room. Also ensure graded rubber mats are provided in from distribution boards.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
আ্থাধিকার প্রযোগ্য লয়  চূড়ান্ত  সমর্মীমা	
সংশোধিত সংশোধিত সমর্মীমা	
অগ্রগতির অবস্থা মূলুরা	

পৰিদৰ্শন Instruction boards for first aid and artificial respiration are not located in the generator পৰ্যবেষ্ণণ room.
[기계(취하][100H].
ক্যাপ্
আইটেম
ক্যাটাগরি
৮.১. কাৰ্যজ্ঞম
Provide Instruction board for first aid and artificial respiration in the generator room.
সুপারিশের
্তিখ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
<u>চুডান্ত</u>
प्रेमेय्रीमा
সংশোধিত বিশ্ব বিশ্
प्रभावतीमा     ६६-०६-२०२२
অগ্রগতির
অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

১. পর্ববেক্ষণ
পরিদর্শন Generator is earthed at one point only.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
৯.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শজ্জম Provide two separate and distinct connections of earthing for each generator.
সুপারিশের
তথ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত     সময়সীমা
সংশোধিত 🔑 ১৯১১
মুম্বসীমা   <sup>১৫ - ১৪ - ১৯ ২</sup>   অগ্রগতির
অবিষ্যা
মন্তব্য

পিরিদর্শন 🚉 💮 💮
প্রবিষ্ক্রণ Distribution board does not have a minimum clearance of 1 m (39 in) in front.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগার
১০.১. কাৰ্যক্ৰম
3°.3. \(\frac{1}{1}\pi\)
কাৰ্যক্রম Ensure distribution boards have a minimum clearance of 1 m (39 in) in front.
সুপারিশের
তথ্যসূত্র
কার্খানার
কাৰ্যক্তম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য ন্য
চুড়ান্ত   সময়সীমা
সংশ্যেধিত
সময়সীমা   ১৫-০৮-२०२२
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

### ১১. পর্ববেষ্ফণ পরিদর্শন Each circuit is not provided with a dedicated earthing. There is no marking to identify পৰ্যবেষ্ণণ earthing cable for specified circuit. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি| ১১.১. কাৰ্যক্ৰম Provide dedicated & adequate size of earthing with proper identification for each কাৰ্যক্ৰম circuit and ensure continuous earth path is back to main building intake. সুপারিশের <u>ভূখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 26-0P-5055 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

	ultiple connections of cables at busbar terminal and circuit breaker terminal are oserved within distribution boards.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
T POINT I	
১২.১. কাৰ্যত্ৰ	স্
<del>                                    </del>	Rewire to i) Ensure each incoming supply to an MCB/MCCB has a dedicated
কাৰ্যক্ৰম	supply from busbar.i) Avoid the use of multiple cables on outgoing side of MCB[]s/MCCB[]s.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যজ্ঞ   কাৰ্যজ্ঞম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

. পৰ্যবেষ্ণণ	
ারিদর্শন   ার্শবেষ্ফণ	ooden base used for mounting the cutout.
চ্যাপ স্টেস্ট্রন	
মাইটেম চ্যাটাগরি	
,	
১৩.১. কাৰ্যত্ৰ	চম
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	Replace wooden base with metal clad construction for mounting the cutout.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ড	
<b>मेमग्रमीमा</b>	
সংশোধিত সময়সীমা	\$&-0F-5055
<u>অগ্রগতির</u>	
অব <b>স্থা</b>	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ El	ectrical cables are not sized according to capacity of circuit breakers.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৪.১. কার্ <u>থ</u>	
20.2. ALL	PM
কাৰ্শক্ৰম	Consult with a qualified electrical engineer and ensure all electrical cables are sized according to capacity of circuit breakers.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চূডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	%€-0B-2022
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

### ১৫. পর্ববেষ্ণণ পরিদর্শন |Mechanical guards are not provided for electrical equipment and wiring where পর্ববেষ্কণ necessary. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৫.১. কাৰ্যক্ৰম Provide adequate support or mechanical guards for electrical equipment and wiring কাৰ্যক্ৰম where necessary. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 26-0P-5055 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১৬.১. কার্যক্রম
Avoid flexible cables for fixed wiring unless contained in an enclosure affording mechanical protection.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ড সম্যসীমা
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
১৭. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন Wiring system passes through elements of building construction is not sealed according প্রবেষ্ণন to the degree of fire resistance.

### ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ১৭.১. কাৰ্যক্ৰম Wiring system passes through elements of building construction such as floors, walls, roofs, ceilings, partitions or cavity barriers, the openings remaining after কাৰ্যক্ৰম passage of the wiring system have to seal according to the degree of fire resistance prescribed for the respective element of building construction before penetration. সুপারিশের ভঁখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত %-0b-2022 সময়সীমা অগ্রগতির

#### ১৮. পর্যবেষ্ণণ

অবস্থা মন্তব্য

পৰিদৰ্শন পৰ্শবেষ্ণনা Life safety load (exit signage) is not connected with emergency power system.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
১৮.১. কাৰ্যক্ৰম
Provide emergency power connection for life safety loads (exit signage) temporarily within 6 weeks and find out a permanent solution within 6 months.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কারখানার কার্যক্রম
আ্থা <b>ধিকার</b> প্রযোগ্য নর <b>চূড়ান্ত</b>
স্কার্মীমা <sup>-</sup> সংশোধিত
अभ्यत्रीमा   <sup>४६-०६-२०२२</sup>
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

৯. পর্যবেষ্ণ			
পরিদর্শন ।	Metal in the building (metal water pipe, metal rebar in concrete, cable channel, etc.)		
পৰ্ববেষ্ষণ i	প্ৰেষ্ণণ is not connected to the building earthing/grounding system.		
ক্যাপ			
আইটেম ক্যাটাগরি			
17151 11 1			
১৯.১. কার্ব	ক্রম		
কাৰ্যক্ৰম	Connect all metal in the building to the building earthing/grounding system such as metal rebar in concrete, cable channel, or metal water pipe etc.		
সুপারিশে			
<u>ভিখ্যসূত্র</u>			
কার্থানা	<del>ا</del>		
কার্যক্রম	7 (10ms) 301		
[	র প্রযোগ্য নয়		
চুডান্ড    সমশ্রসীম	.  -		
সংশো্থি	5		
সময়সীম			
অগ্রগতির 			
অবস্থা ঘলনা			
মন্তব্য			
•			

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ El	ectrical single line diagram and layout drawings are not available.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২০.১. কাৰ্যত্ৰ	ত্ম তম্
কাৰ্শক্ৰম	Have a qualified electrical engineer to develop an electrical layout diagram and an as-built single line diagram detailing key components and capacity of the electrical system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সম্যুসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

১১. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Te	esting and inspection of insulation and earth resistance are not done.
ক্যাপ আইটেম ক্যাট্যবি	
ক্যাটাগরি	
২১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্শক্ৰম	Establish a periodical Insulation and earth Resistance Measurement Program and record the related testing data. Also ensure that insulation resistance of power cable and earth pit resistance are $\square >=5$ M $\square$ and $\square <=1$ $\square$ respectively.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ El	ectrical panel boards are not inspected.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
२२.১. কার্ <u>শ</u> ণ্ড	ম
কাৰ্যক্ৰম	Inspect electrical panel boards on an annual basis to ensure that the equipment is in good working condition.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত	<u>৬ মাস</u> _
সমর্মীমা সংশোধিত সমর্মীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন  O	verhead service cables are not having a goose neck bend at the top for entering the
পর্ববেষ্ফণ fa	ctory premise.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
17151 11 1	
২৩.১. কার্যত্র	<u>घ्य</u>
11 .	Ensure overhead service connections to a building are achieved having a goose
কাৰ্শক্ৰম	neck bend at the top and installed on the outer wall. Consult with a qualified
	electrical engineer before completing work.
সুপারিশের	
ভূঁখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
সॅभेश्रेभीमा	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	08-0%-2050
<u>অগ্রগতির</u>	

অবস্থা মন্তব্য

২৩. পর্যবেষ্ক্রণ

احا بحصح	
	ne generator is located at ground floor to the factory building but does not have
	dequate fire separation.
ক্যাপ্	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
২৪.১. কাৰ্যত্ৰ	চম
কাৰ্যক্ৰম	Ensure the generator room has adequate fire separation from the production area.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	্ভ মাস
চুডান্ত	
, प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभावा	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	08-0%-2050
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা ।	
মন্তব্য	

৬. প	<u>র্</u> থিবেষ্ফণ	
	দৰ্শন বঙ্কণ	ne generator room is not properly ventilated.
क्रारि	त्र 📗	
আই	টেম	
ক্যাট	<u> </u>	
₹.	১. কাৰ্যত্ৰ	ম
	াৰ্শক্ৰম	Provide adequate means of ventilation for the generator room based on the installed equipment and ensure that ventilation does not impact on fire barriers, e.g. fire dampers.
	পারিশের খ্যসূত্র	
<u>ক</u>	ার্থানার ার্থজ্ম	
অ	<u>গ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চু	ডান্ত মর্মীমা	_
	ংশোধিত মর্মীমা	08-05-2029
1 1	গ্রগতির বিশ্বা	
ı —	ন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	ney have no generator room and generator installed in ground floor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাইপেরি	
ক্যাটাগরি	
২৬.১. কার্যত্র	চম
কাৰ্যক্ৰম	Provide generator room with appropriate size in order to properly access the generator to perform routine maintenance activities.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

·	
२ <b>৭. পূর্ববেষ্</b> জণ	
পরিদর্শন Distribution hoards are not motal enclosed	
প্রবিষ্ক্রণ Distribution boards are not metal enclosed.	
ক্যাপ	
অাইটেম	
ক্যাউাগরি	
THE ITEM	
২৭.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শজ্জম Replace distribution boards with metal er	nclosed body.
সুপাৰিশেৰ	
তথ্যসূত্র	
কার্খানার	
বাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> ৬ মাস	
ব্রুডান্ড  _	
प्रेमेराप्रीमा   -	
সংশোধিত ৩৪-০১-২০২৩	
거씨적게	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ <sup>Ca</sup>	able entry and exit points are not properly sealed for the distribution boards.
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
২৮.১. কার্যত	চম
কাৰ্যক্ৰম	Ensure distribution boards have no opening and all live internal components are concealed properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2030
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

۵۰ ۱۱/۱۹۶۹
পরিদর্শন  Each applicable circuit is not provided with a dedicated neutral. There is no marking to
পর্যবেষ্ণণ identify neutral cable for specified circuit.
ক্যাপ
আইটেম আইটেম
l : =
ক্যাটাগরি
২৯.১. কার্যক্রম
Provide dedicated & adequate size of neutral with proper identification for each
applicable circuit.
সুপারিশের
ভূপ্যসূত্র
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
্বাম্থাপিকার ৬ মাস
<u> বুডান্ত</u>
<mark>ភ</mark> ុំអនុភាគា   -
সংশোধিত
निर्माति । १८ - ०५ - २०२७     अभ्यत्रीमा   १८ - १८ - १८ ।
অগ্রগতির
অবস্থা
<u> মন্তব্য</u>

পরিদর্শন List and diagram of the circuits are not available for distribution boards. Also there are পর্যবেষ্ণণ no means of identification mark for cables. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ৩০.১. কাৰ্যক্ৰম Ensure each distribution board is provided with a circuit list indicating current rating of circuit and size of fuse element/ breaker. Also ensure the means of কাৰ্যক্ৰম identification (separate color coding, marking tape, tagging, or other approved means) of cable is provided as per circuit list. সুপারিশের ভিখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার**|৬ মাস চুডান্ড সমশ্বসীমা সংশোধিত 08-05-2029 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য ৩১. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন Cable channel are not properly covered. পর্যবেষ্ণণ ক্যাপ আই(টম

# |ক্যাটাগরি| ৩১.১. কাৰ্যক্ৰম |কাৰ্যক্ৰম Provide adequate covers on cable channel. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার**|৬ মাস চুডান্ড *স*মশ্বসীমা সংশোধিত 08-05-2029 সমশ্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ectrical wiring is not properly supported.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
· ·	
৩২.১. কার্যত্র	<u> च्य</u>
	le c
   কাৰ্যক্ৰম	Ensure surface/exposed wiring are run either horizontally or vertically with proper mechanical support and avoid wiring at an angle or hanging way with improper support.
সুপারিশের	
তুখ্যসূত্র	
কারখানার	•
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	13. 2021
I	S 4171
চূড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2039
অগ্রগতির অগ্রগতির	
1 1 1 1 1 1 1 1	
অবস্থা	
মন্তব্য	<u>l</u>
,	
<u>୭৩. পর্ববেষ্</u> কণ	
	cranded conductors are terminated without using proper terminator ( Cable socket, eeve or ferrules etc. )
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

### ৩৩.১. কাৰ্যক্ৰম Provide cable sockets for stranded conductors having a nominal cross-sectional area 6mm<sup>2</sup>. or greater or solder together all strands at the exposed ends or are কাৰ্যক্ৰম crimped using suitable sleeve or ferrules for stranded conductors having a nominal cross-sectional area less than 6mm<sup>2</sup>. সুপারিশের <u>ভূখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 08-03-2030 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ Di	stribution boards are not marked separately for lighting and power circuit.	
ক্যাপ আইটেম		
আংভেশ ক্যাটাগরি		
৩৪.১. কার্যত্র	PA	
	Install separate distribution boards for lighting and power circuits.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম	7 7777	
<u>অগ্রাধিকার</u>	<u> </u>	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2059	
<u>অগ্রগতির</u>		
<u>অবস্থা</u>		
মন্তব্য		

ে পর্ববেষ	59
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Individual fuse is not provided for each 15A socket outlet.
চ্যাপ শাইটেম	
<u>্যাটাগরি </u>	
৯৫.১. কা	ৰ্শক্তম
কাৰ্যক্ৰম	Provide individual fuse with suitable discrimination with backup fuse or miniature MCB for each 15A socket outlet.
সুপারিশে তথ্যসূত্র	াৰ
কার্থীন কার্বজ্ঞম	
<u>অগ্রাধিক</u>	<b>ার</b> ৬ মাস
চুড়ান্ত সময়সী	π  -
সংশোধি সময়সী	
অগ্রগতি অবস্থা	व
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Lightning protection system is not installed on the building.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

### ৩৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Consult with an expert electrical engineer to review requirements, calculate risk index, prepare drawing etc. to make sure the building is secured against lightning. Also ensure following as per NTPA based on the building size.i) Air termination network vertical/horizontal conductors are appropriately spaced.ii) Appropriate numbers of down conductors are installed .iii) Resistance of earth conductor within limit (<=10[]).
সুপারিশের	
ভ্খ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সম্যুসীমা	08-0%-2020
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	