



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	মেন ক্লোদিং লিমিটেড
ঠিকানা	Satarkul, Badda, Dhaka
কারখানার কোড	DHK353
কালার কোড	
মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">কাঠামোগত মূল্যায়ন</a>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lack of lateral and horizontal Bracings have been found in the non- engineered roof shed. Also there is no proper connection between the columns ( steel pipe ) and roof trusses.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building Engineer to review the adequacy of the steel roof structure above the entire shed area to ensure that it is designed to resist code specified live and wind loads.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a consulting firm to solve this issue
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 11/02/2020 Factory management do not start any remediation work. Factory will be shifted soon. 14-07-2020: same as previous. On 11/11/2020:No structural design drawing were found on site. Factory management not engaged any consultant firm to prepare design drawing. On 25.08.2021: Not found any structural design on visit date. They have not engage any consulting firm to prepare design and drawing

#### ১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install lateral and horizontal bracing at the roof system if required.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	as per consultant recommendation work will be implemented
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	০১-০২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 11/02/2020 Factory management do not start any remediation work. Factory will be shifted soon. 14-07-2020: same as previous. On 11/11/2020:No structural design drawing were found on site. Factory management not engaged any consultant firm to prepare design drawing. On 25.08.2021: Not found any structural design on visit date. They have not engage any consulting firm to prepare design and drawing

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Cracks have been found on RCC columns. Width of crack is 7- 9mm. The possible cause of crack is temperature and shrinkage of concrete.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Sections of plaster finish to be removed to investigate if cracks penetrate the building structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have already check this crack and it was plaster crack.We have repaired all cracks.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 11/02/2020 Factory management do not start any remediation work.Factory will be shifted soon. 14-07-2020: same as previous. On 11/11/2020:Crack has been observed on several columns. No investigation report has been found for crack. On 25.08.2021: Crack has found on several column and brick wall. No investigation report has been found for crack.

### ২.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building Engineer to review further if cracks are found to penetrate into building structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Do
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 11/02/2020 Factory management do not start any remediation work.Factory will be shifted soon. 14-07-2020: same as previous. On 11/11/2020: No investigation report has been found for crack & no remedial action was found regarding this issue. On 25.08.2021: Crack has found on several column and brick wall. No investigation report has been found for crack.

### ২.৩. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Continue to monitor for cracking on an on-going basis.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Do
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	০১-০২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 11/02/2020 Factory management do not start any remediation work.Factory will be shifted soon. 14-07-2020: same as previous. No remedial action was found regarding this issue. On 11/11/2020: No investigation report has been found for crack & no remedial action was found regarding this issue. On 25.08.2021: Crack has found on several column and brick wall. No investigation report has been found for crack.

### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Mismatches have been found in between grid dimension and alignment with the constructed structure.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building Engineer to survey as constructed building. Updated drawings to be prepared showing the correct as constructed layout.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a consulting firm to solve this issue
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 11/02/2020 Factory management do not start any remediation work. Factory will be shifted soon. 14-07-2020: same as previous. On 11/11/2020: No as-built drawing were found on site. Factory management not engaged any consultant firm to prepare as-built drawing. On 25.08.2021: Not found any as build drawing on visit date. They have not engage any consulting firm to prepare design and drawing

#### ৩.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Develop set of as-built drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Do
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	০১-০২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 11/02/2020 Factory management do not start any remediation work. Factory will be shifted soon. 14-07-2020: same as previous. On 11/11/2020: No as-built drawing were found on site. Factory management not engaged any consultant firm to prepare as-built drawing. On 25.08.2021: Not found any as build drawing and structural drawing on visit date. They have not engage any consulting firm to prepare design and drawing