

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	রাজমনি অ্যাপারেলস (প্রাঃ) লিঃ
ঠিকানা	House # 108, Road #2, Block # F, Baugar Fatullah, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY220
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ণণ	

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Structural design drawing, Architectural drawing, floor load plan and as built machine layout plan are not available. Partial approval plan has been found, however, gridlines are mismatched with as constructed structure and no elevation, sectional drawing are available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Building engineer to check, collect information and produce accurate and complete as-built documentation
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will appoint an engineer to check produce as built structural drawing , architectural drawing, machine layout plan
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	2.6. − 0.9. − ≤ 0.9. P
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	

১.২. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Prepare calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	We will appoint an engineer to prepare Prepare calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.
<u>অগ্রা</u> খিকার	
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	07-05-507d
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Hairline crack has been found in one panel of roof slab in the north side of 3rd floor due to bending deflection. However, the depth of crack is below 1mm and it spreads approximately small 10–15% area of the panel B/1 to C/2. A plastic water tank of 1500 liter capacity has been found in the roof top above the distressed slab. There might be prior overloading in that location on the roof.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

≀.১. কাৰ্শক্ৰম	.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Remove the water tank from that location and place it in other grid. Monitor cracks on slab. Conduct regular inspection of cracks. Investigate if cracks are only in the plastering/finishes.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	We have already removed the water tank from that area and relocated it under a column	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য		

.২. কার্যক্রম		
কাৰ্যক্ৰম	If cracks grow larger remove all items above the slab and close working areas below the affected areas. Building Engineer to investigate, repair and strengthen the slab.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
ا ر ا	We have already removed the water tank from that area and relocated it under a column	
অগ্রাধিকার		
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য		

৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Slab of the building is flat plate, therefore, lateral load carrying system is not apparent প্রবিষ্ণন and load carrying system is not redundant. Thickness of flat plate is 7...
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৩.১. কার্যক্রম

	Duilding Conjugate wastern decimal lands and labour stability of the other structural
เสมเสษา	Building Engineer to review design, loads and lateral stability of the structural
	system.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	We will review design, loads and lateral stability of the structural system.
কাৰ্যক্ৰম	we will review design, loads and lateral stability of the structural system.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
<u> </u>	76-09-5076
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির	m-r = m-r
অবস্থা	শুৰু হুবুনি
<u> মন্তব্য</u>	

৩.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Continue to implement load plan and manage floor loading.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will continue to implement load plan and manage floor loading.
অগ্রাধিকার	
চুডান্ড সময়সীমা	02-05-5029
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
<u>মন্তব্য</u>	

৪. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন	Water ponding has been found in the roof top due to lack of proper drainage and slope
পর্ববেষ্কণ	in the roof
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Engineer to inspect whether waterproofing material is applied or where it can be maintained. For both durability and serviceability, waterproofing on the roof slab is recommended. Moreover the roof slab drainage system should be investigated.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will manage proper sloping and will apply water proofing in roof
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	02-02-2029
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
<u> মন্তব্য</u>	

৫. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Exposed rebar have been found in the roof.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

I < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 <	Provide protective coating to cover the exposed rebar from corrosion. Carry out ongoing maintenance works.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
1 1	We will provide protective coating to cover the exposed rebar from corrosion.We will carry out ongoing maintenance works.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সময়সীমা	07-05-507d
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	