

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	রাজমনি অ্যাপারেলস (প্রাঃ) লিঃ
ঠিকানা	House # 108, Road #2, Block # F, Baugar Fatullah, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY220
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরণ: বৈঘুতিক মুল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ Burning sign is observed on cable at the termina	ation point of fuse.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Find out cause (improper cable selection, improper termination, rusted connection, hea take proper action including replacing cable o	t source etc.) of burning sign and
সুপারিশের ভখ্যসুত্র	
কার্শনার কার্শক্রম We have already removed the burning cable.	
অগ্রাধিকার অবিলম্বে	
চূড়ান্ত সম্যুসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য the factory is temporary off. No production is	running.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	enerator exhaust is not discharged to the exterior of the shed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Discharge the generator exhaust to the exterior of the building in a safe location. Also ensure exhaust has been taken out through any other side except south.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	We will take proper measure to discharge the generator exhaust safe place.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	১ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	o b − o b − ₹ o \$ \&
সংশোধিত সময়সীমা	22-04-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি

. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	enerator is not earthed.
ক্যাপ আইটেম	
না২ডেগ ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide two separate and distinct connections of earthing for the generator.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	·
ক্রারখারার	We will provide earthing soon.
অগ্রাধিকার	১ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	ob-ob-2o%&
সংশোধিত সময়সীমা	22-04-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	

৪. পর্ববেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন Panel door of changeover switch is not earthed. Also there is no continuity of earthing প্রবৈষ্ণন cables up to main earth /earthing pit.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Ensure distribution board (including panel door) is earthed properly using appropriate type and size of cables and the earthing cables have continuity up to main earth /earthing pit.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We have already earthing coonected changeover switch.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	১ সপ্তাহ
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	08-09-2022
সংশোধিত সমশ্রসীমা	22-04-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	

৫. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পরিদর পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Ensure proper earthing connections at all electrical equipment.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার	We will earthing coonect the all sewing machine soon.
কাৰ্যক্ৰম	we will earthing coonect the all sewing machine soon.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	১ সপ্তাহ
চুডান্ড	ob-ob-30%
<u> नेघश्र</u> ीघा	0.0000000000000000000000000000000000000
সংশোধিত	22-04-5055
সময়সীমা	22-04-4044
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হয়নি
অবস্থা	\(\infty\) ³ \(\frac{1}{2}\) 0
মন্ত ব্য	

৬. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন পর্যবেষ্ষণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰম	
Use nonflammable shades for light fittings. Avoid using Celluloid shade und circumstance.	er any
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্থক্রম We have already removed all wooden base.	
অ্থাধিকার ১ সপ্তাহ	
চূড়ান্ত সম্ব্যসীমা	
সংশোধিত সমরসীমা ^{১১–০৭–২০২২}	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্ভব্য	

৭. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	vistribution boards are not free from dirt.	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্বক্ৰম	Isolate the panel from the electrical service and clean interior components from dust. Seal all openings within the enclosure to prevent dust and debris from entering.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	We have already cleaned all the boards.	71
<u>অগ্রা</u> খিকার	চলছে]
চুডান্ত সমরসীমা	o b − o b − ₹ o \$ \&	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790]]
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	7
মন্তব্য]
L		

প্রথমণ পর্যবেষ্ণ্রণ	
ক্যাপ	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Provide provision for inspection of all earthing system and ensure inspection is being completed and documented.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	We will start the work as soon as possible.
<u>অগ্রা</u> খিকার	চলছে
চুডান্ড সমশ্রসীমা	ob-ob-20%
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	

৯. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন	Safety signage, fire-fighting equipment and rubber mats are not kept at required
পর্ববেষ্ণণ	location.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Install appropriate number and type of safety signage and fire–fighting equipment at generator room. Also ensure graded rubber mats are provided in front of all distribution boards.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	We have alredy provided safety signage, fire-fighting equipment and rubber mats required location.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	<i>√√</i> −0 <i>∞</i> −20 <i>√⊌</i>
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-5055
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

১০. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন Instruction boards for first aid and artificial respiration are not located in the generator পর্ববেষ্ণন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১০.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide Instruction board for first aid and artificial respiration in the generator room.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	we have already provided first aid box and artificial respiration required location.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ড সমশ্বসীমা	2.6-0.9-50?A
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-3033
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
<u> মন্তব্য</u>	

১১. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন | Switchboard (i.e. Circuit Breakers related to ground floor distribution) does not have পর্শবেষ্কণ minimum clearance of 1 m (39 in) in front.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১১.১. কাৰ্যক্ৰম

Ensure switchboard has a minimum clearance of 1 m (39 in) in front.
We will relocate the Distribution boards.
we will relocate the distribution boards.
প্র্যোগ্য নয়
% - 0 % - 3 0 % Ø
24-09-4020
%6-04-3033
26-02-5055
শুৰু হৰ্মনি
<u> </u>

১২. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন Each circuit is not provided with a dedicated earthing.Note: There is no continuity of পর্যবেষ্ণণ earthing cables up to main earth /earthing pit.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাডাগরি

১২.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Provide dedicated & adequate size of earthing with proper identification for each circuit.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	We will provide dedicated earthing soon.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ড সমশ্রসীমা	2.6. − o.9. − ≤ o.9.8
সংশোধিত সমশ্রসীমা	%€-0₽-3053
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্তব্য	

১৩. পর্যবেষ্ষণ

পৰিদৰ্শন Looping and multiple connections of wiring and cables are observed at circuit breakers প্ৰবেষ্ণ্য within distribution boards.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Rewire to ensure i) Single cable at single point to avoid loose connection.ii) Separate circuit/ branch circuit at distribution board for separate controlling of each circuit/branch circuit.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will remove the looping and multiple cables soon.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ড সমশ্বসীমা	2.6. − 0.9. − ≤ 0.9. Ø
সংশোধিত সমশ্বসীমা	26-0P-≤0≤≤
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Electrical wiring and cables are not sized according to capacity of circuit breakers.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Consult with a qualified electrical engineer and ensure all electrical wiring and cables are sized according to capacity of circuit breakers.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	We will change the circuit breakers according the guide line.
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	2.6. − 0.9. − ≤ 0.2.8.
সংশোধিত সমশ্রসীমা	%€-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	

১৫. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন	Combustible material (wood) used to make cable channel. Also cable channels are not
পর্ববেষ্ণণ	covered.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্বক্ৰম	Use noncombustible material to make cable channel and provide adequate covers on cable channel.
সুপারিশের	
<u>ভ্যাসুথ</u> ক্যান্যান্য	
কাৰ্যজন কাৰ্যজন	We have already removed the wooden boards.
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ড সময়সীমা	07-07-790
সংশোধিত সময়সীমা	26-0P-≤0≤≤
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন Cables joints are not made through porcelain/PVC connectors with PIB tape wound প্রব্যেষ্ট্রণ around joint.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১৬.১. কাৰ্যক্ৰম

I-CTI<1.9⊾ λI	Ensure cable joints are made through porcelain/PVC connectors with PIB tape wound around joint in respect of conductivity, insulation and mechanical strength.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	We will remove the improper cable joints soon.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চূডান্ত সমশ্রসীমা	2.6. − o.9. − ≤ o.9.8
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-₹0₹₹
অগ্রগতির	শুরু হর্যনি
<u>অবস্থা</u>	
মন্ত ব্য	

১৭. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Un-terminated wires are found inside distribution board and in the sewing section and পর্যবেষ্ণণ cutting section.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Ensure all electrical wiring properly terminated at its point of termination using appropriate size and type of lug where necessary.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will remove the temporary cables soon.
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চূডান্ড সময়সীমা	2.6-0-9-50?₽
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-3033
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Circuit is drawn for load without the incorporation of an overcurrent protection device.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

,	Ensure overcurrent protection device (circuit breaker/fuse) for each
কাবক্রম	circuit/branch circuit.
<u>সুপারিশের</u>	
ভ খ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	We will provide circuit breaker for each circuit.
<u> অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্বসীমা	<i>56-09-5099</i>
সংশোধিত সময়সীমা	7.6. − o.β. − ≤ o.≤ ≤
অগ্র গতির	শুৰু হৰ্যনি

১১. প্যবেষ	
	Metal in the building (water pipe, metal rebar in concrete) is not connected to the building earthing/grounding system.
ক্যাপ	
আহ(ড়েম ক্যাটাগরি	
১৯.১. কাৰ্যক্ৰম	

কাৰ্যক্ৰম	Connect all metal in the building to the building earthing/grounding system such as metal rebar in concrete, metal frame of building, or metal water pipe etc.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will connect earthing to the metals soon.
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	26-09-5076
সংশোধিত সময়সীমা	26-0P-≤0≤≤
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	ectrical single line and layout diagrams are not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২০.১. কার্যত্র	চম
কাৰ্যক্ৰম	Have a qualified electrical engineer to develop an electrical layout diagram and an as-built single line diagram detailing key components and capacity of the electrical system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will recruit a qualified electrical engineer for developing layout and as built single line diagram.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	02-02-2029
সংশোধিত সময়সীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
<u> মন্তব্য</u>	

২১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন Testing and inspection of insulation and earth resistance are not done.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Establish a periodical Insulation and earth Resistance Measurement Program and record the related testing data. Also ensure that insulation resistance of power cable and earth pit resistance are []>=5 M[][and []<=1][][] respectively.	
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র	
কার্শানার কার্শক্ষম We will do as per guideline within the mentioned timeline.	
্বা অথাধিকার ৬ মাস	
ু চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
<mark>অগ্রগতির</mark> <mark>অবস্থা</mark> শুক হর্ননি	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	The electrical panel boards are not inspected.
ক্যাপ আইটেম	
<u>ক্যাটাগরি</u>	[

I<1 (3 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4	Inspect electrical panel boards on an annual basis to ensure that the equipment is
	in good working condition.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	Mo will increast and maintain shocklist soon
কাৰ্যক্ৰম	We will inspect and maintain checklist soon.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড	03-07-307d
সময়সীমা	04-09-4094
সংশোধিত	08-05-2020
সময়সীমা	08-02-4040
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হৰ্যনি
অবস্থা	[전환 목개미
<u> মন্তব্য</u>	

২৩. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন	Service mats and goose neck are not provided to lead the overhead connection into t	he
পর্ববেষ্ণণ	building.	
ক্যাপ		
<u>আইটেম</u>		
ক্যাটাগরি		

২৩.১. কাৰ্যক্ৰম

nm ith a
er.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Generator room is not properly ventilated.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি 	<u>[]</u>

কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate means of ventilation for the generator room based on the installed equipment and ensure that ventilation does not impact on fire barriers, e.g. fire dampers.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	We will provide adequate ventilation soon.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	05-07-507d
সংশোধিত সময়সীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	

২৫. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন	The location of the generator inside generator room is not appropriate in order to
পর্ববেষ্কণ	perform routine maintenance activities.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

২৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Ensure appropriate location of the generator inside generator room in order to properly access the generator to perform routine maintenance activities.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	We will ensure appropriate generator room for routine maintenance activities.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্রসীমা	05-07-507d
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হর্বনি
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Distribution boards are not metal enclosed. (Note: Floor distribution related circuit breakers are installed in an exposed manner without using metal enclosure to contain all respective parts.)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Ensure distribution boards are provided with metal enclosed body for each floor distribution.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	We have already replace the all wooden distribution boards and install the metal enclosed body distribution board.
<u> অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্রসীমা	08-09-2022
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
<u>ন্ত্র</u> মন্তব্য	

২৭. গ্রপ্তেগ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক	Distribution boards are not properly concealed. Also floor distribution related circuit breakers are installed in an exposed manner without using metal enclosure to conceal all respective parts.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	Ť	

কাৰ্যক্ৰম	Ensure the use of distribution boards and make sure all live internal components are concealed properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will ensure panel boards are properly concealed.
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ মাস
চুডান্ত সমর্মীমা	05-07-507d
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুৰ্যনি
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ণন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৮.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Install panel boards in proper way to ensure secure operation.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	We will relocate the Distribution boards.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	05-07-507d
সংশোধিত সময়সীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্র্যনি
মন্তব্য	

২৯. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন Each applicable circuit is not provided with a dedicated neutral. There is no marking to পর্যবেষ্ণণ identify neutral cable for specified circuit.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২৯.১. কাৰ্যক্ৰম

	Provide dedicated & adequate size of neutral with proper identification for each circuit.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Deticated neutral will be provide for all circuits.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্বসীমা	05-07-507d
সংশোধিত সমশ্বসীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	

পরিদর্শন List and diagram of the circuits are not available for distribution boards. Also there are পর্যবেষ্ণন no means of identification mark for cables.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৩০.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শজ্ঞম	Ensure each distribution board is provided with a circuit list indicating current rating of circuit and size of fuse element/ breaker. Also ensure the means of identification (separate color coding, marking tape, tagging, or other approved means) of cable is obtained as per circuit list.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	List and diagram will be provided for all distribution boards.
কাৰ্যক্ৰম	List and diagram will be provided for all distribution boards.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্বসীমা	05-07-507d
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	

৩১. পর্ববেষ্ফণ

পৰিদৰ্শন Mechanical guards for sewing machines and electrical wirings are not provided where প্ৰ্যবেষ্ণ্য necessary.

ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগৰি

৩১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate support or mechanical guards for electrical equipment and wiring where necessary.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	We will Provide mechanical guards for electrical equipment and wiring where
কাৰ্যক্ৰম	necessary.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	05-07-5074
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
মন্তব্য	

পরিদর্শন Stranded conductors below 6mm2 are not provided with sleeve or ferrules and পর্যবেষ্ণন stranded conductors above 6mm2 are not provided with cable sockets.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাডাগরি

৩২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্বক্ৰম	Provide cable sockets for stranded conductors having a nominal cross-sectional area 6mm². or greater or solder together all strands at the exposed ends or are crimped using suitable sleeve or ferrules for stranded conductors having a nominal cross-sectional area less than 6mm².
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	We have completed some distribution boards using suitable sleeve or ferrules for
কাৰ্যক্ৰম	stranded conductors having a nominal cross-sectional area less than 6mm ² .
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	0 2 - 0 3 - 2 0 3 9
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-205@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
<u> মন্তব্য</u>	

৩৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Distribution boards are not marked separately for lighting and power circuit.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৩৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install separate distribution boards for lighting and power circuits.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	We will provide separate distribution boards soon.
কাৰ্যক্ৰম	we will provide separate distribution boards soon.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	05-07-507d
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্ত ব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Lightning protection system is not installed on the building.
ক্যাপ্	
<u> আইডেম</u>	
[ক্যাভাগার	

	Consult with an expert electrical engineer to review requirements, calculate risk index, prepare drawing etc. to make sure the system is secured against lightning. Also ensure following as per NTPA based on the building size.i) Air termination network vertical/horizontal conductors are appropriately spaced.ii) Appropriate numbers of down conductors are installed.iii) Resistance of earth conductor within limit (<=10]).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	We will install Lightning protection system soon.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্বসীমা	05-07-5070
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	