

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	আরএকেএস ক্যাশন লিমিটেড
ঠিকানা	Fatullah
কারখানার কোড	NRY221
কালার কোড	

নুল্যায়নের ধর	া: বৈঘুত্তিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্কণের তারিখ: -
. পৰ্যবেষ্ণণ	× ×	
	ocation– Substation room, Ground Floor – Substa eperated with fire rated wall from generator.	ation and transformer room was not
১.১. কাৰ্যক্ৰঃ	1	
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate clearance in all sides of main maintenance.	panel boards for easy
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-03-2020	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	01–03–2021: Generator room is relocated from room.	the substation and transformer

পরিদর্শন Location – Substation room, Ground Floor – Substation room area was 12.28m2 but প্রবেষ্ণন there was provision to increase the room size.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Area of substation to meet requirements of Table 4.3 of RMG Guideline; the area should be 36m2.
সুপারিশের তথ্যসত্র	
কার্খানার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	৬ সাস
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমরসীমা	08-05-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুমনি
<u>মন্তব্য</u>	01-03-2021: Substation room is too small then required.

৩. পর্ববেষ্কণ

পৰিদৰ্শন Location – Substation room, Ground Floor – Breather oil cup was empty and horn gap পৰ্ববেষ্ণণ missing in transformer bushing. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

	Refill the silica gel. Ensure that accessories of transformers like breathers, vent
কাৰ্শক্ৰম	pipe, buchholz relay, silica gel must be in order at substation.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	7.6. − o.β. − 5 o 5 5
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হ্রানি
অবস্থা	
মন্তব্য	01-03-2021: Transformer breather oil cup is empty and silica gel is not in working
	condition.

পরিদর্শন | Location - Substation room, Ground Floor - Ventilation system was not available in পর্শবেষ্ণণ|substation room. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৪.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Provide adequate ventilation arrangements for substation room. সুপারিশের <u>ভখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুড়ান্ত *ने*भेश्रेत्रीमा সংশোধিত 08-02-2020 **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য 01-03-2021: Proper ventilation is not provided in the substaion room.

*৬. প*র্ববেষ্ফণ প্রিদর্শন | Location - SDB - 2 at 1st Floor, SDB - 1 & SDB - 2 at 4th floor - Rubber mats were not পর্যবেষ্ণণ provided in front of distribution boards. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৫.১. কাৰ্যক্ৰম |কাৰ্যক্ৰম Provide rubber mats of adequate size in front of distribution panels. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত \$&-0₽-3033 সমশ্রসীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা 01-03-2021: Electrical insulation mats are not provided in front of the distribution মন্তব্য boards.

পরিদর্শন Location - Substation & Generator room, Ground Floor - Heat/smoke detector was not পর্যবেষ্ণন available in substation & generator room.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৬.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Install smoke detection and provide firefighting equipment in the substation and generator room.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বানি
মন্তব্য	01-03-2021: Heat/smoke detector is not available in the substation & generator room.

৭. পর্যবেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন Location– Generator room, Ground Floor – Fire door was not available in generator প্ৰ্ববেষ্ণন room.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাড়াগৰি

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide 4 hour fire rated door of the generator room on ground level.
সুপারিশের	
ত্তখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	08-07-505@
भभश्रभाभा	
অগ্রগতির	শুৰু হ্ৰ্যনি
শবস্থ।	
মন্ত ব্য	01–03–2021: Fire door is not installed in the generator room.

পৰিদৰ্শন Location – Substation room, Ground Floor – Permanent labeling was not maintained in পৰ্শবেষ্ণন LT panel. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগনি

৮.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Provide and maintain clear and legible identifications numbers & names on all incoming and outgoing circuits of LT panel.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	_
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	7&-0P-5055
সমশ্রসীমা	96-08-6044
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হর্যনি
অবস্থা	1°11°7 °4°01
মন্ত ব্য	01-03-2021: Permanent labeling is not maintained in LT panel.

৯. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Location – Generator room, Ground Floor – Generator wasn't located with proper working clearance and easy access for maintenance but there was provision to increase the clearance around the generators.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide and maintain proper clearance in all sides of generator for ease of maintenance.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	08-03-3030
<u> </u>	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হ্ৰ্যনি
<u> </u>	
<u> মন্তব্য</u>	01–03–2021: Proper working clearance is not provided around the generator.

রিদর্শন বিবেষ্ষণ	ocation- MDB- 1at Ground Floor - Voltmeter was not at working condition.
ত্যাপ	
<u> শাইটেম</u>	
গ্যাটাগরি	
,	
০.১. কাৰ্যত্ৰ	<u>স</u>
কাৰ্যক্ৰম	Provide calibrated Voltmeters at Main distribution board.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	08-03-2039
সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	01-03-2021: Voltmeter is at working condition.

১১. পর্ববেষ্ফণ পরিদর্শন প্রাপ্ত্রা Location – SDB – 1 at 2nd Floor – Cable / wire found exposed or open live. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কাৰ্যক্ৰম All strands cables at exposed ends should be properly soldered / crimped and কাৰ্যক্ৰম insulated. সুপারিশের ভঁখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ১ সপ্তাহ চুডান্ত সংশোধিত 22-09-5055 সমশ্বসীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 01-03-2021: Live exposed cable is found in the distribution boards. মন্তব্য

পরিদর্শন Location – Generator room at Ground Floor – Suitable supporting was not provided on পর্যবেষ্ণন light fittings. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১২.১. কার্যক্রম

	Provide suitable & non-flammable protected supports and shades for hanged light
কাৰ্যক্ৰম	Provide suitable & non-flammable protected supports and shades for hanged light
	fittings.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	%€-0₽-5055
অগ্রগতির	শুৰু হৰ্যনি
<u>অবস্থা</u>	 전환 본체에
<u> মন্তব্য</u>	01-03-2021: Suitable supporting is not provided on light fittings.

১৩. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন Location – SDB – 1 & SDB – 2 at 5th Floor – Panel boards was not located at easy and পর্যবেষ্ণণ accessible location.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide at easy and accessible location in the panel boards.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	_
সমশ্সীমা	
সংশোধিত	08-03-303@
<u> </u>	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হুর্ননি
অবস্থা	
মন্তব্য	01–03–2021: Panel boards are not located at easy and accessible location.

পরিদর্শন Location – SDB – 1 at 1st Floor – Overcurrent protection device was not installed at পর্ববেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৪.১. কাৰ্যক্ৰম

	-
কাৰ্শক্ৰম	Over current protection devices (Circuit breakers) should be installed at distribution panel.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	অবিলম্ভে
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	02-02-2290
সময়সীমা	~ a an 1°
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হর্যনি
<u>অবস্থা</u>	
<u> </u>	01-03-2021: Over current protection devices Circuit breakers are not used for the
19 1)	outgoing circuit.

১৫. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন Location- ATS & Changeover at Generator room, SDB- Boiler at Ground floor - Proper পর্যবেষ্কণ working clearance were not provided near panels.
ক্যাপ

আইটেম ক্যাটাগরি

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide proper clearance of 0.8 – 1.0 m in front of all distribution panels.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মপ্তাহ
চুডান্ড	_
<u> </u>	
সংশোধিত	7.6. − o.β. − 5 o 5 5
সমরসীমা	
অগ্রগতির	শুৰু হ্ৰ্যনি
অবস্থা	
মন্তব্য	01-03-2021: Proper working clearance of 0.8 - 1.0 m in front of the distribution
ער פייון	boards are not provided.

পরিদর্শন Location – SDB – 1 & SDB – 2 at 1st floor, SDB – 1 at 5th floor – Electrical connections পর্ববেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৬.১. কাৰ্যক্ৰম Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at (SDB)'s. কাৰ্যক্ৰম Ensure that all the electrical connections are properly secured with lugs. সুপারিশের ভঁখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত %-0b-3033 সমশ্রসীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা

১৭. পর্যবেষ্ণ। পরিদর্শন Location – LT panel at Substation room, Ground floor – Cables / wires and MCCB পর্যবেষ্ণণ weren't selected with suitable rating for desired application. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

01-03-2021: Electrical connections are not properly secured with lugs.

১৭.১. কাৰ্যক্ৰ	৭.১. কার্যক্রম	
কাৰ্শক্ৰম	Select conductors and MCCB/MCB with adequate sizing without exceeding permissible current carrying capacity for insulation.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	76-0P-5055	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি	
মন্তব্য	01–03–2021: According to the capacity of circuit breaker proper size cable is not used.	

১৮. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন Location– Most of the distribution board –Bunching at MCCB/MCB and bus bar terminal পর্ববেষ্ণন was observed.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১৮.১. কার্যক্রম

কাৰ্শক্ৰম	Avoid bunch of cable at MCCB/MCB and bus bar terminal, use individual circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	76-04-5055
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হুৰ্যনি
অবস্থা	
মন্তব্য	01–03–2021: Looping and bunching at circuit breaker terminal are observed.

১৯. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Location- All distribution Board - Wiring diagram/ circuit list were not available on পর্যবেষ্কণ every Distribution Board. ক্যাপ

আইটেম ক্যাটাগরি

১৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, marking for DBs identifying end use load, voltage, number of phases.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার চূড়ান্ত	৬ সপ্তাহ –
স্থরসামা সংশোধিত সময়সীমা	\$&-∘₽-≤∘≤≤
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	01–03–2021: Wiring diagram/ circuit list are not available on every Distribution Board.

পরিদর্শন Location – Near tube light at Boiler room, Ground floor, Most of the Ceiling fan প্রবেষ্ণন connection at all floor – Non standard cable joints observed in electrical circuit.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাডাগরি

২০.১. কাৰ্যক্ৰম

Provide cable joints of porcelain / PVC connectors with PIB tape wound around কাৰ্যক্ৰম before placing the cable in the box. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 76-0P-5055 সমশ্রসীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 01-03-2021: Improper cable joint are observed in the distribution boards. মন্তব্য

২১. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন Location– Generator room at Ground Floor – Cable penetration was not covered পর্শবেষ্কণ adequately. ক্যাপ

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Seal the cable penetrations through walls adequately with fire resistive elements.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
সমার্থসীমা	_
সংশোধিত	
সম্যসীমা	%€-0₽-5055
অগ্রগতির	শুৰু হৰ্যনি
অবস্থা	[전환 역계인
মন্তব্য	01-03-2021: Cable penetration through wall is not covered and sealed.

পৰিদৰ্শন Location – Most of the distribution board – Common neutrals were observed for more পৰ্শবেষ্ণন than one circuit. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

২২.১. কাৰ্যক্ৰম

Each circuit should have a separate neutral (use of common neutral for more than কাৰ্যক্ৰম one circuit shall not be permitted). সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 08-05-2029 সমশ্রসীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 01-03-2021: Common neutrals are observed for more than one circuit. মন্তব্য

২৩. পর্ববেষ্ফণ

পৰিদৰ্শন Location – Substation room, Ground floor – Electrical wirings were not properly covered পৰ্শবেষ্ষণ in conduit pipes. ক্যাপ

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২৩.১. কাৰ্যক্ৰম

	Provide the wiring in PVC conduits or in metallic GI pipes. Ensure that all electrical wiring should be covered in proper conduit pipes.
সুপারিশের	
<u>ত্তখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
সম্মুসীমা	
সংশোধিত	08-07-303@
সমশ্রসীমা	08-03-404@
অগ্রগতির	শুক হর্মনি
অবস্থা	1917 > 4F C
মন্তব্য	01-03-2021: Electrical wirings are not properly covered in conduit pipes.

পরিদর্শন Location – Most of the distribution board – Cable entry – exit point to the panels were পর্যবেষ্ণন not properly sealed.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

২৪.১. কাৰ্যক্ৰম

Seal the cable entry-exit points of (DB)'s with non-flammable materials. In কাৰ্যক্ৰম addition: 1. Ensure that DB panels / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly. সুপারিশের <u>ভখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 08-05-2029 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য 01-03-2021: Cable entry-exit point to the panels are not properly sealed.

২৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Location – Transformer at Substation room, Ground floor – Single earthing was পর্শবেষ্কণ connected in transformer. ক্যাপ আইটেম ক্যাউাগরি

২৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide proper separate earthing/grounding to transformer. Ensure that transformer body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মপ্তাহ
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	%6-04-5055
<u> </u>	
অগ্রগতির	শুরু হ্র্যনি
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	01–03–2021: Single earthing is connected in the transformer body.

পরিদর্শন Location – Generator room, Ground floor – Only one earth connection was provided to পর্ববেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Provide proper separate earthing/grounding to generator. Ensure that generator body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	১ সপ্তাহ
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	22-04-5055
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুক হুখ্যনি
অবস্থা	
মন্ত ব্য	01–03–2021: Only one earth connection is provided to the generator body.

২৭. পর্ববেষ্ফণ

পৰিদৰ্শন Location – All distribution board – Earth Continuity Conductors (ECC) were not প্ৰবিষ্কৃত্য adequate & dedicated to circuit.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগনি

২৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	1. Provide the ECC to meet minimum cross-sectional area as per table 4.5. 2. Ensure that connections between conductors / equipments provided to durable electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	01-03-2021: Earth Continuity Conductors (ECC) are not adequate & dedicated to circuit.

পরিদর্শন পরিদর পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন

২৮.১. কাৰ্যক্ৰম Provide separate earthing connection to electrical equipments. Ensure that earth potential provided for all parts of equipment / installation (other than live parts) কাৰ্যক্ৰম and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth. |সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত \$6-0B-3033 সমশ্বসীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা 01-03-2021: Separate earthing is not provided on most of the electrical মন্তব্য

২৯. পর্যবেহ	द्धन
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location – All distribution board – Earthing was not provided on all distribution board (body & door).
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

	১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate earthing to body and doors to all DBs. Ensure that all electrical panels provided with proper and separate earth potential.	
সুপারিশের		
<u>ভ</u> ৾খ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সমর্মীমা	\$&-∘₽-२∘२२	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
মন্তব্য	01-03-2021: All of the distribution boards are not grounded.	

৩০. পর্যবেষ্ফণ

equipment.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location – Roof Top – Lightning protection was not installed.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৩০.১. কাৰ্যক্ৰম

कार्यकरा	Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a
কাৰ্যক্ৰম	strike and acceptable risk levels at roof top of building.
	and discoptable risk retails described to be a summing.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	08-07-505@
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	শুৰু হয়নি
<u> মন্তব্য</u>	01–03–2021: Lightning protection system (LPS) is not installed on the building.

৩১. পর্যবেষ্ফণ

	Location – Office room – Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, operation test) of all electrical equipments was not done.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩১.১. কাৰ্যক্ৰম

	Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance
কাৰ্শক্ৰম	Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	চলছে
চূডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	01–03–2021: Factory don't have any periodical insulation, earth resistance and operation test report of all the electrical equipments.

পরিদর্শন	Location - Substation room, Ground Floor - Proper cleanliness not maintained in
পর্ববেষ্ণণ	Substation/distribution boards.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Clean the substation properly. Maintain cleanliness in substation areas.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
<u>অগ্রাধিকার</u>	চল(ছ
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশো্ধিত	07-07-7940
<u> </u>	
অগ্রগতির	ু শুরু হুর্যুনি
অবস্থা	
মন্তব্য	01-03-2021: Proper cleanliness are not maintained in the Substation and
	distribution boards.