

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	বিশেকটিত ডে্স মেকাৰ লিঃ
ঠিকানা	Plot # B- 390-393 (3rd floor), BSCIC I/A,Shasongaon, Fatullah
কারখানার কোড	NRY223
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরু	ন্যামনের ধরণ: অমি মুন্যামন পর্যবেষ্ফণের তারিখ:		
১. পর্ববেষ্কণ			
अर्थात्वबात् ch	ocation-3rd Floor Minimum width of aisle size necking section respectively, at 3rd floor, whi equirement of width of evacuation pathway.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰম	1		
কাৰ্যক্ৰম	The minimum clear width of the pathway sh	ould be 0.9 meter	
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্শক্রম	Implemented		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়		
চুডান্ত সম্যুসীমা	_		
সংশোধিত সম্যুসীমা	02-02-2290		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি		
মন্তব্য	Factory Non Response. Not getting any perm mark has not been found. 16–08–2021 (CV' started working to fulfill the minimum requir	V-03) : Factory management has	

পরিদর্শন
পর্ববেষ্ণণ

Location-All exit doors at egress route All floors exit doors are installed steel sliding, collapsible security gate & steel sewing type doors at egress route and do not open in the direction of the travel.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	@?-oP-50??
সংশোধিত সময়সীমা	7.6. − o.β. − ≤ o.≤ ≤
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
	23.11.2020: Design and drawing of fire safety has not been submitted at DIFE. 16–08–2021 (CVV–03): Factory management did not replace all existing exit doors on evacuation routes with side hinged type door.

৩. পর্ববেষ্ণণ

~
পরিদর্শন
andre man-
পর্ববেষ্ণণ

Location-All exit doors at egress route All floors exit doors are installed steel sliding, collapsible security gate & steel sewing type doors with locking arrangement at egress route and there was a chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৩.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	<i>®</i> 3−0₽−₹03 <i>®</i>
সংশোধিত সমশ্রসীমা	%€-0B-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্যনি
মন্তব্য	23.11.2020: Steel sliding & collapsible security gate has been found. 16-08-2021 (CVV-03): Factory management did not remove all locking device from all egress doors and all exit doors are not open-able from the side they serve without the use of a key

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন	
পর্যারেক্সন	Location-Stair 1 & Stair 2 Only one handrail was provided in the stair-1 & stair-2.
11/17/1	
ক্যাপ	
আইটেম	
عَـدُــا	
ক্যাভাগার	

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.		
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ		
চুডান্ড সমশ্বসীমা	(9√-0₽-<0√)		
সংশোধিত সমশ্রসীমা	\$€-0B-2022		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি		
মন্তব্য	23.11.2020: Handrails on both sides of each stairway have not been found. 16–08–2021 (CVV-03): Factory management did not provide handrails on both sides of each stairway.		

৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ড	Location – All Stairways Steel sliding & collapsible security gate type doors were found at the stairways which are without self-closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing doors.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	ī

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ <u>ৰ</u> ম	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses. (Also require fire rated door at the floor occupied by other tenants)	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্য্যানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.	
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ	
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	©7-0P-≤07 <i>P</i>	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	7.6. − o.β. − 5 o 5 5	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি	
মন্তব্য	23.11.2020: Steel sliding & collapsible security gate has been found. 16-08-2021 (CVV-03): Factory management did not install outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses.	

্যান্দ্রজ্যুর পর্যারেজ্যুর	Location–Generator, Stair–1 Generator was kept at ground floor adjacent to stair–1 & also the final evacuation route of the building without fire rated construction & fire rated door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্বক্ৰু	Ţ
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final evacuation route.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	@?-oP-50??
সংশোধিত সময়সীমা	26-0P-≤055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	23.11.2020: Design and drawing of fire safety has not been submitted at DIFE. 16–08–2021 (CVV-03): Factory management did not prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room.

৭. প্রথবেশ্ব	ৰ্
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফ	Location–Generator,Stair–1 Generator was kept at ground floor adjacent to stair–1 & also the final evacuation route of the building without fire rated construction & fire rated door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	į

.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final evacuation route.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	27-07-507d
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যানি
মন্তব্য	23.11.2020: The fire separation has not been found. 16–08–2021 (CVV–03): Factory management did not provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room.

৮. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন Location–3rd Floor Boiler was installed adjacent to operational area at 3rd floor without পর্যবেষ্কণ fire rated construction and fire rated door.
ক্যাপ

আইটেম ক্যাটাগরি

৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at 3rd floor boiler room, which located at the adjacent to operational area.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড সময়সীমা	©%−0₽−₹0% <i>®</i>
সংশোধিত সমশ্বসীমা	%&-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	23.11.2020: Design and drawing of fire safety has not been submitted at DIFE. 16–08–2021 (CVV–03): Factory management did not prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at 3rd floor boiler room.

৯. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন Location–3rd Floor Boiler was installed adjacent to operational area at 3rd floor without পর্যবেষ্কণ fire rated construction and fire rated door.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at 3rd floor boiler room, which located at the adjacent to operational area.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	Unitiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline
কাৰ্যক্ৰম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
<u> </u>	57-07-507
সংশোধিত	
সময়সীমা	08-0%-2020
<u>অগ্রগতির</u>	mar and
<u>অবস্থা</u>	শুৰু হৰ্ষনি
	23.11.2020: The fire separation in the boiler area has not been found. 16-08-2021
<u> মন্তব্য</u>	(CVV-03): Factory management did not provide 4 hours fire rated barriers with 2
	hours fire rated doors at 3rd floor boiler room.

পৰিদৰ্শন Location–3rd Floor Emergency lighting was provided but not sufficient on all evacuation পৰ্শবেষ্ণন pathways of working floors. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

১০.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back–up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	/3/2 − 0 P − 5 0 7/9
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বানি
মন্তব্য	23.11.2020: Emergency lighting has not been found. 16–08–2021 (CVV–03): Factory management did not illuminated the egress paths with emergency lighting and power back–up supply.

১১. পর্ববেষ্ডণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Location–Stairways Evacuation stairways were not provided by emergency lighting.
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাডাগার	

১১.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	©?−0₽−50? <i>P</i>
সংশোধিত সময়সীমা	7&-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	23.11.2020: Emergency lighting has not been found. 16–08–2021 (CVV–03): Factory management did not illuminated the stairway with emergency lighting and power back–up supply.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	No, Any type of detectors were not provided at the factory.
ক্যাপ আইটেয়	
আহডেশ ক্যাটাগরি	ī

১২.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with কাৰ্যক্ৰম automatic fire alarm. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants) সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড 95-0F-505B সময়সীমা সংশোধিত \$&-0₽-3033 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 23.11.2020: Design and drawing of fire safety has not been submitted at DIFE. 16-মন্তব্য 08-2021 (CVV-03): Factory management did not produce design and plan for

automatic detection system with automatic fire alarm.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	o, Any type of detectors were not provided at the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৩.১. কার্যত্র	চম -
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants)
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	57-07-5074
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-205@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি

23.11.2020: Automatic detection system with automatic fire alarm has not been found. 16-08-2021 (CVV-03): Factory management did not install automatic

detection system with automatic fire alarm.

১৪. পর্ববেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন Location–North–east side Exit 2, 3rd Floor Manual activation points were not installed পর্ববেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Install Manual activation call point at north-east exit routes
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	@%-0P-50%?
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	23.11.2020: The call point has not been found. 16–08–2021 (CVV–03): Factory management did not install Manual activation call point at north–east exit routes.

১৫. পর্যবেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	here was no periodic checking of alarm call point & alarm system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৫.১. কার্যত	৯ ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রাধিকার</u>	থ্যোগ্য ন্য
চুডান্ড সমশ্রসীমা	○8-○৮-२०%৬
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
মন্তব্য	23.11.2020: The call point has not been found. 16-08-2021 (CVV-03): Factory management did not install Manual activation call point at north-east exit routes.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	No dedicated fire pump was available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

১৬.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan tfor dedicated fire pump with কাৰ্যক্ৰম alternate backup power supply. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline. **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড 95-0F-507*§* সমশ্রসীমা সংশোধিত \$&-0B-2022 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 23.11.2020: Design and drawing of fire safety has not been submitted at DIFE. 16-মন্তব্য 08–2021(CVV–03): Factory management did not prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.

_ [• 1 1 1 1 4 1		
ſ			
	পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	No dedicated fire pump was available for fire fighting.	
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		

৭.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.	
অগ্রাধিকার	৬ মাস	
চুডান্ড সময়সীমা	57-07-507d	
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2029	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
মন্তব্য	23.11.2020: The dedicated fire pump was not found. 16–08–2021 (CVV–03): Factory management did not install dedicated fire pump with alternate backup power supply.	

১৮. পর্ববেষ্ণণ

১৭ পর্যাবক্ষণ

পৰিদৰ্শন Diameter of standpipe was fuilfill however the diameter of hose pipe was 1.0 inch, পর্শবেষ্ণ্যণ which was not fulfilled the requirement of code. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৮.১. কাৰ্যক্ৰম Replace existing 1 inch hose pipe replace with 1.5 inch hose pipe to meet the কাৰ্যক্ৰম requirement of RMG guideline. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড 95-07-5056 সমশ্রসীমা সংশোধিত \$6-0P-3033 সমশ্বসীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা 23.11.2020: The standpipe has not been found at RMG guideline. 16-08-2021 মন্তব্য (CVV-03) :Factory management did not replace existing 1 inch hose pipe replace with 1.5 inch hose pipe to meet the requirement of RMG guideline.

Г		
	পরিদর্শন	Location-3rd Floor The performance of hose (water pressure) was not satisfactory. The
	পর্যবেষ্ফণ	water throw of jet was around 10 ft distance.
	ক্যাপ	
	আইটেম	
	ক্যাটাগরি	

৯.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.	
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র		
কারখানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	57-07-507	
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2020	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
মন্তব্য	23.11.2020: The standpipe has not been properly performed. 16–08–2021 (CVV–03): The Stand pipe supplying first aid hose does not fulfill the requirement of RMG guideline.	

২০. পর্যবেষ্ণণ

১১ পর্যবেক্সন

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Standpipe & hose pipe performance is not being checked periodically.
ক্যাপ	
পাহ(৬ম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and
সুপারিশের	properly tagged.
সুশাানশেন ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
<u> অগ্রাখিকার</u>	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	08-04-50%
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	23.11.2020: The standpipe has not been properly performed. 16-08-2021 (CVV-03): Factory management did not checked the first aid hose and standpipe performance periodically and did not tagged properly.

	ν». ΤΙΚΥ-ΨΤ		
Г			
	अजिल्लान	The factory has not sufficient water capacity (O.H.W.T= 14,000 (approx.) liter for fire	
	ALL TALLS	& other uses, 2 nos.U.G.W.R & each capacity 16000 (approx.) liter for fire & other	
	17(4354	uses) connected to hose to supply water during peak demand period.	
	ক্যাপ		
	<u>আইটেম</u>		
	ক্যাটাগরি		

১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	@%-0B-30%
সংশোধিত সময়সীমা	7.6. − o.β. − ≤ o.≤ ≤
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	23.11.2020: Design and drawing of fire safety has not been submitted at DIFE. 16–08–2021 (CVV–03): Factory management did not prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	The factory has not sufficient water capacity (O.H.W.T= 14,000 (approx.) liter for fire & other uses, 2 nos.U.G.W.R & each capacity 16000 (approx.) liter for fire & other uses) connected to hose to supply water during peak demand period.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰ	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	57-07-507d
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
মন্তব্য	23.11.2020: Dedicated water storage tank or fire fighting has not been found in the factory. 16–08–2021 (CVV-03): Factory management did not provide dedicated storage tank for firefighting operation.

২৩. পর্ববেষ্কণ		
পর্ববেষ্ফণ p	ocation–3rd Floor Additional fire fighting equipment like sand & water buckets was not rovided at the north–east exit location.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
২৩.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম	initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.	
অগ্রাধিকার	ব্বংশাদ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্বসীমা	08-0F-₹0%	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2240	
অগ্রগতির অবস্থা	শুক হ্বাল	
মন্তব্য	23.11.2020: The additional fire fighting equipment has not been found in the factory. 16–08–2021 (CVV–03): Providing additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting is in progress.	

পরিদর্শন Location–3rd Floor Electrical circuit breaker was installed at wooden base DB at 3rd পর্শবেষ্ণণ floor. ক্যাপ আইটেম ক্যাভাগরি

২৪.১. কার্যক্রম

	To the country the country that the coun
কাৰ্যক্ৰম	To change the wooden base DB and Combustible materials should keep away from electrical appliances and all the lighting in storage area must have protecting covers and wiring must be in conduits.
সুপারিশের	
ভি খ্যসূত্র	
কারখানার	Implemented
কাৰ্যক্ৰম	Implemented
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	07-07-7940
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	mar and
অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
TIRE 27	23.11.2020: The wooden base DB has been found in the factory. 16-08-2021
<u>মন্তব্য</u>	(CVV-03): Factory management did not change the wooden base DB.

২৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	The factory was not provied back-up power for alarm system.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

২৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Power backup supply should be provided for fire alarm system.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্থানার	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
<u>কার্যক্রম</u>	initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	@%-0B-50%&
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-3033
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বানি
মন্তব্য	23.11.2020: The power backup supply has not been found in the factory. 16–08–2021 (CVV–03): Factory management did not provide Power backup supply for fire alarm system.

পৰিদৰ্শন Location–Generator Room, Ground Floor near stair–1 Visual alarm system was not পৰ্শবেষ্কণ available at high noise area. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

৬.১. কাৰ্যক্ৰ	স্ম
9.3. 1114	M
কাৰ্যক্ৰম	Visual alarm should be placed at the generator room.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	(9√2 − 0 P − ₹ 0 √2 \bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
1	23.11.2020: The visual fire alarm has not been found in the generator room. 16–08–2021 (CVV–03): Factory management did not place the Visual alarm at the generator room.

প্র প্র	রিদর্শন র্থবেষ্ডণ	No single fire safety management system was available at the factory building.
ক্য জা ক্য	্যাপ Iইটেম যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Implement to a single fire safety management system with approvals from all tenants in the factory building.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	@\$-0B-50\$@
সংশো থ িত সময়সীমা	%(-0}-₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	23.11.2020: The Single fire safety management system has not been found in the factory. 16–08–2021 (CVV–03): Factory management did not implement to a single fire safety management system with approvals from all tenants in the factory building.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	Boiler license was not available.Boiler capacity was 30 litre (appxi.).
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler license from the proper issuing authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	©\$−0₽−₹0\$ <u>&</u>
সংশোধিত সময়সীমা	%-0B-3033
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যানি
মন্তব্য	23.11.2020: The boiler licence has not been found in the factory. 16–08–2021 (CVV–03): Factory management did not obtain the boiler license from the propissuing authority.

্ ২৯. প্ৰ(বুং	\$ 9
পার্দশন	Boiler operator license was not available.
পর্ববেষ্ণণ	bullet operator license was not available.
ক্যাপ	
1 (4)	
आश्७भ	
ক্যাটাগার	

কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	195 − 0 P − 5 0 2 P
সংশোধিত সময়সীমা	\$&-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
মন্তব্য	23.11.2020: The boiler operator licence has not been found in the factory. 16-08-2021 (CVV-03): Factory management did not obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.

৩০. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Fire drill was not conducted in the factory.
ক্যাপ	
<u>আইটেম্</u>	
ক্যাটাগরি	•

——— কাৰ্যক্ৰম	Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as
	detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নয়
চুডান্ড	08-04-50%
<u> </u>	08-08-4038
সংশোধিত	
সময়সীমা	02-02-2990
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হ্ৰ্যনি
অবস্থা	전략 환제에
	23.11.2020: Fire drill has not been conducted in the factory. 16-08-2021 (CVV-
মন্তব্য	03): Factory management did not conduct fire drill quarterly (4 times a year) in
	existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan.