

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	রিব লাইন ফ্যাশন লি:
ঠিকানা	B-491-492, BSCIC I/A Shasongoan Fatullah, Narayanganj Bangladesh
কারখানার কোড	NRY228
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: বৈদ্	যুতিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🗕
১. পর্যবেষ্কণ		
	ion–Office room. –Electrical Single Line Dia maintenance person had enough knowledg	
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্শজ্জ indic appr	ovide updated SLD matching the existing in cate exact positions of all points of switch b oved by the engineer-in-charge.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার ৬ মাস	শ	
চুডান্ত সময়সীমা		
সংশোধিত সময়সীমা ^{০৪-৫}	0 \$ - 7 0 7 @	
অগ্রগতির অবস্থা	ন্	
মন্তব্য agre SLD	2.2020: Factory have not done any Electric ement woth enlisted firms 30.05.2021: Fac nor have done any agreement woth enliste n done with a DIFE enlisted firm.	tory have not done any Electrical

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Location–Office room. – As built Electrical Layout Drawings wasn't available in the factory and the factory maintenance person had enough knowledge about electrical layout drawing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম 1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. কাৰ্যক্ৰম Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineerin-charge. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত 08-05-2020 সময়সীমা অগ্রগতির চলমান অবস্থা 20.12.2020: Factory have not done any Electrical Layout Diagrams nor have done any agreement woth enlisted firms 30.05.2021: Factory have not done any মন্তব্য Electrical Layout Diagrams nor have done any agreement woth enlisted firms 29.08.2021: Agreement has been done with a DIFE enlisted firm.

পর্ববেষ্কণ	
ארארין רוי	
রিদর্শন Lo	cation-Generator roomUnwanted materials were stored inside the Generator
ৰ্ববেষ্ণণ ro	
ля	
াইটেম	
গ্র টাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰম	
- Heart	All consented mechanical about the management from Consented management
কার্যক্রম	All unwanted materials should be removed from Generator room.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্থানার 	
কার্যক্রম জলম্বিকার	7 7000
<u>অগ্রাধিকার</u>	ଓ ମଞ୍ଚାଧ
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	\$€-0B-2022
<u>শশস্থাশ।</u> অগ্রগতির	
	শুৰু হুম্মনি
অবস্থা	20.12.2020 unwanted materials in generator room found 20.05.2024, 20.03.2024
মন্তব্য	20.12.2020: unwanted materials in generator room found 30.05.2021: 29.08.2021:
	Unwanted material found in the generator room.

পরিদর্শন Location–All Sub distribution boards. –Rubber mates were not provided infront of পর্যবেষ্ণন Distribution boards (SDBs).
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide rubber mats of adequate size in front of distribution panel SDBs.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	
সমর্মীমা	
সংশোধিত	76-04-3033
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হর্নি
অবস্থা	
	20.12.2020: Rubber mats were not present in most DBs 30.05.2021: Rubber mats
<u>মন্তব্য</u>	were not present in most DBs 29.08.2021: Rubber mats not provided where
	required.

৫. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location–Generator room. –Fire protection was not provided in generator room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কাৰ্শক্ৰম	Install smoke detection and provide firefighting equipment in the generator room.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	76-04-3033
সমশ্বসীমা	26-08-4044
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হুৰ্যনি
অবস্থা	O카 3개미
TRITI	20.12.2020: No fire doors in generator room 30.05.2021: No fire doors in generator
মন্ত ব্য	room 29.08.2021: No fire rated door provided for the generator room.

পরিদর্শন Location–Generator room. –Area of the generator room was 15 m2 for 200 kW there পর্যবেষ্ণণ was no provision to increasing the room area.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৬.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Modify Area of generator room to meet requirements of Table 4.4, RMG Guideline; the area should be 40 m2, or relocate the generator room.
সুপারিশের তখ্যসত্র	
ভ্ন্য <u>পুত্র</u> কার্যানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত	७ भाग
সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বানি
মন্তব্য	20.12.2020: no provision to increase generator room 30.05.2021: no provision to increase generator room 29.08.2021: There is no provision to increase the size of the generator room.

৭. পর্যবেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন Location–Generator room. –Proper working clearance was not maintained around the পৰ্শবেষ্ষণ generator. ক্যাপ আইটেম

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

ক্যাটাগরি

	Provide and maintain proper clearance in all sides of generator for ease of
কাৰ্যক্ৰম	maintenance.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	20.12.2020: proper working clearance not maintained 30.05.2021: proper working clearance not maintained 29.08.2021: working clearance maintained.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Location–Production floor. – EXIT signage with proper illumination was not provided.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৮.১. কাৰ্যক্ৰম 1. Exit signs should be illuminated either by lamps external to the sign or by lamps কাৰ্যক্ৰম contained within the sign. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশসীমা সংশোধিত %-0₽-3033 সময়সীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা 20.12.2020: Exit signage was provided 30.05.2021: Exit signage was provided মন্তব্য 29.08.2021: Exit sign provided and illuminated.

	- 11111	
l		
	পরিদর্শন	Location-All SDBsElectrical SLD was not availableProper segregation were not
	পর্ববেষ্কণ	provided for lighting / plug loads / sewing machine load / fan loads.
	ক্যাপ	
	আইটেম	
	ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্যক্ৰ	<u>স</u>
কাৰ্শক্ৰম	1. Design to have proper segregation of different end used loads. 2. Wiring design to have separate and distinct sub-circuits for power and heating system. 3. All DBs to be placed conveniently. 4. Wiring to be neat, tidy and located near ceiling.
সুপারিশের	
<u>তথ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	20.12.2020: SLD not done by enlisted firm. Proper segregation not found 30.05.2021: SLD not done by enlisted firm. Proper segregation not found 29.08.2021: SLD not prepared and proper segregation not maintained.

পরিদর্শন Location-Production floor. -Dedicated circuits and fuse protection were not provided পর্যবেষ্ণন for sockets/plugs feeding for 15/20A sockets in office appliance , cutting m/c ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১০.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Individual Fuse protection should be provided to every 15/20 A socket. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত \$6-0B-3033 **সমশ্বসী**মা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা 20.12.2020: no dedicated fuse protection for sockets. 30.05.2021: no dedicated মন্তব্য fuse protection for sockets. 29.08.2021: no dedicated fuse protection for sockets.

পরিদর্শন Location - SDB at 4th floor. -Exposed cables and improper connections were found. পর্যবেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কাৰ্যক্ৰম All strands cables at exposed ends should be properly soldered / crimped and কাৰ্যক্ৰম insulated. সুপারিশের ত্তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ১ সপ্তাহ চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 22-04-5055 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 20.12.2020: exposed cables were found 30.05.2021: exposed cables were found

29.08.2021: exposed cables were found.

১২. পর্ববেষ্ণণ

মন্তব্য

পৰিদৰ্শন Location–Factory building. – The factory building was 7 storied. –Electrical service পর্শবেষ্ণন shaft was not provided in building. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১২.১. কাৰ্যক্ৰম For buildings > 20m high, provide at least one vertical shaft of 200 x 400 mm for কাৰ্যক্ৰম every 1500 sq.m. floor area. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 08-05-2029 সমশ্বসীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা 20.12.2020: there was no proper vertical electric shaft. 30.05.2021: there was no মন্তব্য proper vertical electric shaft. 29.08.2021: there was no proper vertical electric

১৩. পর্যবেষ্কণ পরিদর্শন | Location–2nd floor. – Inflammable materials were found surrounding electric circuitry পর্যবেষ্কণ at production floor. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	1. Ensure that all electric circuitry clean of inflammable materials. 2. Conduct periodic maintenance and maintain the records.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখীনার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	2€-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
ম ন্তব্য	20.12.2020: inflammable materials found surrounding electrical circuitry 30.05.2021: inflammable materials found surrounding electrical circuitry 29.08.2021: inflammable materials found surrounding electrical circuitry.

১৪. পর্যবেষ্ণণ

shaft.

পরিদর্শন Location–All Sub Distribution boards. – Proper signage of Danger / 415 V were not পর্যবেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The electrical panels to be of metal case and should be marked with Danger 415 Volts and identified with proper phase marking and danger signage.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	20.12.2020: not all DBs have danger signs on them 30.05.2021: not all DBs have danger signs on them 29.08.2021: DBs have DANGER sign on them.

১৫. পর্যবেষ্ডণ

পরিদর্শন Location–All production floors. –Installation of SDB panel boards were not at easy and পর্যবেষ্কণ accessible location. ক্যাপ

আইটেম ক্যাটাগরি

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

v4.0. 1 (Hv-1	
2180 11	Provide and maintain easy access and proper height of SDB panel boards (< 2m
কাৰ্যক্ৰম	from floor level) .
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি
মন্তব্য	20.12.2020: some SDBs were installed in accesible heights 30.05.2021: some SDBs were installed in accesible heights 29.08.2021: some SDBs were installed in
	accesible heights.

১৬. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন Location–All Sub Distribution boards. –Proper working clearance was not provided near পর্যবেষ্ণন SDBs.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১৬.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Provide proper clearance of 0.8 - 1.0 m in front of all SDBs. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড *ने*भेश्रेत्रीमा সংশোধিত \$6-0P-3033 **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 20.12.2020: proper working clearance not maintained 30.05.2021: proper working মন্তব্য clearance not maintained 29.08.2021: proper working clearance not maintained.

১৭. পর্যবেষ্ণন পরিদর্শন পরিদ

১৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	1. Wooden switchboards, Socket board should be replaced by non-flammable materials. 2. Prefer switchboards made of non-flammable materials.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্তব্য	20.12.2020: wooden switch boards found 30.05.2021: wooden switch boards found 29.08.2021: Wooden base switch board found in the factory.

পরিদর্শন Location–All Sub Distribution boards. –Electrical connections were not properly secured প্রবেষ্ণ্ডণ with lugs.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at (SDB)'s. Ensure that all the electrical connections are properly secured with lugs.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমরসীমা	%€-0₽-3033
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বনি
মন্তব্য	20.12.2020: electrical connections not secured with lugs 30.05.2021: electrical connections not secured with lugs 29.08.2021: electrical connections not secured with lugs.

১৯. পর্ববেষ্ণণ

ক্যাটাগরি

পরিদর্শন Location-All Sub Distribution boards. -SLD was not available. -Cables / wires and পর্ববেষ্কণ MCB/MCCB were not selected with suitable rating for desired application.
ক্যাপ
আইটেম

১৯.১. কাৰ্যক্ৰম

Select conductors and MCCB/MCB with adequate sizing without exceeding permissible current carrying capacity for insulation.
৬ সপ্তাহ
_
%€-0₽-5055
শুরু হ্বানি
20.12.2020: SLD not available 30.05.2021: SLD not available 29.08.2021: cables are not selected according to the capacity of circuit breaker.

পরিদর্শন Location–All Sub Distribution boards. –Bunching and looping at MCCB/MCB or Bus bar পর্শবেষ্কন terminal was observed in SDBs panels. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২০.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Avoid looping and bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
<u> </u>	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	76-04-5055
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হুর্যুনি
অবস্থা	
মন্তব্য	20.12.2020: bunching and looping found in SDB 30.05.2021: bunching and looping found in SDB 29.08.2021: Multiple cable connected in one point and cable looping observed in the distribution board.

২১. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Location-All Sub Distribution boards. -Wiring diagram/ circuit list with proper current পর্ববেষ্কণ ratings were not available on distribution board (SDBs) panel.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

২১.১. কাৰ্যক্ৰম

Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, marking for SDBs identifying end use load, voltage, number of phases.
৬ সপ্তাহ
%€-0B-5055
শুরু হ্রানি
20.12.2020: wiring diagram not found in SBDs 30.05.2021: wiring diagram not found in SBDs 29.08.2021: wiring diagram not found in SBDs.

পরিদর্শন Location– All production floors.All Sub Distribution boards. –Non standard cable joints পর্ববেষ্ণ্যণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২২.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Provide cable joints of porcelain / PVC connectors with PIB tape wound around before placing the cable in the box.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-3033
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	20.12.2020: non standard cable joints found in electrical circuit 30.05.2021: non standard cable joints found in electrical circuit 29.08.2021: Improper cable joint found.

২৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	Location–All Sub Distribution boards. –Updated electrical SLD was not available. –
পর্ববেষ্ষণ	Common neutrals were observed for more than one circuits.
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

২৩.১. কাৰ্যক্ৰম

91W1 1117 1	
	Each circuit should have a separate neutral (use of common neutral for more than one circuit shall not be permitted).
সুপারিশের	
ভূখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
' "	20.12.2020: common neutrals were observed for more than one circuit 30.05.2021: common neutrals were observed for more than one circuit 29.08.2021: common neutrals were observed for more than one circuit

পরিদর্শন Location–4th floor and 5th floor. –Fixed machines were connected with temporary পর্শবেষ্কণ cords. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২৪.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	1. Replace all flexible cables/wires with fixed wiring; avoid use of flexible wires/cords for fixed machines. 2. Flexible cords may only be used for the connections of portable equipments.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্তব্য	20.12.2020: fixed machines were connected with temporary cords 30.05.2021: fixed machines were connected with temporary cords 29.08.2021: Flexible conduit used for fixed wiring.

২৫. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Location–All Sub Distribution boards. – Cable entry–exit point to the panel was not পর্শবেষ্ণন properly sealed. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২৫.১. কাৰ্যক্ৰম

V. 0. 1117	- 1
কাৰ্যক্ৰম	Seal the cable entry-exit points of (DBs/SDBs) with non-flammable materials. In addition: 1. Ensure all unused holes / openings in DBs/SDBs to be blocked properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্বসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
ম ন্তব্য	20.12.2020: cable entry/exit points were not properly sealed 30.05.2021: cable entry/exit points were not properly sealed 29.08.2021: cable entry/exit points were not properly sealed

পরিদর্শন Location-All Sub Distribution boards. – Updated SLD was not available. –Earth পর্শবেষ্ণন Continuity Conductor (ECC) was not provided adequately & dedicated to circuit. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	1. Provide the ECC to meet minimum cross–sectional area as per table 4.5. 2. Ensure that connections between conductors / equipments provided to durable electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The
	continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	
সমর্মীমা	
সংশোধিত	.0
সমশ্রসীমা	08-0%-203
অগ্রগতির	mar and
<u>অবস্থা</u>	শুৰু হৰ্মনি
TIRETI	20.12.2020: ECC was not provided adequately 30.05.2021: ECC was not provided
<u> মন্তব্য</u>	adequately 29.08.2021: ECC was not provided adequately

২৭. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Location–All Sub Distribution boards. –Earthing was not provided to SDBs for its body & প্র্যবেষ্কন door.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

২৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰক্ষ	Provide adequate earthing to body and doors to SDBs. Ensure that all electrical panels provided with proper and separate earth potential.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	26-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	20.12.2020: earthing was not provided to panel doors 30.05.2021: earthing was not provided to panel doors 29.08.2021: earthing was not provided to panel doors

২৮. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location–Roof top. – Lightning protection was not installed.
ক্যাপ্	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাভাগাৰ	

২৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels at roof top of building.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	20.12.2020: LPS not installed. Design/drawing not done by enlisted firm 30.05.2021: LPS not installed. Design/drawing not done by enlisted firm 29.08.2021: LPS not installed. Agreement done with DIFE enlisted firm.

২৯. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	Location–Office room. –The factory did not conduct planned periodical inspections and
পর্ববেষ্কণ	testing for insulation, earth resistance, operation test of all equipments.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

২৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখীনার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	চলছে
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হর্মনি
মন্ <u>ড</u> ব্য	20.12.2020: no documents of planned periodic inspection found in factory 30.05.2021: no documents of planned periodic inspection found in factory 29.08.2021: no documents of planned periodic inspection found in factory.