



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার,
বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	রিব লাইন লিঃ
ঠিকানা	P# A-84, Bscic I/A, Shasongoan, Fatullah, Narayanganj
কারখানার কোড	NRV229
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-3rd to 7th Floor At 3rd to 7th Floor, the minimum width of passageway was found 0.5 m, which was not fulfill the minimum requirement of width of evacuation pathway.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The minimum clear width of the pathway should be 0.9 meter
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	16.02.21: Need to rearrange the evacuation pathway to ensure the minimum width. Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-3rd to 7th Floor At 3rd to 7th Floor, the evacuation pathways was blocked by column.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Rearrange the evacuation pathway to ensure the minimum width.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	16.02.21: Need to rearrange the evacuation pathway to ensure the minimum width. Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 3rd to 7th Floor At 3rd to 7th Floor, the passageways were found temporarily blocked by garments table, machine & materials.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	16.02.21: Passageway and aisle mark has been found block by temporary garments items. Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All exit doors at egress route All exit doors at egress route, the exit doors were provided with Colapsible security gate and steel sliding type door which did not open in the direction of the travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	16.02.21: All exit doors have been found collapsible security gate and steel sliding with locking device except 4th floor,generator room and boiler room. Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All exit doors at egress route All exit doors at egress route, the exit doors were provided with Colapsible security gate and steel sliding type door installed with locking arrangement at egress route and there was a chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	16.02.21: All exit doors have been found collapsible security gate and steel sliding with locking device except 4th floor,generator room and boiler room.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন
পর্যবেক্ষণ Location- All stairs There were 2 nos stairs in the factory building .The stairs were provided one side handrail.

কাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	16.02.21: 2 nos stairs has been found both side handrail. Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন
পর্যবেক্ষণ Location- All stairs Collapsible security gate type doors were installed at the staircase of the factory building, which were not self-closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing doors.

কাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses. (Also require fire rated door at the floor occupied by other tenants)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	16.02.21: The stairs has been found connected with all production floors without fire rated self-closing doors except 4th floor. Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All stairs The factory building was high raised (7 storied) and the stairs were connected with all production floors without fire rated self-closing doors.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare design for installation of fire rating smoke proof enclosure. 2 hours fire rating doors for exit should not be less than that of 4 hours fire resistance rating of the walls of the smoke proof fire rated entry lobby.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	16.02.21: Design & drawing has not been provided with any update. Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All stairs The factory building was high raised (7 storied) and the stairs were connected with all production floors without fire rated self-closing doors.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install smoke proof fire rated entry lobby at emergency stairways to separate from the area of incidence.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	16.02.21: The stairs has been found connected with all production floors without fire rated self-closing doors except 4th floor.

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-7th & 5TH floor of stair-1 (north-west side) At 7th & 5TH floo of stair-1 (north-west side), stairways was temporary obstructed by garments materials.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Direct route of access to required exits should be provided through stairway which are maintained free of combustibles.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	16.02.21: Some area of stairways has been found temporary obstructed by garments materials. Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before

১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Ground floor At Ground floor,the final evacuation route of stair 2 was not protected due to adjacent high risk generator area which required fire separation for safe evacuation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final evacuation route of stair-2.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	16.02.21: Design & drawing has not been provided with any update. Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before

১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Ground floor At Ground floor,the final evacuation route of stair 2 was not protected due to adjacent high risk generator area which required fire separation for safe evacuation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final evacuation route of stair-2.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	16.02.21: Final evacuation route of stair-2 has not been fire separation for safe evacuation. Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before

১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Ground floor (evacuation route of stair-1) At Ground floor,the final evacuation route of stair-1 (North-west side) was not protected due to adjacent Bonded warehouse openings which required separation by fire rated door for safe evacuation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide 1.5 hours fire rated doors at ground floor bonded warehouse , which located at the adjacent to final evacuation route of stair 1.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	16.02.21: Bonded warehouse-1 separation with fire rated doors has been found for safe evacuation. Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before

১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-3rd floor At 3rd floor, the electric boiler (1 nos, capacity=25 ltr) was located in open condition in the production floor, which required separation from rest of the operational areas.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 3rd floor electric boiler, which located at the adjacent to rest of the operational areas.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	16.02.21: Design & drawing has not been provided with any update.

১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-3rd floor At 3rd floor, the electric boiler (1 nos, capacity=25 ltr) was located in open condition in the production floor, which required separation from rest of the operational areas.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 3rd floor electric boiler, which located at the adjacent to rest of the operational areas.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	16.02.21: Fire separation with fire rated door has been found in the boiler room. Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before

১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-3rd to 7th Floor Aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways was not appropriately sign posted.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	16.02.21: Aisle marking without arrow guiding and exit signage has been provided. Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before

১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-GF, 3rd to 8th Floor Emergency lighting was not available for evacuation pathway in working floors.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মন্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	16.02.21: Posted emergency light has been found in production floors. Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before

১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All stairs Emergency lighting were not provided at Evacuation stairways.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	16.02.21: Posted emergency lighting has not been found in stairways. Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before

১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No, Any type of detectors were not provided in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	16.02.21: Design & drawing has not been provided with any update. Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before

২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No, Any type of detectors were not provided in the factory.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	16.02.21: Automatic detection system and call point with fire alarm has not been found. Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before

২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	There had no practice of periodic checking of alarm call point, fire alarm to ensure whether it is functional or not and it is recorded by maintaining proper register.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	16.02.21: Checking of alarm call point and fire alarm has not been found.

২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump was available for fire fighting.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	16.02.21: Design & drawing has not been provided with any update. Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before

২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump was available for fire fighting.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	16.02.21: Dedicated fire pump has not been found. Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before

২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-GF, 3rd to 8th Floor The diameter of plastic hose pipe was 1 inch, which was not fulfilled the requirement of code.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Replace existing 1 inch hose pipe with 1.5 inch hose pipe to meet the requirement of RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	16.02.21: Non standard standpipe has been found. Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before

২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-GF At the most remote point, the water throw of jet was measured 30 ft distance which did not meet the minimum requirement of RMG guideline.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	16.02.21: Non standard standpipe has been found. Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before

২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	There was not practice of periodic checking of hose performance to ensure whether it is functional or not and it is tagged properly.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	16.02.21: Periodic checking for hosepipe has been found. Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before

২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Roof Factory has approximate 17,000 liter overhead water capacity which was connected to hose for fire uses to supply water during peak demand period which was not sufficient.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	16.02.21: Design & drawing has not been provided with any update. Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before

২৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location–Roof Factory has approximate 17,000 liter overhead water capacity which was connected to hose for fire uses to supply water during peak demand period which was not sufficient.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	16.02.21: Sufficient water capacity has not been found. Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before

২৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location– 9 storied Factory building The factory building was high rised. But fire lift was not available in this building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for fire lifts equipped with approved intercommunication (including two way voice communications) with the fire command station or control room on the ground floor lobby of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	16.02.21: Design & drawing has not been provided with any update. Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before

৩০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 9 storied Factory building The factory building was high rised. But fire lift was not available in this building.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Install fire lifts equipped with approved intercommunication (including two way voice communications) with the fire command station or control room on the ground floor lobby of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	16.02.21: Fire lift has not been found. Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before

৩১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-3rd to 8th Floor Additional fire fighting equipment like sand & water buckets was not provided at all floors of the building.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	16.02.21: Additional fire fighting equipment like sand & water buckets has been found. Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before

৩২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Ground floor There was no Fire Command Station provided at ground floor in this high rise buildings.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Complete full design and plan for providing fire command station equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	16.02.21: Design & drawing has not been provided with any update. Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before

৩৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Ground floor There was no Fire Command Station provided at ground floor in this high rise buildings.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide fire command station equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	16.02.21: Fire Command Station has not been found in the factory. Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before

৩৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All floors The factory had P. A. (Public Address) system which was not audible from all corners of the high rise factory building.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	A suitable public address system should be provided for communicating to all floors as well as facilities to receive messages from all floors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	16.02.21: P. A. (Public Address) system has been found. Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before

৩৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-GF (Bonded warehouse) At GF (Bonded warehouse) , combustible materials found near heat/ electrical source at any store or production floor.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Combustible materials should keep away from electrical appliances and all the lighting in GF (Bonded warehouse) must have protecting covers and wiring must be in conduits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	16.02.21: Unprotective lighting arrangment has been found in the factory's 2 nos Bonded warehouse. Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before

৩৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন
পর্যবেক্ষণ Location-All Floors No Back-up power supply was provided for manual fire alarm system of the factory.

কাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৩৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Power backup supply should be provided for fire alarm system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	16.02.21: Back-up power supply has been found in the factory. Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before

৩৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন
পর্যবেক্ষণ Location-GF (Generator area) Visual alarm system was not available at high noise generator area at ground floor.

কাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৩৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Visual alarm should be placed at the generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	16.02.21: Visual alarm system has been found with fire rated door in generator room. Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before

৩৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory management had no approval documents during audit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain building approval from issuing authority
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	16.02.21: The factory management has not been provided approval documents. Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before

৩৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 6th to 8th floor The available valid fire license was not covered 6th to 8th floor in fire license.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Cover all units / floors in a valid fire license
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	16.02.21: Valid fire licence has been found the during inspection. Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before

৪০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	There was 1 nos electric boiler (capacity-25) available in the factory which license were not available.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain the boiler license from the proper issuing authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	16.02.21: The factory has been taking action for the boiler licence update. Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before

৪১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has no boiler operator license.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	16.02.21: Boiler operator license has not been provided the during inspection. Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before

৪২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory had not conducted fire drill regular basis and documentation record also not maintained.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	16.02.21: Fire drill document has been found in the factory. Observation from visit date 15-09-2021 (CVV-03) : Same as before