

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	নাজিয়াত্ত সোয়েটার্স লিঃ
ঠিকানা	309, Challabon, Shah Kabir Mazar Road
কারখানার কোড	DHK409
কালার কোড	

্যারনের ধরণ: বৈত্যুত্তিক মূল্যারন	প্যবেষ্ডণের ত্যার্থ:
পর্যবেষ্ফণ	
ারিদর্শন ventilation for the transformer room ☐ Transformer room file transformer room file transformer room file transformer body ☐ Connection without lug	er room used for storage of
চ্যাপ মাইটেম চ্যাটাগরি	
্.১. কাৰ্যক্ৰম	
চাৰ্যক্ৰম Ensure accessibility, illumination and cross vo combustible materials/junk and water from Tra earthing of transformer body 🛚 Ensure secured	ansformer Room 🛮 Ensure the
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর	
চূড়ান্ত সম্ব্যসীমা	
সংশোধিত সম্যাসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্যবেষ্ণণ

্যার্থশাল di	Separating wall not extended up to the ceiling \square No clear identification mark on stribution panel \square Panel body and door not earthed and panel door damaged/not resent
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰয়	7
11 .	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure
কাৰ্যক্ৰম	and door for the Substation room. Ensure earthing of panel door with fitted
	condition. Provide clear identification mark on distribution panel.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
त्रेभग्रत्रीमा	
সংশোধিত	
সময়সীমা	02-02-2990
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

भागपन्न	Illumination of substation is poor \(\text{No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration \(\text{No cover on the cable trench } \text{Loose cabling or connection without lug} \)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্বত্র	চম
কাৰ্যক্ৰম	Ensure illumination to substation Provide instructions for first aid and artificial respiration from exposure to electrical shock. Provide cover on the cable trench Ensure well-dressed cabling with lugs
সুপারিশের তথ্যসূত্র	1
কারখানার কার্যক্রম	न
-	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৪. পর্ববেষ্ফণ

৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন MDB/SDB/SB or MCB installed on the wooden board 🛘 MDB does not have duplicate earth leads
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৪.১. কাৰ্যক্ৰম
া Provide earthing to door. Provide clear identification mark on distribution board. Install MDB/SDB/SB or MCB on metal board. Provide duplicate earth leads.
্বিপুগারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্শক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ ৬ সপ্তাহ
<u>ড়িখার ৬ প্রাং</u> <u>টুড়ান্ত</u>
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতির
অব্যা
মন্তব্য
<i>৬</i> . পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন 🛘 No instruction for first aid to electrical shock 🖟 Access obstructed/barred 🖟 Messy wire পর্যবেষ্ট্রণ inside. Connection without lug 🖟 Live parts of machine or equipment exposed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৫.১. কার্যক্রম
Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock Remove obstruction to ensure access to MDB/MCB Box Ensure well-dressed cabling with

কাৰ্শক্ষম obstruction to ensure access to MDB/MCB Box lensure well-dressed cabling with lugs lencase live machine and/or equipment parts সুপারিশেন ভখ্যসূত্র কান্থানান কাৰ্শক্ষম অগ্রাধিকার প্রযোজ্য লয় চুড়ান্ড সমস্বসীমা সংশোধিজ সমস্বসীমা অগ্রগতিব অবস্থা মন্তব্য

৬. পর্ববেষ্ণণ

ারিদর্শন ☐ Messy wire inside. Connection without lug		
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি		
১.১. কার্যক্র	7]
কাৰ্যক্ৰম	Ensure well-dressed cabling with lugs]
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা		
নত্তব্য মন্তব্য		
		1

ন. পর্ববেক্ষণ		
পরিদর্শন Lightning protection system net systems		
পাৰ্থশৰ 🛮 Lightning protection system not available		
ক্যাপ		
আইটেম্		
ক্যাটাগবি		
	1	
৭.১. কার্যক্রম		
কাৰ্শক্ৰম 📗 Provide appropriate Lightning protection system.		
সুপারিশের		
ত্থ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার ৬ মাস		
<u>চূডান্ত</u> _		
अभ्यतीभा		
সংশোধিত ৩১-৩১-১১৭০		
अभ्यभाषा		
অগ্রগতির		
অব্যা		
্মন্তব্য		
	1	