

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	রিচ প্রাস নিটও্য্যার লিঃ
ঠিকানা	West Isdair, Malancho Nagar, Tagapar, Police Line, Fatullah
কারখানার কোড	NRY230
কালার কোড	

ায়নের ধর	ন: বৈঘুত্তিক মূল্যান্ত্ৰন	পর্যবেষ্ফণের তারি
পর্ববেষ্ফণ		
	ocation–Office room. – Electrical Single Line Diag naintenance person had enough knowledge abou	
.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide updated SLD matching the existing in indicate exact positions of all points of switch be approved by the engineer-in-charge.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	Not taken any action yet but they have agreed	to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	ৰ ৬ মাস	
চুডান্ড সময়সীমা	79-08-5074	
সংশোধিত সম্বসীমা	08-01-2020	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান	
মন্তব্য	5/11/2020 – SLD submitted to DIFE previously preparing updated SLD. 30/05/2021: SLD subrreview and now they are preparing updated SLDIFE previously and got review and now they a	mitted to DIFE previously and got D. 26/08/2021: SLD submitted to

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location–Office room. –As built Electrical Layout Drawings wasn't available in the factory but the factory maintenance person had enough knowledge about electrical layout drawing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম	1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineer–in–charge.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্নথানার কার্বক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	\$b-08-20\$9
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2029
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	5/11/2020 – As build Electrical layout found in the factory and match with current installation. 30/05/2021: As build Electrical layout found in the factory and match with current installation. 26/08/2021: As build Electrical layout found in the factory and match with current installation.

৩. পর্ববেষ্ফ	ণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location–Generator room Generator room was not properly illuminated.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৩.১. কার্	জুম জুম	
কার্যক্রম সুপারিং তথ্যসূত্র	শ্র	
কার্থা কার্বক্রম	I has been implemented.]
ভূড়ান্ত চুড়ান্ত সময়সী	চাৰ ৬ সপ্তাহ _ মা	
সংশো ^{হি} সম্যুসী অগ্রগতি	मा $\int_0^{2\psi-2} e^{-2\psi+2\psi}$	
অবস্থা	শ শুরু হ্যনি 5/11/2020- Generator room not properly illuminated. 30/05/2021: Generator	-
মন্তব্য	room not properly illuminated. No emergency light provided. 26/08/2021: Generator room not properly illuminated. No emergency light provided.	

8. পৰ্যবেষ্ণণ পরিদর্শন Location–Generator room –Unwanted materials were stored inside the generator room. ক্যাপ আইটেম্

ে.১. কার্বজন	
কাৰ্যক্ৰম	All unwanted materials should be removed from Generator room.
সুপারিশের	
<u>তথ্যসূত্র</u>	
কার্য্থানার কার্যক্রম	It has been implemented.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-2022
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	5/11/2020 – Unwanted material and oil tank found in the generator room. 30/05/2021: Unwanted material and oil tank removed from generator room. 26/08/2021: Unwanted material and oil tank removed from generator room.

	Location-DB at 3rd floor, DB at 4th floor, COS at generator room, Junction box at 4th
পর্ববেষ্ক	floor –Rubber mat was not provided in front of distribution boards.
ক্যাপ	
আইটেম	
कगाहाबार्ट	r

.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	Provide electrical graded rubber mats of adequate size in front of all distribution panels.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	59-27-507 <i>6</i>
সংশোধিত সময়সীমা	26-0P-5055
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	5/11/2020- Rubber mats provided infront of every panel boards and COS. 30/05/2021: Electrically graded rubber mats provided infront of every panel boards and COS. 26/08/2021: Electrically graded rubber mats provided infront of every panel boards and COS.

৬. পর্যবেষ্ণণ

ক্যাটাগরি

পৰিদৰ্শন Location–Generator room. –Fire extinguisher and smoke detector was not found in the প্ৰ্যবেষ্ণন generator room.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগবি

৬.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Install smoke detection and provide firefighting equipment in the substation and generator room.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্বসীমা	59-77-507 <i>@</i>
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	5/11/2020- Fire Extinguisher not provided and manual smoke detector provided. 30/05/2021: Fire Extinguisher not provided and manual smoke detector provided. 26/08/2021: Fire Extinguisher not provided and manual smoke detector provided.

৭. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Location-Generator room -Generator oil was stored inside the generator room.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Re-locate fuel tanks away from control panels in generator room.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	It has been implemented.
কাৰ্যক্ৰম	it has been implemented.
অগ্রাধিকার	১ সপ্তাহ
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	22-04-5055
সমশ্রসীমা	22-04-5055
অগ্রগতির	
অবস্থা	
ਪੁਰਤਾ	5/11/2020- No action taken. 30/05/2021: Fuel container removed from generator
<u>মন্তব্য</u>	room. 26/08/2021: Fuel container removed from generator room.

পরিদর্শন Location-DB at 3rd floor,DB at 4th floor -Proper segregation was not found of different প্রবিষ্কণ end use loads (lighting / plug loads / sewing machine load / fan load / HVAC etc.) ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৮.১. কার্যক্রম

	1. Design to have proper segregation of different end used loads. 2. Wiring design to have separate and distinct sub-circuits for power and heating system. 3. All DBs to be placed conveniently. 4. Wiring to be neat, tidy and located near ceiling.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	\$b-08-20\$9
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-0%-203/
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	5/11/2020- Wiring was neat but no proper segregation ana marking. 30/05/2021: Wiring was neat but no proper segregation ana marking. 26/08/2021: Wiring was neat but no proper segregation ana marking.

৯. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	Location-DB at 3rd floor,DB at 4th floor -Exposed or open live cable was found in
পর্ববেষ্ণণ	Distribution Board.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৯.১. কাৰ্যক্ৰম

	All strands cables at exposed ends should be properly soldered / crimped and
াকাশ্ৰুপ	insulated.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline.
কাশক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	১ সপ্তাহ
চুডান্ত	₹ <i>6</i> − % 0 − \$ 0 % <i>6</i>
সময়সীমা	
সংশোধিত	22-04-3033
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
ਪੂਰਤਾ	5/11/2020 - Exposed or live wire removed. 30/05/2021: Completed. 26/08/2021:
<u>মন্তব্য</u>	Completed.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Location–factory premises –Emergency power backup was not provided in the factory.
ক্যাপ	
আখডেশ ক্যাটাগরি	

ক্যাভাগার	গুড়াগাৰ	
১০.১. কাৰ্যজ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Review capacity of standby generator on basis of loads for essential lighting / AC / Equipment / Services. Replace generator with larger capacity or install second generator if review indicates existing unit is too small.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কারখানার কার্বক্রম	it has been implemented.	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস	
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-205@	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল	
মন্তব্য	5/11/2020 – They have battery and generator backup but no IPS for emergency backup. 30/05/2021: They have battery and generator backup but no IPS istalled for emergency backup. 26/08/2021: They have battery and generator backup but no IPS istalled for emergency backup.	

ሃብ(বֆባ
বিদর্শন Location-DB at 3rd floor,DB at 4th floor -Panel board was not installed at easy and
ৰ্প দি Location – DB at 31d 11001, DB at 4th 11001 – Faher board was not installed at easy and প্ৰেক্ষণ accessible location.
TIM
ইটেম
্যা <u>টা</u> গরি

	Duranida and majetaje accus access and much on bajeta of anytheless and it manel because
কাৰ্শক্ৰম	Provide and maintain easy access and proper height of switchboard $/$ panel boards ($< 2m$ from floor level).
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কার্খানার	It has been implemented.
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	it has been implemented.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	08-07-505@
সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির	শুৰু হ্ৰানি
অবস্থা	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
মন্তব্য	5/11/2020- Panel board was not installed at easy and accessible location.
	30/05/2021: Panel board was installed at inaccessible height. 26/08/2021: Panel
	board was installed at inaccessible height.

পৰিদৰ্শন Location-DB at 3rd floor, DB at 4th floor -Electrical connections was not properly পৰ্শবেচ্ছণ secured with lugs. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

১২.১. কার্যক্রম

	,
কাৰ্যক্ৰম	Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at DBs. Ensure that all the electrical connections are properly secured with lugs.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্যানার কার্যক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড সমশ্বসীমা	₹\$-\$\$-₹0\$\$
সংশোধিত সমশ্বসীমা	%€-0B-₹0₹₹
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	5/11/2020 - Electrical connection secured with lugs. 30/05/2021: Electrical connection secured with lugs. 26/08/2021: Electrical connection secured with lugs.

১৩. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন Location-DB at 3rd floor,DB at 4th floor -Cables / wires and MCB/MCCB were not পর্ববেষ্কণ selected with suitable rating for desired application ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম

, o. e. (1) (4)	
কাৰ্যক্ৰম	Select conductors and MCCB/MCB with adequate sizing without exceeding permissible current carrying capacity for insulation.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ত সময়সীমা	59-77-507 <i>P</i>
সংশোধিত সময়সীমা	\$&-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	5/11/2020 – Breakers found larger than cables at the panel board of 3rd floor. 30/05/2021: Breakers found larger than cables at the panel board of 3rd floor. 26/08/2021: Breakers found larger than cables at the panel board of 3rd floor.

পরিদর্শন Location-DB at 3rd floor,DB at 4th floor -Bunching at MCCB/MCB and Bus bar terminal প্রবিষ্কণ were observed in the panel.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগবি

১৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Avoid bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	₹%-7?-₹°\$%
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্বনি
মন্তব্য	5/11/2020- Branching found at panel board of 3rd floor. 30/05/2021: Branching found at panel board of 3rd floor. 26/08/2021: Branching found at panel board of 3rd floor.

১৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	Location-DB at 3rd floor,DB at 4th floor -Wiring diagram/ circuit list with proper
পর্ববেষ্ষণ	current ratings was not available.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size,
	marking for DBs identifying end use load, voltage, number of phases.
সুপারিশের	
a	
<u>ত্থ্যসূত্র</u>	
কারখানার	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline
কাৰ্যক্ৰম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
<u> চুডান্ড</u>	
সম্প্রসীমা	59-77-5076
সংশোধিত	
সম্প্রসীমা	7.6. − o.β. − ≤ o.≤ ≤
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হুর্যুনি
অবস্থা	
	5/11/2020- Circuit list and wiring diagram not available. 30/05/2021: Circuit list
<u> মন্তব্য</u>	and wiring diagram not available. 26/08/2021: Circuit list and wiring diagram not
'" "	available.
	available.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location–DB at 4th floor –Non standard cable joints were observed in electrical circuit
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১৬.১. কাৰ্যক্ৰম Provide cable joints of porcelain / PVC connectors with PIB tape wound around কাৰ্যক্ৰম before placing the cable in the box. সুপারিশের তথ্যসূত্র कात्रशानात । It has been implemented. **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশসীমা সংশোধিত \$&-0B-3033 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা 5/11/2020- Improper cable joint found. 30/05/2021: Improper cable joint found. মন্তব্য 26/08/2021: Improper cable joint found.

9	91. 11/1 4 7	
	পরিদর্শন	Location-DB at 3rd floor, DB at 4th floor -Common neutrals was observed for more
	পর্ববেষ্কণ	than one circuit.
	ক্যাপ	
	আইটেম	
	ক্যাটাগরি	

৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Each circuit should have a separate neutral (use of common neutral for more than one circuit shall not be permitted).
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	\$b-08-20\$9
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	5/11/2020 - Common neutral found. 30/05/2021: Dedicated neutral for each circuit not provided. 26/08/2021: Dedicated neutral for each circuit not provided.

পৰিদৰ্শন Location-DB at 3rd floor,DB at 4th floor,COS at generator room,Junction box at 4th প্ৰবেষ্ক্ৰণ floor. -Cable entry-exit point to the panel was not properly sealed. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

১৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Seal the cable entry-exit points of DBs with non-flammable materials. In addition: 1. Ensure that DB panels / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	\$b-08-20\$9
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	5/11/2020 – Cable entry and exit point not properly sealed. 30/05/2021: Cable entry and exit point not properly sealed. 26/08/2021: Cable entry and exit point not properly sealed.

১৯. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	Location–Generator room. – Only one earthing connection was provided to the
পর্ববেষ্ণণ	generator frame.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১৯.১. কাৰ্যক্ৰম

www.	
	Provide proper separate earthing/grounding to generator. Ensure that generator
কাৰ্যক্ৰম	body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground.
সুপারিশের	
<u>ত্থ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline.
কাৰ্যক্ৰম	The taken any action yet but they have agreed to complete menni thickness.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ত	39-77-5076
সম্মানীমা	
সংশোধিত	76-04-5055
সমশ্রসীমা	26-08-4044
অগ্রগতির	শুৰু হ্ৰ্যনি
অবস্থা	[전략 환제에 [
עפייני	5/11/2020- Only one earthing available. 30/05/2021: Only one earthing provided
মন্ত ব্য	to the generator. 26/08/2021: Only one earthing provided to the generator.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Location–DB at 3rd floor,DB at 4th floor – Earth bus bar was not found in the DB board.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগুরি	

1. Provide the ECC to meet minimum cross-sectional area as per table 4.5. 2. Ensure that connections between conductors / equipments provided to durable electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.

ভ্রম্যুত্র
কার্থানার
কার্যক্রম

Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline.

অ্থাধিকার ৬ মাস

চূড়ান্ত
সমর্মীমা

সংশোধিত
সমর্মীমা

১৪-০১-২০২৩

শুপ্রগতির অবস্থা

5/11/2020- Earth bus-bar provided in the panel board. But dedicated ECC was not provided. 30/05/2021: Earth bus-bar provided in the panel board. But dedicated ECC was not provided. 26/08/2021: Earth bus-bar provided in the panel board. But dedicated ECC was not provided.

২১. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Location-DB at 3rd floor,DB at 4th floor,COS at generator room,Junction box at 4th পর্যবেষ্ক্রণ floor. -Earthing was not provided at the door of distribution board.
ক্যাপ
আইটেম

২১.১. কাৰ্যক্ৰম

ক্যাটাগরি

	Provide adequate earthing to body and doors to all MDBs / DBs. Ensure that all electrical panels provided with proper and separate earth potential.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	59-77-507 <i>@</i>
সংশোধিত সমশ্রসীমা	%€-0B-5055
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	5/11/2020- Door earthing provided. 30/05/2021: Earthing provided to body and doors of all MDB/DBs. 26/08/2021: Earthing provided to body and doors of all MDB/DBs.

পরিদর্শন	Location–The roof of the factory building. –Lightning protection system was not
পর্ববেষ্ণণ	installed at building roof top.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels at roof top of building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখীনার কার্বক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	\$b-08-20\$9
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	5/11/2020- LPS design and drawing submitted to DIFE 30/05/2021: LPS design and drawing submitted to DIFE on 23/09/18 and no update taken yet. 26/08/2021: LPS design and drawing submitted to DIFE on 23/09/18 and no update taken yet.

২৩. প্র্যবেষ্ফণ	
পর্যবেষ্কণ	Location–Office room –The factory didn't conduct planned periodical inspections and testing for insulation, earth resistance, operation test of all equipments
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্বক্রম	
Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained.	
Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline.	
চলছে	
05-77-5076	
07-07-7940	
শুৰু হ্ৰাণি	
5/11/2020 - No action taken. 30/05/2021: No such document found in the factory 26/08/2021: No such document found in the factory	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Location–DB at 4th floor –Burning sign was found in distribution board.
ক্যাপ্	
<u>আই্টেম</u>	
ক্যাটাগরি	

২৪.১. কাৰ্যক্ৰম 1. Disconnect the loads from cable of signs of overloading / abnormal temperature কাৰ্যক্ৰম found. 2. Make necessary repairs to avoid further accidents. সুপারিশের তথ্যসূত্র कात्रशानात । It has been implemented. **অগ্রাধিকার** ১ সপ্তাহ চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 22-04-5055 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা 5/11/2020- no burning sign found. 30/05/2021: Completed. 26/08/2021: মন্তব্য Completed.