

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	বোবাষ্ট এ্যাপরেলস প্রাইতেট লিমিটেড
ঠিকানা	Haji Mir Abdur Karim Super Market Rupshi Bus Stand, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY232
কালার কোড	

মূল্যার্যনের ধরণ: কাঠামোণত মূল্যার্যন	পর্ববেষ্কণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ণণ	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	Exposed Rebars were found at all floors slab of East side façade.
ক্যাপ্	
আই(টেম্	
ক্যাটাগরি	

#### ১.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Provide protective coating to cover the exposed rebar from corrosion. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড <u>भूभग्रभी</u>भा সংশোধিত 02-02-2290 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা 23-09-2020, They did not take any action. CVV2: 06-06-2021: They do not take মন্তব্য any intiative yet.

১.২. কাশ্ৰজ্ম	
কাৰ্যক্ৰম	Carry out ongoing maintenance works.
সুপারিশের	, , ,
তিখ্যসূত্র   কারখানার	
কাৰ্যজ্ঞান   কাৰ্যজ্ঞম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	23-09-2020, They did not take any action. CVV2: 06-06-2021: They do not take any intiative yet.

#### ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Floor Load Plan is not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ২.১. কাৰ্যক্ৰম

  কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floors within the factory giving consideration to the floor capacity and column capacity and post it at appropriate
	locations
সুপারিশের	
<u>ভূখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	07-07-7940
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
חפושו	23-09-2020, They already submitted loading plan of floor but not maintain. CVV2:
<u>মন্তব্য</u>	06-06-2021: They do not take any intiative ye

## ২.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Continue to maintain the floor load plan.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	
চুডান্ড	_
<u> </u>	
সংশোধিত	02-02-2290
<u>সমশ্রসীমা</u>	
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	23-09-2020, They did not continue to maintain the floor load plan. CVV2: 06-
10 0	06-2021: They do not take any intiative ye

#### ৩. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন Water ponding has been found in the roof top due to lack of proper drainage and slope পর্যবেষ্কণ in the roof ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

## ৩.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Engineer to inspect whether waterproofing material is applied or where it can be maintained. For both durability and serviceability, waterproofing on the roof slab is recommended. Moreover the roof slab drainage system should be investigated.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will manage proper sloping and will apply water proofing in roof
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
<u>মন্তব্য</u>	23-09-2020, They did not take any action.

#### ৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Dampness in structure
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

## ৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Sections of plaster finish to wall and stair concrete to be removed to investigate if dampness penetrates into the building structure. Investigation needed to determine why dampness occurring.
সুপারিশের	
ত্ত্থ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Fatory has taken any initiative on this but willing it done it before timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত সময়সীমা	02-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	23-09-2020, They did not take any action. CVV2: 06-06-2021: They do not take any intiative yet.