

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমগীবী মানুষের অধিকার, বিষম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	রনি ফ্যাশন ইন্টারন্যাশনাল লিঃ
ঠিকানা	Dewanpara, Kashipur, Fatullah, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY234
কালার কোড	

গ্যায়নের ধর	ণ: অমি মূল্যারন পর্ববেষ্ফ(ণর তারিখ:
পর্ববেষ্কণ	
পৰ্যবেষ্ষণ re	ocation– 2nd floor Minimum width of passage way is 0.75 meter, which not fulfill the equirement of width of evacuation pathway.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰ	Ā
কাৰ্যক্ৰম	The minimum clear width of the pathway should be 0.9 meter
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	27/05/2021: Aisle mark has been found required less than the RMG guideline and blocked by production material.

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Location– 2nd floor Aisle is blocked by production material.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ত	
<u> সময়সীমা</u>	
সংশোধিত	02-02-229
সময়সীমা	້ ຈ ຈ ພ ທ -
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হর্ননি
অবস্থা	
মন্তব্য	27/05/2021: Aisle mark has been found required less than the RMG guideline and blocked by production material.

৩. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location–Ground floor Travel distance from any location of the floor to the nearest emergency exit is 56 meter considering 1 no. of exit, so it does not meet the requirement of RMG guideline. (Note: evacuation route pass through a another factory ground floor.)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for one more exit in between Stair-1 & Stair-2 and directly way to outside of building, or If the factory design to equip with an automated fire alarm, portable fire-fighting system and appropriate standpipe and hose system through the entire building the length of travel should not be exceed 60 meter.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-2022	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি	
মন্তব্য	27/05/2021: Design drawing (detection system with call point & alarm system, hydrant system, fire evacuation & fire separation) has not been submitted yet at DIFE for approval.	

Location-Ground floor Travel distance from any location of the floor to the nearest emergency exit is 56 meter considering 1 no. of exit, so it does not meet the requirement of RMG guideline. (Note: evacuation route pass through a another factory ground floor.)
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

8.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Months, Implement the plan and design for one more exit in between Stair–1 & Stair–2 or implement with an automated fire alarm, portable fire–fighting system and appropriate standpipe and hose system through the entire building. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার ৬ মাস চুড়ান্ত সমস্বসীমা

শুৰু হৰ্মনি
27/05/2021: Travel distance to evacuation route of ground floor has not been meet the RMG guideline. (Note: evacuation route pass through a another factory ground floor.)

ক্যাটাগনি

(e. ১. কাৰ্যক্ৰম

	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged
কাৰ্যক্ৰম	type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door
	should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	2.6. − o.β. − ≤ o.≤ ≤
<u>অগ্রগতির</u>	m-r = mr
<u>অবস্থা</u>	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	27/05/2021: Sliding glass door & collapsible gate with locking device has been
	found in the factory.

সংশোধিত

<u>সমশ্বসীমা</u> অগ্রগতির

অবস্থা

মন্তব্য

08-01-2029

পরিদর্শন Location- All doors on egress route The egress route exit doors are sliding type and পর্শবেষ্কন there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাশক্রম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের	
<u>ভ্</u> ষ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্তব্য	27/05/2021: Sliding glass door & collapsible gate with locking device has been found in the factory.

৭. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Location- stair 1 & stair 2 Handrail is not provided on both side of the staircase, only পর্যবেষ্কণ one side is provided. ক্যাপ

ক্যাস আইটেম ক্যাটাগরি

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের	the hose of stall to the top of the hariarall.
ভূখ্যসূত্ <u>র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	2€-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	27/05/2021: Stair 1 (with handrail) & stair 2 (without handrail) less height handrail has been found according to RMG guideline.

প্রদর্শন পরদর্শন পর্ববেষ্ণন পর্ববেষ্ণন পর্ববেষ্ণন বিভাগে self closing type at evacuation route, so stairs require fire rated selfclosing door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগনি

৮.১. কাৰ্যক্ৰম Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable কাৰ্যক্ৰম 0.75 hours fire rated doors in all stair way encloses. সুপারিশের <u>ভখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত \$6-0B-3033 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা 27/05/2021: Sliding glass door & collapsible gate with locking device has been মন্তব্য found in the factory.

প্রিদর্শন | Location - All floors Aisle marking with arrow guiding & exit signage is not provided on পর্যবেষ্ণ্য operational area & exit sign is not in illuminated above the exit door. ক্যাপ

শাইটেম আইটেম ক্যাটাগরি

৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification.
সুপারিশের	
ভি খ্য সত্ৰ	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	পাসাহর নহা
	প্রযোগ্য নর
<u> চুডান্ত</u>	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির	
অবস্থ <u>া</u>	শুরু হর্মান
	27/05/2021: Aisle mark & exit sign has not been found properly at during the
<u>মন্তব্য</u>	inspection.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Location– All floors Emergency lighting is not provided for evacuation pathway.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

১০.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back—up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-3033
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বানি
<u> মন্তব্য</u>	27/05/2021: Emergency light has not been found in evacuation pathway.

১১. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Location – All floors Evacuation stairways are not provided emergency lighting.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১১.১. কাৰ্যক্ৰম

The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.
৬ সপ্তাহ
%6-0 P-3 0 3 3
শুৰু হৰ্যনি
27/05/2021: Emergency light has not been found in stairway.

১২. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ ক্যাপ	o, Any type of detectors are not provided in the factory.
আইটেম ক্যাটাগরি	
১২.১. কার্যত	p된
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	2.6 0. P - ≤ 0.5.5
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
মন্তব্য	27/05/2021: Design drawing (detection system with call point & alarm system, hydrant system & fire separation) has not been submitted yet at DIFE for approval.

১৩. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্কণ No, Any type of detectors are not provided in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১৩.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্ক্তম Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার ৬ মাস
চুডান্ত সম্যামীনা
সংশো ধি ত ১৪-০১-২০২৩ সমরসীমা
্বাধ্য বিষয় বিষয
মন্তব্য 27/05/2021: Detection system with call point & alarm system are installing in the fatory.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location– All floors only 01 manual activation points are installed .
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	i <u> </u>

কাৰ্যক্ৰম	Install Manual activation call point at all exit routes
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	26-0P-5055
মগ্রগতির মবস্থা	চলমান
মন্তব্য	27/05/2021: Detection system with call point & alarm system are installing in the fatory.

2¢. 17(7·4)	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণণ Location– 1st & 2nd floor The alarm system is installed but not in working condition	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u> অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সমর্মীমা	\$&-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
মন্তব্য	23-12-20: Design drawing (detection system with call point & alarm system, hydrant system & fire separation) has not been submitted yet at DIFE for approval.

পরিদর্শন Location – All floors The factory has not any system to periodic checking of alarm call পর্যবেষ্কণ point, alarm & detection system with maintaining record properly ক্যাপ আইটেম ক্যাড়াগনি

১৬.১. কাৰ্যক্ৰম Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system কাৰ্যক্ৰম periodically and maintained the record properly. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 02-02-2290 সমশ্বসীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা 27/05/2021: The check list for call point, alarm & detection system has not been মন্তব্য found.

24. A	৭(বৃষ্ণ)
পার্	শিল বিষ্ক্ৰণ No dedicated fire pump is available for fire fighting.
পর্যবে	क्ष्यन No dedicated fire partiples available for the righting.
काछ	
1 401	
આશ્	lead
ক্যাড	াগার
ı —	

১৭.১. কার্যক্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	27/05/2021: Design drawing (detection system, hydrant system with dedicated fire pump & fire separation) has not been submitted yet at DIFE for approval.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	o dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৮.১. কার্যত্র	ম ম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কার্শক্রম অগ্রাধিকার	ি৬ মাস
চুড়ান্ত সম্বসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2039
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	27/05/2021: Hydrant system with dedicated fire pump has not been installed yet.

	ocation– Ground floor The factory has no hose pipe for fire fighting systemat groun
ৰ্ণবেষ্ষণ flo	oor.
पृश्	
<u> </u>	
<u> ।টাগরি</u>	
১.১. কাৰ্যত্ৰ	₽N
	Provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as
কাৰ্শক্ৰম	per RMG guideline.
<u>সু</u> পারিশের	
ত্মান্যান্ত্র তথ্যসূত্র	
<u>ত দুবুব</u> কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>শা এক</u> অগ্রাধিকার	ে মাস
<u> </u>	
पूजाङ সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত	
गर्त III 10 সমশ্रসীमा	08-07-505@
<u>অগ্রগতির</u>	
শ্বশাত্য অবস্থা	শুরু হ্রানি
11 1	27/05/2021: Standard standpipe system has not been installed yet as per RMG
মন্তব্য	TET 7 0 37 LOCT. Standard Standpipe System has not been installed yet as per NMO

পরিদর্শন Location–1st & 2nd floor. The water throw of jet is around 5 ft distance. Hose pipe পর্ববেষ্ণন water pressure is lower than the minimum requirement of RMG guideline. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২০.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড *ने*भेश्रेत्रीमा সংশোধিত 08-02-2030 **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 27/05/2021: Standard standpipe system has not been installed yet as per RMG

২১. পৰ্যবেষ্ণৰ পরিদর্শন | Location–1st & 2nd floor. The factory has no system to check the performance of hose পর্যবেষ্কণ pipe for fire fighting system. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১.১. কার্বক্রম		
কাৰ্শক্ৰম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর	
চুডান্ত সম্যুসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি	
<u>মন্তব্য</u>	27/05/2021: Hosepipe and standpipe check list has not been found.	

২২. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

guideline.

পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন ক্যাপ অছিট্রিম ক্যাটাগরি

২২.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for কাৰ্যক্ৰম firefighting operation as per RMG guideline. সুপারিশের <u>ভখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত \$&-0₽-3033 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা 27/05/2021: Design drawing (detection system, hydrant system & fire মন্তব্য separation) has not been submitted yet at DIFE for approval.

৩.১. কার্যক্রম		
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস	
চুডান্ড সময়সীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2029	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্বনি	
মন্তব্য	27/05/2021: Dedicated storage tank has not been for the firefighting operation.	

পরিদর্শন Location – All Floors Additional fire fighting equipment like sand & water buckets are পর্ববেষ্ণন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২৪.১. কাৰ্যক্ৰম

Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or
easily accessible area for first phase fire fighting.
প্র্যোগ্য নয়
07-07-7930
02-02-2040
শুৰু হৰ্যনি
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
27/05/2021: Additional fire fighting equipment (sand & water buckets) has not
been found at the exit location.

২৫. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন Location– 1st floor Combustible materials are found near electrical source due to পর্ববেষ্কণ operational process of factory. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Combustible materials should keep away from electrical source.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
ম গুব্য	27/05/2021: Combustible materials have been found of electrical source due to operational process in the factory.

পরিদর্শন Location- Alll floors There is no back-up power supply provided for th alarm call point, পর্যবেষ্কণ alarm & detection system. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২৬.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Power backup supply should be provided for fire alarm system. সুপারিশের <u>ভূগ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত \$&-0B-2022 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হয়নি অবস্থা 27/05/2021: The back-up power supply has not been found for the alarm call মন্তব্য point, alarm & detection system.

৭. প্রবৈষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	approval found during assessment day
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Obtain building approval from issuing authority
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-2022
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	27/05/2021: Building approval has not been provided st during the inspection.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Location – All Floors. Factory has no process to conduct fire drill regularly.
ক্যাপ	
<u> আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

২৮.১. কাৰ্যক্ৰম Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as কাৰ্যক্ৰম detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সমশসীমা সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির চলমান অবস্থা 27/05/2021: The factory has been provided to fire drill document by Rony মন্তব্য knitwear ltd (same owner & same premises).