



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুস্থ শ্রমিক, কর্মঠ হাত আসবে এবার  
নব প্রভাত

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	সাতিল নিট ওয়শার (প্রাঃ) লিঃ
ঠিকানা	Plot No # B-329-330, BSCIC I/E, Enayetnagar, Fatullah, Narayanganj
কারখানার কোড	NRV250
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <u>অগ্নি মূল্যায়ন</u>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
-----------------------------------------	-----------------------

**১. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 3rd floor Temporary items like table and garments items were blocked in evacuation pathway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

**১.১. কার্যক্রম**

কার্যক্রম	Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	01-08-2019 (CVV-01) : At 3rd floor, all evacuation pathways are found free from obstacles. 20-10-2020 (CVV-02) : Evacuation pathways are found obstructed by temporary materials like fabrics and carton box at 1st, 2nd and 3rd floor. Observation from visit date 07-03-2021 (CVV-03) : Evacuation pathways are found obstructed by temporary materials like fabrics and carton box at 1st, 2nd and 3rd floor.

**২. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All doors on egress route The exit route doors in the egress route are sliding & collapsible security type doors and do not open in the direction of the travel.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01-08-2019 (CVV-01) : At all exits, sliding and collapsible type doors are found and these doors do not open in the direction of the travel. 20-10-2020 (CVV-02) : Sliding and collapsible type doors are found in exits and these doors do not open in the direction of the travel. Observation from visit date 07-03-2021 (CVV-03) : Sliding and collapsible type doors are found in exits and these doors do not open in the direction of the travel.

### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্বেবেক্ষণ	Location- All doors on egress route The exit route doors are sliding & collapsible security type by which there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01-08-2019 (CVV-01): At all exits, locking features are available with the sliding and collapsible type doors. 20-10-2020 (CVV-02): Locking features are found with the sliding and collapsible type doors at all exits. Observation from visit date 07-03-2021 (CVV-03): Locking features are found with the sliding and collapsible type doors at all exits.

### ৪. পর্বেবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্বেবেক্ষণ	Location- Both stairways Handrail is not provided on both side of the staircase, only one side provided.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	01-08-2019 (CVV-01): At both stairways of each floor in this factory, handrails are provided on both side of the staircases. 20-10-2020 (CVV-02): Handrails are provided on both side of the staircases of the factory. Observation from visit date 07-03-2021 (CVV-03): Handrails are provided on both side of the staircases of the factory.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All stairs Sliding & Collapsible security type doors are installed, which are without self-closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self-closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01-08-2019 (CVV-01) : At evacuation routes of both stairs, sliding & collapsible security type doors are found, which are not self-closing type, so fire rated self-closing doors are not installed yet. 20-10-2020 (CVV-02) : Collapsible gates and sliding type doors are found in exits and evacuation routes at all floors. Fire rated side hinged type doors are not installed yet. Observation from visit date 07-03-2021 (CVV-03) : Collapsible gates and sliding type doors are found in exits and evacuation routes at all floors. Fire rated side hinged type doors are not installed yet.

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- West-North side stairways. Empty/new carton stacked beside stairway.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Direct route of access to required exits should be provided through stairway which is maintained free of combustibles.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01-08-2019 (CVV-01) : At north-west side stair of all floors, exits route from floor through stairways are found free of combustibles during the visit. 20-10-2020 (CVV-02) : Stairs are found blocked by carton and other materials at North-West side stair . Observation from visit date 07-03-2021 (CVV-03) : At north-west side stair of all floors, exits route from floor through stairways are found free of combustibles during the visit.

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 4th & 1st floor. Large storage area ( 102 square meter ) is available at 4th floor beside operational area ( cutting section ), the storage area used as leftover fabric & idle machine store. The storage area separated by glass wall which is not fire rated. Besides that a yarn godown ( 50 square meters ) located at 1st floor beside office area without fire rated door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 2 hours fire rated barriers with 1.5 hours fire rated doors at 4th floor store area. Provide 1.5 hours fire rated door at 1st floor for separation for other operational area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01-08-2019 ( CVV-01 ) : No design drawing is available for fire separation construction including storage area which is adjacent to production area. 20-10-2020 ( CVV-02 ) : Design and drawing of fire protective construction and separation including storage separation is not available in the factory. Observation from visit date 07-03-2021 ( CVV-03 ) : Design and drawing of fire protective construction and separation including storage separation is not available in the factory.

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 4th & 1st floor. Large storage area ( 102 square meter ) is available at 4th floor beside operational area ( cutting section ), the storage area used as leftover fabric & idle machine store. The storage area separated by glass wall which is not fire rated. Besides that a yarn godown ( 50 square meters ) located at 1st floor beside office area without fire rated door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide 2 hours fire rated barriers with 1.5 hours fire rated doors at 4th floor store area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01-08-2019 ( CVV-01 ): Location- 4th & 1st floor. Large storage area ( 102 square meters ) is found on 4th floor beside operational area ( cutting section ), the storage area used as leftover fabric & idle machine store. The storage area is separated by glass wall which is not found fire rated. On 1st floor, a yarn godown ( 50 square meters ) is located beside office area without fire rated door which are not separated by fire rated construction. 20-10-2020 ( CVV-02 ): Storage area is not separated by fire rated construction from cutting section at 4th floor. Also storage area at ground floor is not separated by fire rated construction from final exit route. Observation from visit date 07-03-2021 ( CVV-03 ): Storage area is not separated by fire rated construction from cutting section at 4th floor. Also storage area at ground floor is not separated by fire rated construction from final exit route.

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 2nd floor 01 no. Electric Boiler (capacity 40 liter) which is placed nearby the finishing section without any fire separation.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at 2nd floor boiler, which located at the adjacent to finishing section.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01-08-2019 (CVV-01): No design drawing is available for fire separation construction including boiler room which is adjacent to finishing section. 20-10-2020 (CVV-02): Design and drawing of fire protective construction and separation including boiler room separation is not available in the factory. Observation from visit date 07-03-2021 (CVV-03): Design and drawing of fire protective construction and separation including boiler room separation is not available in the factory.

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 2nd floor 01 no. Electric Boiler (capacity 40 liter) which is placed nearby the finishing section without any fire separation.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at 2nd floor boiler, which located at the adjacent to finishing section
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01-08-2019 (CVV-01): The electric boiler on 2nd floor is found not fire separated from the adjacent finishing section due to unprotected window and door opening. 20-10-2020 (CVV-02): Boiler room is not separated by fire rated construction and fire rated opening protection from production floor at 2nd floor. Observation from visit date 07-03-2021 (CVV-03) : Boiler room is not separated by fire rated construction and fire rated opening protection from production floor at 2nd floor.

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- West-North side stair. Emergency light is not provided at 1st floor & ground floor of West-North side stairway. However rest of the stairways are illuminated with emergency light.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	01-08-2019 (CVV-01): At north-west side stair, emergency light is not provided at ground floor. However rest of the stairways are illuminated with emergency light. 20-10-2020 (CVV-02): Emergency lights are provided by the factory but some emergency lights are found non functional during visit. Emergency lights are not provided at ground floor. Observation from visit date 07-03-2021 (CVV-03): Emergency lights are provided by the factory but some emergency lights are found non functional during visit. Emergency lights are not provided at ground floor.

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All floor. The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01-08-2019 (CVV-01): No design drawing is available for automatic fire detection and alarm system during the visit. 20-10-2020 (CVV-02): Design and drawing of central fire alarm and detection system is not found during the visit. Observation from visit date 07-03-2021 (CVV-03) : Design and drawing of central fire alarm and detection system is not found during the visit.

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্বেবেক্ষণ	Location- All floor. The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01-08-2019 (CVV-01) : Factory has not installed automatic fire detection and alarm system at all floors of this factory building till now. Only standalone type smoke detectors are found at several places in few floors. 20-10-2020 (CVV-02) : Central fire alarm and detection system is not installed yet in the factory. Only standalone type smoke detectors are found at several places in few floors. Observation from visit date 07-03-2021 (CVV-03) : Central fire alarm and detection system is not installed yet in the factory. Only standalone type smoke detectors are found at several places in few floors.

#### ১৪. পর্বেবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory management has not implemented the provision of periodic checking of alarm call point and alarm system with maintaining record properly
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory management should check alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01-08-2019 (CVV-01) : Inspection, testing, maintenance records for fire alarm call point and alarm system are not found during the visit. 20-10-2020 (CVV-02) : Central fire alarm and detection system is not installed yet in the factory. So periodic checklist is not found during the visit. Observation from visit date 07-03-2021 (CVV-03) : Central fire alarm and detection system is not installed yet in the factory. So periodic checklist is not found during the visit.

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for firefighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01-08-2019 (CVV-01): No design drawing is available for standpipe and hose system with dedicated fire pump including alternate backup power supply during the visit. 20-10-2020 (CVV-02): Design drawing of standpipe & hose system including fire pump and water storage capacity is not found during the visit. Observation from visit date 07-03-2021 (CVV-03): Design drawing of standpipe & hose system including fire pump and water storage capacity is not found during the visit.

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for firefighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply..
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01-08-2019 (CVV-01): No dedicated fire pump is installed for standpipe and hose system including alternate backup power supply in this factory. 20-10-2020 (CVV-02): Dedicated fire pump is not available in the factory. Observation from visit date 07-03-2021 (CVV-03): Dedicated fire pump is not available in the factory.

১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 4th floor. The performance of hose ( water pressure ) was checked at 4th floor but the water pressure was not satisfactory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01-08-2019 ( CVV-01 ): At 4th floor, the performance of hose ( water pressure ) could not be checked due to non functionality during the visit. 20-10-2020 ( CVV-02 ): Standard standpipe system as well as fire pump are not installed yet to ensure required hose pressure at the highest and most remote part of the building. Observation from visit date 07-03-2021 ( CVV-03 ) : Standard standpipe system as well as fire pump are not installed yet to ensure required hose pressure at the highest and most remote part of the building.

১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Hose pipe performance is not being checked periodically.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The hose pipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01-08-2019 ( CVV-01 ): Inspection, testing, maintenance records and tagging for standpipe and hose system are not found in the factory during the visit. 20-10-2020 ( CVV-02 ): Periodic checklist is not found in the factory for first aid hose box. Observation from visit date 07-03-2021 ( CVV-03 ) : Periodic checklist is not found in the factory for first aid hose box.

**১৯. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory has only 750 liter overhead water capacity tank, which is connected to hose and domestic purpose of the factory, which is not adequate capacity as per guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

**১৯.১. কার্যক্রম**

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01-08-2019 ( CVV-01 ) : No design drawing is found for standpipe and hose system with dedicated water storage tank for fire fighting. 20-10-2020 ( CVV-02 ) : Design drawing of standpipe & hose system including fire pump and water storage capacity is not found during the visit. Observation from visit date 07-03-2021 ( CVV-03 ) : Design drawing of standpipe & hose system including fire pump and water storage capacity is not found during the visit.

**২০. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory has only 750 liter overhead water capacity tank, which is connected to hose and domestic purpose of the factory, which is not adequate capacity as per guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01-08-2019 (CVV-01): Factory has not installed dedicated water storage tank for firefighting. Only 03 nos. plastic type overhead water tanks are found which are using for domestic purpose and inadequate for firefighting for this factory. 20-10-2020 (CVV-02): Over head water tank is found at roof top which is used for domestic and hose pipe purpose but dedicated water storage tank for fire fighting is not found during visit. Observation from visit date 07-03-2021 (CVV-03): Over head water tank is found at roof top which is used for domestic and hose pipe purpose but dedicated water storage tank for fire fighting is not found during visit.

#### ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Visual fire alarm is not installed at generator room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Visual fire alarm should be place at Generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	01-08-2019 (CVV-01): Factory has installed visual fire alarm at generator room. 20-10-2020 (CVV-02): Centralized fire alarm and detection system is not installed yet. Manual visual alarm system is found in generator room during visit. Observation from visit date 07-03-2021 (CVV-03): Installing centralized fire alarm and detection system is in progress.

২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory has valid fire license but not covered all area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	01-08-2019 (CVV-01): Fire license is found valid up to 30th June 2020 covering all area of this factory. 20-10-2020 (CVV-02): Fire license is found and valid up to 30th June 2021 covering all area of this factory. Observation from visit date 07-03-2021 (CVV-03): Fire license is found and valid up to 30th June 2021 covering all area of this factory.

২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory management has not ensured the building approval from concern authority. However factory management has applied to BSCIC authority for factory building approval.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain building approval from issuing authority
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	01-08-2019 (CVV-01): Building approval plan is found approved by BSCIC authority dated on 3th April 2016. 20-10-2020 (CVV-02): Building approval plan is found approved by BSCIC authority dated on 3th April 2016. Observation from visit date 07-03-2021 (CVV-03): Building approval plan is found approved by BSCIC authority dated on 3th April 2016.

২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Automatic smoke detectors with automatic fire alarm system are not provided for whole building. So single fire safety management not exist.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Implement to a single fire safety management system with approvals from all tenants in the factory building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	01-08-2019 ( CVV-01 ): Single fire safety management system with approval is not found from all tenants in the factory building. Automatic smoke detection and fire alarm system is not installed for whole building yet. 20-10-2020 ( CVV-02 ): Previously ground floor of this building is occupied by other factory but now all the floors including ground floor is occupied by Satil knit wear ( pvt ) ltd. So single fire safety management system is established. Observation from visit date 07-03-2021 ( CVV-03 ) : No single fire safety management was found in the factory

২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No boiler license is available for 01 electric boiler ( capacity 40 liter ) .
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain the boiler license from the proper issuing authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	01-08-2019 ( CVV-01 ): Boiler license is found for 01 nos. electric boiler dated on 3th March 2019. 20-10-2020 ( CVV-02 ): Boiler license is found in the factory during visit. Observation from visit date 07-03-2021 ( CVV-03 ) : Boiler license is found in the factory during visit

২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory has no boiler operator license
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	01-08-2019 (CVV-01): Boiler operator license is not found for this factory during the visit. 20-10-2020 (CVV-02): Boiler operator license is found for this factory during the visit. Observation from visit date 07-03-2021 (CVV-03): Boiler operator license is found for this factory during the visit.