



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	খীনা সোয়েটার লিঃ
ঠিকানা	Dagerchala, National University, Joydevpur, Gazipur
কারখানার কোড	GZP339
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরন: অগ্নি মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All Floor Evacuation pathways were obstructed by goods & table at all floor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	18/03/2019 (CVV-01): Aisles are found partial block by combustible goods but exits and stairs found free from any obstructions in all floors of the building. 16/10/2019 (CVV-02): Aisles are not marked in all the floor of the building except 2nd floor. In ground, 3rd and 5th floor, a few escape routes are found blocked by temporary storage and tables. One nos aisles located at 5th floor is found blocked by permanent obstacle. All exits and stairs are found free of temporary storage except final exit of ground floor. Flammable liquid and jute storage are found near final exit of ground floor. 23/08/2020 (CVV-03): Aisles are not marked in all the floor of the building except 2nd floor. In ground, 3rd and 5th floor, a few escape routes are found blocked by temporary storage and tables. One aisles is found blocked by permanent (Column) obstacle at 5th floor. All exits and stairs are found free of temporary storage except final exit at ground floor. On 19 AUGUST 2021: Aisles are found properly marked but covered with production materials at some points. Factory is suggested to solve managing waste.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All exit doors at egress route All floors exit doors were provided with collapsible security gate type doors installed at egress route and do not open in the direction of the travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18/03/2019 (CVV-01): There are two nos exit in each floor of the 7 storied building. In each floor, collapsible doors are installed in both of the exit. 16/10/2019 (CVV-02): Collapsible steel type doors are installed in both the exit of each floor of 7 storied building. Collapsible steel, steel sliding and inward side swinging doors are installed in final exits. Door swing in the direction of travel has not been found. 23/08/2020 (CVV-03): Collapsible steel type doors are installed in both the exit of each floor of 7 storied building. Collapsible steel, steel sliding and inward side swinging doors are installed in final exits. Door swing in the direction of travel has not been found. On 19 AUGUST 2021: Collapsible steel type doors are installed in both the exit of each floor of 7 storied building. Collapsible steel, steel sliding and inward side swinging doors are installed in final exits. Door swing in the direction of travel has not been found.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All exit doors at egress route All floors exit doors were provided with collapsible security gate type doors installed with locking arrangement at egress route and there was a chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18/03/2019 (CVV-01): There are two nos exit in each floor of the 7 storied building. In each floor, collapsible door with locking features are installed in both the exit. 16/10/2019 (CVV-02): Collapsible steel type doors with locking provision are installed in both the exit of each floor of 7 storied building. Steel sliding, collapsible type and inward side swinging doors are installed in final exits. All doors in the egress route are provided with locking provision. 23/08/2020 (CVV-03): Collapsible steel type doors with locking provision are installed in both the exit of each floor of 7 storied building. Steel sliding, collapsible type and inward swinging doors are installed at final exits. All doors in the egress route are provided with locking provision. On 19 AUGUST 2021: All doors in the egress route are provided with locking provision.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Both stairway Only one side handrail was provided at both stairway.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18/03/2019 (CVV-01): In stair-1 and stair-2, handrails are not provided in both side. Rather, handrails are provided in only one side. 16/10/2019 (CVV-02): In stair-1 and stair-2, handrail is provided on one side of stairway. Moreover, the height of handrail is 0.82 m which is less than standard.. 23/08/2020 (CVV-03): In stair-1 and stair-2, handrail is provided on one side of stairway. Moreover, the height of handrail is 0.82 m which is less than standard. On 19 AUGUST 2021: Handrails are not provided in both side. Rather, handrails are provided in only one side.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্ষবেষ্কণ	Location- All Stairways Collapsible security gate type doors were found at the staircase of the factory building, which were not self-closing type at evacuation route, so stairs required fire rated self-closing doors.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 2 hours fire rated doors in all stair way encloses.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18/03/2019 (CVV-01): In each floor of the building, 2 hour rated fire door with automatic closing provision are not provided. 16/10/2019 (CVV-02): Collapsible type steel doors are provided in each floor level of both the staircase which cannot provide 2.0 hour fire rating and thus staircase is neither fire proof and smoke proof. 23/08/2020 (CVV-03): Collapsible type steel doors are provided in each floor level of both the staircases which cannot provide 2.0 hour fire rating. So that, staircases are not fire separated from production areas. On 19 AUGUST 2021: Collapsible type steel doors are provided in each floor level of both the staircases

৬. পর্ষবেষ্কণ

পরিদর্শন
পর্যবেক্ষণ Location- All Stairways Fire rated entry lobby was not provided to stair to separate from the area of incidence.

কাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare design for installation of fire rating smoke proof enclosure. 2 hours fire rating doors for exit should not be less than that of 4 hours fire resistance rating of the walls of the smoke proof fire rated entry lobby.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18/03/2019 (CVV-01): Design & drawing for fire separation construction yet not prepared and submitted to DIFE for approval. 16/10/2019 (CVV-02): Design & drawing for fire separation construction is neither prepared nor submitted to DIFE for approval yet. 23/08/2020 (CVV-03): Design & drawing for fire separation construction has not prepared and submitted to DIFE for approval. On 19 AUGUST 2021: Design & drawing for fire separation construction is neither prepared nor submitted to DIFE for approval yet.

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন
পর্যবেক্ষণ Location- All Stairways Fire rated entry lobby was not provided to stair to separate from the area of incidence.

কাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install smoke proof fire rated entry lobby at emergency stairways to separate from the area of incidence.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18/03/2019 (CVV-01): Entry lobby are not protected with fire rated construction at ground floor and besides canteen at 1st floor. 16/10/2019 (CVV-02): There is an entry lobby in 1st floor beside dining which is not protected from stair by fire rated construction and opening protection. In ground floor electrical appliances are kept beneath the stair-01 without fire rated construction and opening protection. 23/08/2020 (CVV-03): There is an entry lobby in 1st floor beside dining which is not protected from stair by fire rated construction and opening protection. In ground floor electrical appliances are kept beneath the stair-01 without fire rated construction and opening protection. On 19 AUGUST 2021: Entry lobby are not protected with fire rated construction at ground floor and besides canteen at 1st floor.

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All Floor Aisle marking with arrow guiding & directional changing signs were not provided on all evacuation pathways at all floor.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification. – Signage should be uniform
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	18/03/2019 (CVV-01): In each floor of the building, aisle marking with arrow guiding & directional changing signs are not provided on all evacuation pathways. In each floor exit signs are provided in both the exit. But, exit signs are not illuminated in both the exits of ground, 3rd, 5th and 6th floor during visit. Also directional signs are not found throughout the premises. 16/10/2019 (CVV-02): Aisles are still not marked in all the floors of the building except 2nd floor. Arrow guiding are also not marked yet. Directional exit signs are not placed yet where required. Exit sign are not installed in 4th and 6th floor of the 7 storied building. In ground, 1st, 2nd, 3rd and 5th floor of the building, exit signs are provided but are not illuminated at all. These are also not provided with backup power. 23/08/2020 (CVV-03): Aisles are still not marked in all the floors of the building except 2nd floor. Arrow guiding are also not marked yet. Directional exit signs are not placed yet where required. Exit sign are not installed in 4th and 6th floor of the 7 storied building. In ground, 1st, 2nd, 3rd and 5th floor of the building, exit signs are provided but are not illuminated at all. These are also not provided with backup power. On 19 AUGUST 2021: Aisle marking with arrow guiding & directional changing signs are not provided on all evacuation pathways. But Exit signs are found illuminated.

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All Floor Emergency lighting was provided but not sufficient for evacuation pathway.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	18/03/2019 (CVV-01): Emergency lights with back up power are not installed in any floor of 7 storied building. 16/10/2019 (CVV-02): Emergency light is not installed in 1st, 2nd, 4th and 6th floor of the building. Insufficient number of emergency lights are provided in part of ground, 3rd and 5th floor. Minimum 2.5 lux illumination level in aisles and 10.0 lux illumination level in exit is not ensured yet. IPS with battery is used as backup power of these installed emergency lights. 23/08/2020 (CVV-03): Emergency light is not installed in 1st, 2nd, 4th and 6th floor of the building. Insufficient number of emergency lights are provided in part of ground, 3rd and 5th floor. Minimum 2.5 lux illumination level in aisles and 10.0 lux illumination level in exit is not ensured yet. IPS with battery is used as backup power of these installed emergency lights. On 19 AUGUST 2021: Insufficient number of emergency lights are provided in part of ground, 3rd and 5th floor. Minimum illumination is not ensured yet. IPS with battery is used as backup power of these installed emergency lights.

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location–Stair–2 Stair–2 were not provided by emergency lighting.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	18/03/2019 (CVV-01): Emergency lights are not available in any floor of stair-2. 16/10/2019 (CVV-02): In stair-1 (middle) emergency light is installed in landing and as well as intermediated landing level. In stair-2 (north-east) light is installed in landing and internal landing but it is not connected with backup power. IPS with battery is used as backup power of these installed emergency lights. 23/08/2020 (CVV-03): In stair-1 (middle) emergency light is installed in landing and as well as intermediated landing level. In stair-2 (north-east) light is installed in landing and internal landing but it is not connected with backup power. IPS with battery is used as backup power of these installed emergency lights. On 19 AUGUST 2021: light is installed in landing and internal landing, But not at all places. IPS with battery is used as backup power of these installed emergency lights.

১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All Floor The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm and control panel.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18/03/2019 (CVV-01): Design and drawing of automatic fire alarm and detection system yet not prepared and submitted to DIFE for approval. 16/10/2019 (CVV-02): Design and drawing of automatic fire alarm and detection system has not been prepared and submitted to DIFE for approval. 23/08/2020 (CVV-03): Design and drawing of automatic fire alarm and detection system has not prepared and submitted to DIFE for approval. On 19 AUGUST 2021: Design and drawing of automatic fire alarm and detection system has not been prepared and submitted to DIFE for approval.

১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All Floor The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm and control panel.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18/03/2019 (CVV-01): Centralize fire alarm and detection system is yet not installed in any floors of 7-storied building. 16/10/2019 (CVV-02): Centralize fire alarm and detection system is yet not installed in any floors of 7-storied building. Stand-alone type smoke detectors are installed in ground, 3rd and 5th floor of 7 storied building. During, the visit, these detector are found non-functional. 23/08/2020 (CVV-03): Centralize fire alarm and detection system is yet not installed in any floors of 7-storied building. A few stand-alone type smoke detectors are installed in ground, 3rd and 5th floor of 7 storied building. During, the visit, these detector are found non-functional. On 19 AUGUST 2021: Centralize fire alarm and detection system is yet not installed in any floors of 7-storied building.

১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All Floor Only one manual activation point was installed at all floor.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install Manual activation call point at all exit routes
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	18/03/2019 (CVV-01): One manual activation call point is installed in exit-1 of all the floor of the building. But, addressable manual activation point is not yet installed at factory premises during the visit. 16/10/2019 (CVV-02): Centralize fire alarm and detection system is yet not installed in any floors of 7-storied building. One manual activation call point is installed either in exit-01 or in exit-02. Existing fire alarm system is not provided with backup power. 23/08/2020 (CVV-03): Centralize fire alarm and detection system is not installed yet in any floors of 7-storied building. One manual activation call point is installed at each floor but all call points are found non-functional during the visit. On 19 AUGUST 2021: Centralize fire alarm and detection system is not installed yet in any floors of 7-storied building. Only stand alone type call points are installed.

১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All Floor 07 nos. stand alone type smoke detector was provided and the quantities of detector was not adequate at all floor of the factory.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18/03/2019 (CVV-01): Centralize fire alarm and detection system is yet not installed in any floors of 7-storied building. 16/10/2019 (CVV-02): Centralize fire alarm and detection system is yet not installed in any floors of 7-storied building. Stand-alone type smoke detectors are installed in ground, 3rd and 5th floor near DB. But, floor area is not covered with detector. 23/08/2020 (CVV-03): Centralize fire alarm and detection system is not installed yet in any floor of 7-storied building. Stand-alone type smoke detectors are installed in ground, 3rd and 5th floor of the building. During the visit all detectors are found non-functional. On 19 AUGUST 2021: Centralize fire alarm and detection system is yet not installed in any floors of 7-storied building. Stand-alone type smoke detectors are installed in ground, 3rd and 5th floor near DB. But, floor area is not covered with detector.

১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	There was no periodic checking of alarm call point, alarm & detection system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory management should be checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18/03/2019 (CVV-01): Automatic fire detection system is not installed yet. Maintenance check list for existing installed fire alarm system is not available during the visit. 16/10/2019 (CVV-02): Automatic fire detection and alarm system is not installed yet. Record of maintenance for existing installed fire alarm and stand-alone detectors is not available during the visit. 23/08/2020 (CVV-03): Automatic fire detection and alarm system is not installed yet. Record of maintenance for existing installed fire alarm and stand-alone detectors is not available during the visit. On 19 AUGUST 2021: Automatic fire detection and alarm system is not installed yet. Record of maintenance for existing installed fire alarm and stand-alone detectors is not available during the visit.

১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump was available for fire fighting.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18/03/2019 (CVV-01): Design & drawing of standpipe system with hydraulic calculation and fire pump capacity is not prepared and submitted to DIFE for approval. 16/10/2019 (CVV-02): Design & drawing of standpipe system with hydraulic calculation and fire pump capacity is not prepared and submitted to DIFE for approval. 23/08/2020 (CVV-03): Design & drawing of standpipe system with hydraulic calculation and fire pump capacity is not prepared and submitted to DIFE for approval. On 19 AUGUST 2021: Design & drawing of standpipe system with hydraulic calculation and fire pump capacity is not prepared and submitted to DIFE for approval.

১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump was available for fire fighting.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18/03/2019 (CVV-01): Centrifugal type pump is installed to feed the over head water tank. Dedicated fire pump is not installed yet. 16/10/2019 (CVV-02): Dedicated fire pump for fire-fighting purpose is not installed yet. Only centrifugal pump is installed which feed the overhead water tank for both lavatories and fire fighting purpose. 23/08/2020 (CVV-03): Dedicated fire pump for fire-fighting purpose is not installed yet. Only non standard pump is installed which feed the overhead water tank for both lavatories and fire fighting purpose. On 19 AUGUST 2021: Dedicated fire pump for fire-fighting purpose is not installed yet.

১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All Floor Diameter of standpipe was fulfilled however the diameter of hose pipe was 1 inch, which was not fulfilled the requirement of code.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Replace existing 1 inch hose pipe with 1.5 inch hose pipe to meet the requirement of RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হইলি
মন্তব্য	18/03/2019 (CVV-01): Standard standpipe system is not found near exit-1 and exit-2 of all floor. Rather, 25 mm diameter plastic type hose without any nozzle is found in near exit-1.No such design drawings found during audit. 16/10/2019 (CVV-02): Standard standpipe system is not installed yet. The diameter of existing standpipe connection pipe is 50mm and branch line is 25mm which is not standard. 25 mm diameter plastic type hose without any nozzle is found in near exit-1. No hose connection is provided in stair-2. 23/08/2020 (CVV-03): Standard standpipe system is not installed yet. The diameter of existing standpipe connection pipe is 50mm and branch line is 25mm which is not standard. 25 mm diameter plastic type hose without any nozzle is found in near exit-1. During the visit, this system is found non-functional. No hose connection is provided in stair-2. On 19 AUGUST 2021: The diameter of existing standpipe connection pipe is 50mm and branch line is 25mm which is not standard. 25 mm diameter plastic type hose without any nozzle is found in near exit-1.

১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পৰ্যবেক্ষণ	Location-2nd Floor The performance of hose (water pressure) was not satisfactory. The water throw of jet was around 25 ft. distance.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18/03/2019 (CVV-01): Minimum pressure of first aid hose is not provided yet as there is no dedicated fire pump installed and gravitational pressure is not sufficient to meet the standard. 16/10/2019 (CVV-02): Standard standpipe system is not installed yet. Only gravitation pressure of water cannot ensure 200 Kpa pressure in the most remote point. During the visit, in 6th floor the pressure of water throw jet is found less than 5ft. 23/08/2020 (CVV-03): Standard standpipe system is not installed yet. Only gravitation pressure of water cannot ensure 200 Kpa pressure in the most remote point. During the visit, this system is not functional. On 19 AUGUST 2021: Max hose throw at top floor is found less tha 2 feet.

২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পৰ্যবেক্ষণ	The first aid hose and standpipe performance was not checked periodically and tagged properly.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18/03/2019 (CVV-01): Standard standpipe system is not installed yet. No record found regarding testing of existing first aid hose and standpipe performance. 16/10/2019 (CVV-02): Standard standpipe system is not installed yet. No record found regarding testing of existing first aid hose and standpipe performance. 23/08/2020 (CVV-03): Standard standpipe system is not installed yet. No record found regarding testing of existing first aid hose and standpipe performance. On 19 AUGUST 2021: Standard standpipe system is not installed yet. No record found regarding testing of existing first aid hose and standpipe performance.

২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has not sufficient water capacity (04 nos.PVC tank and total capacity 10000 liter for fire & other uses ;U.R.W.T capacity = 60000 liter (approx.) for fire & other uses) connected to hose to supply water during peak demand period.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18/03/2019 (CVV-01): Design & drawing of standpipe system with adequate capacity of water storage tank is not prepared and submitted to DIFE for approval. 16/10/2019 (CVV-02): Design & drawing of standpipe system with adequate capacity of water storage tank is not prepared and submitted to DIFE for approval. 23/08/2020 (CVV-03): Design & drawing of standpipe system with adequate capacity of water storage tank is not prepared and submitted to DIFE for approval. On 19 AUGUST 2021:Design & drawing of standpipe system with adequate capacity of water storage tank is not prepared and submitted to DIFE for approval.

২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has not sufficient water capacity (04 nos.PVC tank and total capacity 10000 liter for fire & other uses; U.R.W.T capacity = 60000 liter (approx.) for fire & other uses) connected to hose to supply water during peak demand period.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18/03/2019 (CVV-01): Dedicated water reservoir for fire fighting is not available during the visit. There are three pvc water tank (One is 2000 liter and other two are 5000 liter) are found which used for lavatories and fire fighting purpose. A 60000 liter underground water reservoir is also found. 16/10/2019 (CVV-02): Dedicated water reservoir for fire fighting is not available during the visit. There are four pvc water tank (One is 2000 liter and other three are 5000 liter each) are found which used for lavatories and fire fighting purpose. Capacity of under ground water reservoir is 60000 liter which is not sufficient for peak demand. 23/08/2020 (CVV-03): Dedicated water reservoir for fire fighting is not available during the visit. There are four pvc water tanks (One is 2000 liter and other three are 5000 liter each) are found which used for lavatories and fire fighting purpose. Capacity of under ground water reservoir is 60000 liter which is not sufficient for peak demand. On 19 AUGUST 2021: Dedicated water reservoir for fire fighting is not available during the visit. There are three pvc water tank (One is 2000 liter and other two are 5000 liter) are found which used for lavatories and fire fighting purpose.

২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No fire lift was provided in the factory building.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for fire lifts equipped with approved intercommunication (including two way voice communications) with the fire command station or control room on the ground floor lobby of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18/03/2019 (CVV-01): Design & drawing for fire separation construction including fire lift yet not prepared and submitted to DIFE for approval. 16/10/2019 (CVV-02): Design & drawing for fire separation construction including fire lift yet not prepared and submitted to DIFE for approval. 23/08/2020 (CVV-03): Design & drawing for fire separation construction including fire lift is not prepared and submitted to DIFE for approval. On 19 AUGUST 2021: Design & drawing for fire separation construction including fire lift is not prepared and submitted to DIFE for approval.

২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেক্ষণ	No fire lift was provided in the factory building.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Install fire lifts equipped with approved intercommunication (including two way voice communications) with the fire command station or control room on the ground floor lobby of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18/03/2019 (CVV-01): Fire lift is not yet installed in the factory building. 16/10/2019 (CVV-02): Fire lift is not yet installed in the factory building. One temporary manually operated lift is installed for vertical movement of fabrics. 23/08/2020 (CVV-03): Fire lift is not yet installed in the factory building. One temporary manually operated lift is installed for vertical movement of fabrics. On 19 AUGUST 2021: Fire lift is not yet installed in the factory building. Non Compliant lift is installed

২৫. পর্ববেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All Floor Additional fire fighting equipment like sand & water buckets were not provided near exit way at all floor.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	18/03/2019 (CVV-01): Firefighting equipment like sand & water buckets are not found near exit way at all floor in the factory premises. 16/10/2019 (CVV-02): Firefighting equipment like sand & water buckets are found near exit-01 in all floor of the factory premises. But, additional fire fighting equipment's are not placed near exit-02. 23/08/2020 (CVV-03): Firefighting equipment like sand & water buckets are found near exit-01 in all floors of the factory premises. But, additional fire fighting equipment's are not placed near exit-02. On 19 AUGUST 2021: Firefighting equipment like sand & water buckets are not found near exit way at all floor in the factory premises.

২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Ground Floor Fire command station was not provided at ground floor in the factory building.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Complete full design and plan for providing fire command station equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18/03/2019 (CVV-01): Design and drawing of automatic fire alarm and detection system is not prepared and submitted to DIFE for approval. 16/10/2019 (CVV-02): Design and drawing of automatic fire alarm and detection system is not prepared and submitted to DIFE for approval. 23/08/2020 (CVV-03): Design and drawing of automatic fire alarm and detection system is not prepared and submitted to DIFE for approval. On 19 AUGUST 2021: Design and drawing of automatic fire alarm and detection system is not prepared and submitted to DIFE for approval.

২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Ground Floor Fire command station was not provided at ground floor in the factory building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide fire command station equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18/03/2019 (CVV-01): Fire command station is not available in the factory building. 16/10/2019 (CVV-02): Fire command station is not available in the factory building. 23/08/2020 (CVV-03): Fire command station is not available in the factory building. On 19 AUGUST 2021: Fire command station is not available in the factory building.

২৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator Room Visual alarm system was not available at generator room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Visual alarm should be placed at the generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	18/03/2019 (CVV-01): Visual alarm system is not found at generator room. 16/10/2019 (CVV-02): Visual alarm system is not found at generator and boiler room. All detection and alarm of utilities should be in centralized system. 23/08/2020 (CVV-03): During the visit visual alarm system is not found at generator room. On 19 AUGUST 2021: During the visit visual alarm system is not found at generator room. but they are renovating it,

২৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire license was covered from 3rd to 5th floor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Cover all units / floors in a valid fire license
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	18/03/2019 (CVV-01): Fire license is available and valid up to 30th June, 2019. But whole area of building is not covered in fire license. Rather, only area of 3rd, 4th and 5th floor is included in fire license. 16/10/2019 (CVV-02): Fire license is available and valid up to 30th June, 2020. From ground floor to 6th floor whole area is covered in new valid fire license. 23/08/2020 (CVV-03): Fire license is available and valid up to 30th June, 2021. From ground floor to 6th floor whole area is covered in new valid fire license. On 19 AUGUST 2021: Fire license is available and valid up to 30th June, 2021. From ground floor to 6th floor whole area is covered in new valid fire license.

৩০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Boiler license was not available. Boiler capacity was 500KG.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain the boiler license from the proper issuing authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18/03/2019 (CVV-01): Boiler license is not available during visit. Factory management has applied on 15.04.2018 for boiler license no.5390. 16/10/2019 (CVV-02): Boiler license is not available during the visit. 23/08/2020 (CVV-03): Valid boiler license (Up to 21-Jan-2021) is available during the visit. On 19 AUGUST 2021: Boiler license found for a boiler numbered 6260 But they are using boiler with registration no 5390

৩১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Boiler operator license was not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18/03/2019 (CVV-01): Boiler operator license is not available during visit. 16/10/2019 (CVV-02): Boiler operator license is not available during visit. 23/08/2020 (CVV-03): Boiler operator license is not available during visit. On 19 AUGUST 2021: Boiler operator license is not available during visit.

৩২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire drill was conducted regularly but record was not maintained properly.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18/03/2019 (CVV-01): Fire drill is not conducted yet. No record found regarding fire drill. 16/10/2019 (CVV-02): Fire drill is not conducted yet by proper authority. No record found regarding fire drill. 23/08/2020 (CVV-03): Fire drill is not conducted yet by proper authority. No record found regarding fire drill. On 19 AUGUST 2021: Drill Documents are not found updated.

৩৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Parapet is not constructed at roof yet.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Parapet height shall be 1.0 m at roof top of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	16/10/2019 (CVV-02): Parapet is not constructed at roof yet. 23/08/2020 (CVV-03): Parapet is not constructed yet at roof top. On 19 AUGUST 2021: Parapet is not constructed at roof yet

৩৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্বেবেক্ষণ	PFI panels, DB, electric connections and combustible materials are found without proper fire separation below stair-1. Clerical office with combustible materials are found beneath the stair-2. Moreover, over-head height of these occupancies are not as per standard. Location: Ground floor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Staircases shall be free from storage and combustible materials at all the time. Electrical Panels and DB should be removed or should be 2 hour fire separated from the exit route-1 as per standard.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	16/10/2019 (CVV-02): PFI panels, DB, electric connections and combustible materials are found without proper fire separation below stair-1. Clerical office with combustible materials are found beneath the stair-2, final exit is declared through this room. Moreover, over-head height of these occupancies are not as per standard. Location: Ground floor. 23/08/2020 (CVV-03): PFI panels, DB, electric connections and combustible materials are found without proper fire separation below stair-1. Electrical room with combustible materials are found beneath the stair-2. Final exit from stair-2 is found near the electrical room without any separation. Moreover, over-head height of these occupancies are not as per standard. Location: Ground floor. On 19 AUGUST 2021: PFI panels, DB, electric connections and combustible materials are found without proper fire separation below stair-1. Clerical office with combustible materials are found beneath the stair-2, final exit is declared through this room. Moreover, over-head height of these occupancies are not as per standard.

৩৫. পর্বেবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	1. Penetration is observed in partition wall constructed in between Stair-01 and production floor in 1st floor. 2. Opening of toilet located in all the floors are not fire protected from staircase-1.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Firstly, either need to seal all the penetration and opening with fire separation construction or provide 2.0 hour rated opening protection construction in Stair-01.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	16/10/2019 (CVV-02): 1. Non-rated grill opening is observed in partition wall constructed in between Stair-01 and production floor in 1st floor. 2. Non-rated opening of toilet and temporary storage area are found in 1st and 5th floor respectively at stair-01. 3. Electrical cable penetrated through from 2nd floor to 5th floor near exit -01, vertical shaft with proper fire rated material is not constructed yet. Electrical cable penetrated near DB of staircase-02 which is also not addressed. 4. Opening of external vertical shaft (lift) which is used for materials movement from 2nd to 6th floor is not constructed with 1.5 hour opening protection construction. 23/08/2020 (CVV-03): 1. Non-rated grill opening is observed in partition wall constructed in between Stair-01 and production floor in 1st floor. 2. Non-rated opening of toilet and temporary storage area are found in 1st and 5th floor respectively at stair-01. 3. Electrical cable penetrated from 2nd floor to 5th floor near exit -01 without fire rated sealing materials. Another electrical cable penetrated through all floors near DB of staircase-02 which is also not sealed by fire rated materials. 4. Opening of external vertical shaft (lift) which is used for materials movement from 2nd to 6th floor is not constructed with 1.5 hour opening protection construction. On 19 AUGUST 2021: Some penetrations are found sealed but some other opening are yet to be sealed.

৩৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Boiler room is not fire separated from adjacent production floor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Boiler room should be fire separated with 4 hour rated fire protection construction and 2 hour rate opening protection.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	16/10/2019 (CVV-02): Boiler room located at ground floor is not fire separated from adjacent production area. 23/08/2020 (CVV-03): Boiler room located at ground floor is not fire separated from adjacent production area. On 19 AUGUST 2021: Boiler room located at ground floor is not fire separated from adjacent production area.

৩৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	In 1st, 4th and 6th floor of 7 storied building, finishing goods storage area is not fire separated from production floor.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Storage should be 2 hour fire separated and 1.5 hour fire opening protected from the production area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	16/10/2019 (CVV-02): In 4th and 6th floor, storage are found but production machineries are completely removed. In 2nd floor, one small table is placed for inspection in storage area which is not needed to separate from storage area. In 1st floor, Idle machines are found in storage area. But this area can be occupiable. So, Storage area is needed to be separated from production area. In 1st floor storage area is not separated from dining area. 23/08/2020 (CVV-03): In 4th and 6th floor, storage areas are found but production machineries are completely removed. In 2nd floor, one small table is placed for inspection in storage area which is not needed to separate from storage area. In 1st floor, storage area is needed to be separated from production area and also from dining area. On 19 AUGUST 2021: At top floor unseparated storage is found

৩৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Moreover, electrical connections and lights without protective cover are found in storage area. All the finishing goods are stored very close ceiling. Location: 1st, 4th and 6th floor
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Electrical connections should be removed or concealed and lights should be provided with protective covers. The minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage material shall be maintain in production floor in the factory premises.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	16/10/2019 (CVV-02): Electric connections are still found in storage area located at 1st, 2nd, 4th and 6th floor. In 2nd floor accessories store area and 6th floor storage area, goods are stored very close to ceiling. 23/08/2020 (CVV-03): Electric wire is found with protective cover in storage area located at 1st, 2nd, 4th and 6th floor. In 2nd floor accessories store area and 6th floor storage area, goods are stored very close to ceiling. On 19 AUGUST 2021: Electric wire is found with protective cover in storage area located at 1st, 2nd, 4th and 6th floor.

৩৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Generator room is found adjacent to main building without proper fire protection construction as the opening is not fire-rated. Moreover, non-rated roof is constructed and opening of building window is within 10 ft. from roof. The changeover switch is found adjacent to generator which is 0.35 m.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Generator room shall have a 4 hour fire resistance construction and entry to generator room shall be through a 2-hour fire resistance composite door. Also the aisles shall be 0.9m.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	16/10/2019 (CVV-02): Generator room is not constructed with fire rated barrier and fire rated opening protection. There is non-rated widow of 1st floor above generator room. Non-rated vertical shaft for storage movement is also adjacent to generator room. Boiler room of other factory is adjacent to this generator room. Storage of gas cylinders are also found near generator room. 23/08/2020 (CVV-03): Generator room is not constructed with fire rated barrier and fire rated opening protection. There is non-rated widow of 1st floor above generator room. Non-rated vertical shaft for storage movement is also adjacent to generator room. Boiler room of other factory is adjacent to this generator room. Storage of gas cylinders are also found near generator room without proper fire separation. On 19 AUGUST 2021: Generator room is found separated.