



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	সকি নীট লিঃ
ঠিকানা	Notun Para, Baipal, Savar, Dhaka (Beside Depz-2)
কারখানার কোড	DHK527
কালার কোড	
মূল্যায়নের ধরণ: কার্যামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ০৯-০৪-২০২৩
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Dampness has been found on the ceiling of 2nd floor roof due to seepage of water from water tank and rain water.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	A qualified structural engineer should be involved for both durability and serviceability, waterproofing on the roof slab is recommended. Moreover the roof slab drainage system should be investigated.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	28/01/2020: The factory is working under Accord from 12th May, 2019. The Accord ID - 23395. 08/12/2020: There is no dampness is found on the ceiling of 2nd floor roof. 29/03/2021: There was no dampness has been found on the date of inspection. 02.09.2021: There is no dampness is found on the ceiling of 2nd floor roof. 28/08/2022: Dampness were found in roof top and wall during inspection date. 09/04/2023: Dampness were found in roof top and wall during inspection date.

সংযুক্তিসমূহ (৪)



২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exposed rebar have been found on the roof top.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide protective coating to cover the exposed rebar from corrosion and carry out ongoing maintenance works.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Proper action will be taken by the factory.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২২-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	28/01/2020: The factory is working under Accord from 12th May, 2019. The Accord ID - 23395. 08/12/2020: Exposed rebar has been covered by concrete casting. 29/03/2021: Remedial action has been taken regarding this issue. 02.09.2021: Exposed rebar has been covered by concrete casting. 28/08/2022: No Exposed rebar was found on the roof top during inspection date. 09/04/2023: No Exposed rebar was found on the roof top during inspection date.

সংযুক্তিসমূহ (৬)



৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	During document review floor load plan and material test report have not been found.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Structural engineer to prepare as built drawing and prepare calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	All drawings will be prepared by the Engineer.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২২-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	28/01/2020: The factory is working under Accord from 12th May. The Accord ID - 23395. 08/12/2020: The factory has been prepared its As-built architectural, structural, floor load plan be with DEA and submitted to DIFE. 29/03/2021: Factory management has submitted DEA completion certificate to DIFE. 02.09.2021: Factory management has submitted DEA completion certificate to DIFE. 28/08/2022: The DEA report has received approval from DIFE & load plan also found on site during inspection date. 09/04/2023: The DEA report has received approval from DIFE & load plan also found on site during inspection date.

সংযুক্তিসমূহ (৪)

