গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর



"শ্রমজীবী মানু্য্বের অধিকার, বৈষ্দ্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

<u>ক্যাপ পর্ববেষ্ষণের তথ্য</u>

	<u></u> ট্রেড কেরার	
ঠিকানা	96-98, Choydana, Nationa	al University. Gazipur,
কারখানার কোড	GZP 347	
কালার কোড		
	: অগ্নি মুল্যাথন	পর্যবেষ্ণলের তারিশ:
১. পর্যবেষ্ষণ		
	cation–All doors on egress route T Ilapsible security gate and do not o	he exit doors in the egress route are steel swing / open in the direction of the travel.
<u>১.১. কাৰ্যক্ৰম</u> কাৰ্বক্ৰম	Replace all existing exit doors on a type door, which swing outward a	evacuation routes, exit doors with side hinged nd in the direction of travel. Swinging of the door
		he corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের জখ্যসুত্র কারখানার কার্বজ্রম		he corridor / passage below 0.9 meter.
		he corridor / passage below 0.9 meter.
ভঁখ্যসুত্র কার্থানার কার্শক্রম		he corridor / passage below 0.9 meter.
তথ্যসুত্র কারখানার কার্বক্রম অগ্রাধিকার চুডান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা		he corridor / passage below 0.9 meter.
তিখ্যসুত্র কারখানার কার্বজ্রম অগ্রাধিকার চুডান্ড সমন্বসীমা সংশোধিত্ত	৬ সপ্তাহ -	he corridor / passage below 0.9 meter.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Location–All doors on egress route The egress route exit doors are steel swing/collapsible security gate and there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	i

কাৰ্শক্ৰম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের	
ত্তথ্যসুত্র	
কার্থানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাশিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	2&-0F-5055
অগ্রগতির	
অবস্থা	

পরিদ	ৰ্শন	Location-Both stairs Handrail is not provided on both side of the staircase, only one
পর্শবে	ষ্ষণ	side is provided.
ক্যাপ		
ক্যাপ আইর্ট	ঈম	
ৰ্ব্যাট	গরি	

কাৰ্শক্ৰম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের	
ত্তথ্যসুত্র	
কার্র্থানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাম্পিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
সঁমর্যসীমা	-
সংশোধিত্ত	
সমর্যসীমা	2&-0F-5055
অগ্রগতির	
অবস্থা	

	Location-Both stairs Steel swing/ collapsible security gate are installed, which are without self closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses. (Also require fire rated door at the floor occupied by other tenants)
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্য্থানার কার্শজ্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত্ত সময়সীমা	2&-0F-5055
অগ্রগতির	
অবস্থা	

*৫. প*র্ববেষ্ণণ

ocation-Both stairs Stair-1 and stair-2 finished at ground floor adjacent to production
rea and directly discharge outside via an unprotected corridor

<u>ক্যাভাগার</u>

কাৰ্শক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for fire rated barrier for 2 hour fire rating separated corridor with 1.5 hrs fire rated door at ground floor.
সুপারিশের	
<u> ত</u> ্থ্যসুত্র	
কার্শানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
মংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	2&-0P-5055
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন	Location-Both stairs Stair-1 and stair-2 finished at ground floor adjacent to production
	area and directly discharge outside via an unprotected corridor
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগর্নি	

৬.১. কাৰ্শক্ৰম Within 6 Months, All stairway to have direct access to outside of the factory কাৰ্শক্ৰম building, which requires 2 hour fire rated construction and 1.5 hour fire rated door at ground floor for fire separated corridor. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্শক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ত সমিরসীমা সংশোধিত্ত ०८-०१-२०२७ সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৭. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Location–Stair exit–2 (west side) Final evacuation route of building is not protected from Generator room which is located adjacent to west side final exit without proper fire separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কারখীনার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত্ত সমর্যসীমা	2&-0F-5055
অগ্রগতির	
অবস্থা	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Location–Stair exit–2 (west side) Final evacuation route of building is not protected from Generator room which is located adjacent to west side final exit without proper fire separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit
সুপারিশের	
<u>তথ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
<u>কাশজন</u> সকলিবল	
অগ্রাধিকার ———	· (5) 에서
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত্ত সময়সীমা	◦ 8 − ◦ % − ₹ ◦ ₹ ७
অগ্রগতির	
অবস্থা	

৯. পর্শবেক্ষণ পরিদর্শন Location-Ground floor Fabric store located at ground floor adjacent to knitting section পর্শবেষ্ষণ and finished goods store adjacent to stair exit-2 and generator room ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্শক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 2 hrs fire rated barrier with 1.5 hrs fire rated door for storage area.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্র্থানার কার্শজ্রম	
অগ্রাধিকার চ্যায়ন	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড <u>সমশ্রসীমা</u>	-
সংশোধিত <u>সমর্যসীমা</u>	2&-0F-5055
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন	Location-Ground floor Fabric store located at ground floor adjacent to knitting section
পর্ববেষ্ষণ	and finished goods store adjacent to stair exit-2 and generator room
ক্যাপ	
ক্যাপ আইট্টেম	
ক্যাটাগরি	

১০.১. কাৰ্শক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Within 6 Months, Provide 2 hrs fire rated barrier with 1.5 hrs fire rated door for
	storage area.
সুপারিশের	
<u>তথ্যসুত্র</u>	
কার্থানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাশিকার	৬ মাস
চুডান্ড	
সমর্মসীমা	
সংশোধিত্ত	08-0%-2020
সমর্যসীমা	08-09-4040
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

১১. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন Location-All floor Aisle marking not available at 5th floor & illuminated exit signage is পর্শবেষ্ষণ not provided at ground, first and 5th floor operational area as well as exit doors. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্শক্ৰম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification. –Signage should be uniform
সুপারিশের	
তঁথ্যসুত্র	
কার্য্থানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাশিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমর্যসীমা	_
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন	Location–Ground,1st and 5th floor Emergency lighting is not provided for evacuation
পর্শবেষ্ষণ	pathway.
ক্যাপ	
ক্যাপ আইটেম্	

ক্যাটাগরি

১২.১. কার্শক্রম

কাৰ্শক্ৰম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back- up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্থানার	
<u>কাৰ্শক্ৰম</u>	
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ত সমর্গসীমা	_
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	2&-oF-5o55
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

১৩. পর্ববেষ্ষণ

পৰিদৰ্শন Location–Ground,1st and 5th floor Evacuation stairways are not provided emergency পৰ্যবেষ্ণণ lighting. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগন্নি

কাৰ্শজ্ঞম	The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
তথ্যসূত্র কার্খানার	
কার্শক্রম অগ্রাধিকার	৬ মধ্যত
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	2&-0F-5055
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	No, Any type of detectors are not provided in the factory.
ক্যাপ আইট্টেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কার্শক্রম

কাৰ্শক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants)
সুপারিশের	
ভঁথ্যসুত্র	
কার্থানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমর্যসীমা	_
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	2&-0B-5055
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

১৫. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন	No, Any type of detectors are not provided in the factory.
পর্ববেষ্ষণ	no, my type of detectors are not provided in the factory.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants)
সুপারিশের	
তঁথ্যসুত্র	
কার্ঝানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাশিকার	ে মাস
চুডান্ড সময্যসীমা	-
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	○ 8 - ○ 3 - २ ○ २ ⑤
অগ্রগতির	
অবস্থা	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	Location-1st floor Only One manual activation point is installed at 1st floor.
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	

১৬.১. কাৰ্শজ্ৰ	৬.১. কার্শক্রম	
কাৰ্শক্ৰম	Install adequate manual activation call point at all exit routes	
সুপারিশের		
তথ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্শক্ৰম		
অগ্রাধিকার চায়ান্স	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ত সমরসীমা	-	
সংশোধিত্ত সময়সীমা	2&-oF-5o55	
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		

১৭. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন Location-Ground and 5th floor The alarm system is not installed at ground floor & 5th পর্শবেষ্ণণ floor.	1
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম স্ব্ৰগ্ৰাধিকাৰ ৬ সন্ত্ৰাহ চুডান্ত সমধ্যসীমা সমধ্যসীমা ১৮০০৮-২০২২	হাৰ্শক্ৰম	An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire.
সঁমৰসীমা [–] সংশোধিত সমৰসীমা ^{১৫–০৮–২০২২}	<i>م</i>	
স্থাধিকার ৬ সন্তাহ চূড়ান্ত সমধ্যসীমা সংশোধিত সমধ্যসীমা	চারখাঁনার	
চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা	কা ৰ্শ ক্ৰম	
সম্বস্যামা 👘 👘 👘 👘	গগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
भारतीय <u>२</u> ६-०৮-२०२२ मनयमीमा	_{যু} ডান্ত শনস্থসীনা	_
সম্বস্যামা 👘 👘 👘 👘	নংশোধিত্ত	
অগগরিব	ন্মর্য়্সীমা	26-28-4044
	মগ্রগতির	
অবস্থা	মবস্থা	

পরিদর্শন পর্ববেল্ষণ	Location–Ground,1st and 5th floor 5th floor is not provided any type of fire extinguisher.11 nos of fire extinguisher at first and ground floor but not re fill updated and properly tagged.
ক্যাপ আইট্টেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Provide fire extinguisher at 5th floor and to keep the record for re filling $\&$ properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্থ্যানার	
কাৰ্শজ্ৰম	
অগ্রাশিকার	প্রব্যোজ্য লয়
চুডান্ত সমর্যসীমা	-
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	०१–०१–११८०
অগ্রগতির	
অবস্থা	

১৯. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ No dedicated fire pump is available for fire fighting.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
মুপারিশের তথ্যসুত্র	
কারশীনার কার্শজম	
গ্ঞাশিকাৰ	৬ সপ্তাহ
হূডান্ত সমশ্রসীমা	_
মংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	2&-oF-5o55
মগ্রগতির মবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাঢাগার	

<u>কাৰ্শক্ৰম</u>	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
<u>মু</u> পারিশের	
<u> ছথ্যসুত্র</u>	
কার্খানার	
<u>কাৰ্শক্ৰম</u>	
অগ্রাধিকার	৬ দাস
চুডান্ড	_
<u> সমর্যসীমা</u>	
সংশো্শিত	08-0%-2020
<u>সময়সীমা</u>	
অগ্রগতির	
অবস্থা	

২১. পর্ববেক্ষণ	
পরিদর্শন Location-5th floor The factory has no hose pipe at 5th floor. However ground and 1st	
পর্শবেষ্ণ floor provide 1 nos hose pipe on each floor	
ক্যাপ্	
আইটেন	
[কা)াতাগাৰ	

কাৰ্শক্ৰম	Provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্থানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাশিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমর্যসীমা	_
সংশোধিত্ত সমশ্বসীমা	08-07-505@
অগ্রগতির	
অবস্থা	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Location-1st floor Hose pressure could not be check due to leakage of pipe
ক্যাপ আইটেম	
[ক্যাডাগার	

কাৰ্শক্ৰম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের	
<u>ভথ্যসূত্র</u>	
কার্খানার 	
কাৰ্শজ্ৰম সংগদিনান	
অগ্রাধিকার চাতাল	(5 해)가
চুডান্ত সমর্যসীমা	-
মংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	o 8 − o 3 − 2 o 2 @
মগ্রগতির	
অবস্থা	

२	. পর্যবেষ্ণন	
	পরিদর্শন পর্শবেক্ষণ Standpipe and first aid hose pipe performance is not checked periodically.	
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্থ্যানার কার্শজ্রম	
	প্রযোগ্য নয
চুডান্ত সমর্যসীমা	_
সংশোধিত্ত সমর্যসীমা	०१–०१–११४०
অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	The factory has 2000 litrer over head water tank for both fire and domestic purpose uses and 10000 liter under ground water reservior. This volume was not sufficient for peak demand when in emergency.
ক্যাপ আইট্টেম ক্যাটাগরি	

	Within C Weeks, Drepare plan and design for dedicated water stars a tapk for
কাৰ্শজ্ঞম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.
সুপারিশের	
ভঁথ্যসুত্র	
কারখানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	2&-0F-5055
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

ୁ ମାର୍ମ୍ୟ ୩୩ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଦର	The factory has 2000 litrer over head water tank for both fire and domestic purpose uses and 10000 liter under ground water reservior. This volume was not sufficient for peak demand when in emergency.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৫.১. কাৰ্শক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের	
ত্র্ষ্যসুত্র	
কার্থানার	
<u>কাৰ্শক্ৰম</u>	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমর্যসীমা	_
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	08-03-2020
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

	Location-Exit route Additional fire fighting equipment like sand & water buckets are not
প্রথ(বঞ্চণ	provided at the exit location.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

২৬.১. কাৰ্বজন

কাৰ্শক্ৰম	Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের	
ভঁখ্যসুত্র	
কার্থানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাশিকার	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত্ত সমর্যসীমা	07-07-7910
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

২৭. পর্ববেষ্ষণ

No back-up power for alarm system
कगांश
আইন্টেম
אויוטולא

কাৰ্শক্ৰম	Power backup supply should be provided for fire alarm system.	
<u> মু</u> পারিশের		
<u>ভথ্যসূত্র</u>		
কার্খানার		
কাৰ্শক্ৰম		
ম্গ্রাধিকার	৬ মপ্তাহ	
হূডান্ত সমর্মসীমা	-	
মংশোধিত্ত সময়সীমা	?&-of-5o55	
মগ্রগতির		
<u> </u>		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Location-Generator Room Visual alarm system was not available at generator room.
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

৮.১. কাৰ্শজ	<u>አ</u>
	Visual alarm should be placed at the generator room.
সুপারিশের	
তথ্যসুত্র	
কার্থানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সন্তাহ
চুডান্ড	
সমর্যসীমা	
সংশোধিত	\$&-0₽-3033
সমর্যসামা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

	প্যবেষ্ষণ
າດ.	11(1)(1)

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ দিactory has no valid fire license.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগনি	
২৯.১. কার্শক্রম	

কাৰ্শক্ৰম	Obtain update fire license / permit from issuing authority	
সুপারিশের		
<u>তথ্যসূত্র</u>		
কার্খানার		
<u>কাৰ্শক্ৰম</u>		
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড	_	
সমর্যসামা		
সংশোধিত	2&-0F-5055	
<u>সমর্য্র্সামা</u>		
অগ্রগাতর		
অবস্থা 		
মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্ববেক্ষণ	
ক্যাপ আইটেম কল্টাফনি	
জি০.১. কাৰ্যক্ৰম	

কাৰ্শক্ৰম	Cover all units / floors in a valid fire license
সুপারিশের তথ্যসুত্র	1
কার্থানার্	व
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকা	ৰ ৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	-
সংশোধিতু সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	2nd to 4th floor used by Style Creator Ltd. automatic smoke detectors with automatic fire alarm system is not provided for whole building. So single fire safety management not exist.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Implement to a single fire safety management system with approvals from all tenants in the factory building.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্শ্বানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমর্শসীমা	_
সংশোধিত্ত সময়সীমা	?&-of-5o55
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>া বি</u> মন্তব্য	