

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	দ্রাম্ভ নীট ওয়্যান ইন্ডাজ্রিগ লিঃ
ঠিকানা	Indrapur Road, Bhabanipur, Mirzapur, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 350
কালার কোড	

ল্যারনের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন Location–Office room. – Electrical Single Line Diag পর্ববেচ্ছণ factory maintenance person had enough knowledg ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
ורורוטוניץ	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
1. Provide updated SLD matching the existing ir কাৰ্যক্ৰম indicate exact positions of all points of switch b approved by the engineer-in-charge.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার ৬ মাস	
চুড়ান্ত সম্বসীমা	
সংশোধিত ৩৪-০১-২০২৩ সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য 23.5.2021 cvv 1: Incomplete Electrical Single Lin	ne Diagram is available at factory.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Location–Office room. – Updated As built Electrical Layout Drawings wasn't available in the factory but the factory maintenance person had enough knowledge about electrical layout drawing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineer—in-charge.

	in-charge.
সুপারিশের	
ভ খ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত	08-0%-2020
সমশসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হয়নি
অবস্থা	0.1 2411
মন্তব্য	23.5.2021 cvv 1:Electrical layout drawing is not available at factory.

৩. পর্ববেষ্ণ	ণ্
	Location–Generator rooms –Arrangements were not made for preventing storm water from entering Diesel Generator areas.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Make suitable arrangements to prevent storm water to enter generator area.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> ৾খ্যসূত্ৰ	
<u> </u>	
<u> কাৰ্যক্ৰম</u>	
<u> শ্র্থাখিকার</u>	৬ মাস
হুডান্ত সময়সীমা	_
নংশোধিত মনশ্ৰসীমা	08-05-2029
মগ্রগতির মবস্থা	সংশোধিত
<u>মন্তব্য</u>	23.5.2021 cvv 1: Generator room is adequately ventilated

Location-All Distribution boards -Rubber mats was not provided. পর্ববেষ্কণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৪.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Provide rubber mats of adequate size in front of all distribution panels. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 26-0P-5055 **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির অবস্থা 23.5.2021 cvv 1:Electrical insulation mats are not provided in front of all মন্তব্য distribution boards.

৫. পর্ববেষ্ণণ পরিদর্শন Location-All exit area -EXIT signage was not provided with proper illumination. পর্যবেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৫.১. কাৰ্যক্ৰম 1. Exit signs should be illuminated either by lamps external to the sign or by lamps কাৰ্যক্ৰম contained within the sign. 2. The source of illumination should be providing not less than 50 lux. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার 23.5.2021 cvv 1: The size of generator room is not appropriate. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড *স*মশ্বসীমা সংশোধিত 26-09-5055 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য 23.5.2021 cvv 1: Some EXIT signage is found with illumination but not all.

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্যন তcation–All production floors –Lighting & plug loads weren't properly segregated. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

	1. Design to have proper segregation of different end used loads. 2. Wiring design
কাৰ্যক্ৰম	to have separate and distinct sub-circuits for power and heating system. 3. All DBs
' ' ' - '	to be placed conveniently. 4. Wiring to be neat, tidy and located near ceiling.
	to be placed conveniently. 4. Willing to be fleat, thay and located fleat ceiling.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	08-07-303@
সময়সীমা	08-02-4040
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	23.5.2021 cvv 1:Different end use loads (lighting / plug loads / sewing machine
	load / fan load etc.) are not properly segregated

৭. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Location–MDB at Ground Floor –Ammeter, Voltmeter was not in working condition.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide calibrated Ammeters , Voltmeters at distribution boards (MDB).
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	08-07-505@
[મેમેગ્રેમોમા	00-00-4049
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	-1// III 19
মন্ত ব্য	23.5.2021 cvv 1:Ammeter, Voltmeter was in working condition.

৮. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন Location-Collar section at ground floor -Dedicated circuits and fuse protection were পর্যবেষ্ণণ not provided for sockets/plugs feeding for 15A sockets.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

্.১. কাৰ্বজন		
কাৰ্যক্ৰম	Individual Fuse protection should be provided to every 15A socket.	
সুপারিশের	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
<u>ভখ্যসূত্র</u>		
কার্থানার কার্থক্রম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ত সময়সীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-3033	
জাগগজিন	সংশোধিত	
	23.5.2021 cvv 1:Dedicated circuits and fuse protection were provided for sockets/plugs feeding for 15A sockets.	

. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	ocation–Facility –Exposed wire was observed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	All strands cables at exposed ends should be properly soldered / crimped and insulated.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার টুডান্ড	্ব সপ্তাহ
সম্বসীমা সংশোধিত	
সম্যুসীমা অগ্রগতিব	2
অবস্থা মন্তব্য	শুৰু হৰ্মনি 23.5.2021 cvv 1: Exposed wire was observed.

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্যন Location–Facility –There was no power back up essential lighting.	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাভাগাৰ	
2০.১. কাৰক্স	

কাৰ্যক্ৰম	Review capacity of standby generator on basis of loads for essential lighting. Replace generator with larger capacity or install second generator if review indicates existing unit is too small.
সুপারিশের	
ভঁখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	23.5.2021 cvv 1: Emergency power was connected to IPS

১১. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন	Location–All distribution boards –Danger signage was not available on electrical
পর্ববেষ্কণ	panels.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১১.১. কাৰ্যক্ৰম

The electrical panels to be of metal case and should be marked with Danger 415 Volts and identified with proper phase marking and danger signage. সুগানিশেন তথ্যসূত্র কারখানান কার্যক্রম অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ স্কার্যসীমা সংশোধিত সমর্যসীমা অগ্রাভিন সংশোধিত সংশোধিত		
সুপানিশেন তথ্যসূত্ৰ কাৰখানান কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকান ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমম্মীমা সংশোধিত সমম্মীমা সংশোধিত সম্ম্মীমা সংগ্ৰাহিকান	কাৰ্যক্ৰম	The electrical panels to be of metal case and should be marked with UDanger 415
ত্তিখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম আ্লাধিকার ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত সমর্যসীমা সংশোধিত সমর্যসীমা অ্লাপ্তিব		VoltsII and identified with proper phase marking and danger signage.
কাৰ্থনান কাৰ্ক্তম শুগ্ৰাধিকাৰ ৬ সপ্তাহ দুড়ান্ত সম্বামীমা সংশোধিত সম্বামীমা সংশোধিত সম্বামীমা সংগ্ৰাহিত	সুপারিশের	
কাৰ্যক্ৰম জ্ঞাধিকাৰ ৬ সপ্তাহ চূডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা ত্বিভাগেতিক	ভখ্যসূত্র	
<u>শ্ব্যাধিকার</u> ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা সংগ্রাহিক	কারখানার	
চূড়ান্ত সম্বামীমা সংশোধিত সম্বামীমা	কাৰ্যক্ৰম	
স্টাবসীমা	অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
प्रभावा । ५६-०६-२०२२ प्रभावा । ५६-०६-२०२२	চুডান্ত	
प्रभावा । ५६-०६-२०२२ प्रभावा । ५६-०६-२०२२	<u>भ</u> भग्रमीमा	
স্বাধ্যমানা	সংশোধিত	V4 61 2622
অগ্রগতিব সংশোধিত	সমশ্রসীমা	26-02-4044
$\mathbf{I} = \mathbf{I} \mathcal{N}(\mathbb{R}^n) \mathbb{I} \mathcal{N}(0)$	<u>অগ্রগতির</u>	210 MINISTE
अवस्था भारता ।	অবস্থা	4((1) 149
23.5.2021 cvv 1: Proper signage of Danger / 415 V is not available on electrical	TIRE 17	23.5.2021 cvv 1: Proper signage of Danger / 415 V is not available on electrical
মন্তব্য panels.	19/6/2/01	, , , ,

পরিদর্শন Location–Switchboards at Ground Floor –Switchboards were made by flammable পর্যবেষ্ণ্যণ material. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১২.১. কার্যক্রম 1. Wooden switchboards should be replaced by non-flammable materials. 2. Prefer কাৰ্যক্ৰম switchboards made of non-flammable materials. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 08-02-2029 সময়সীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা 23.5.2021 cvv 1:Switchboards were made by non flammable material. মন্তব্য

১৩. পর্যবেষ্ডণ	
[-2]	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	ocation–All distribution boards –Cable connection was installed without lug.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
ורוויוטונידן	
১৩.১. কার্য	∌ <u>A</u>
কাৰ্যক্ৰম	Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at DBs. Ensure that all the electrical connections are properly secured with lugs.
সুপারিশের	Property secured manage.
ভ্খ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	23.5.2021 cvv 1: MCCB has been installed flammable material (Wood)
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	26-0β-2055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	23.5.2021 cvv 1: Most of the Electrical connections are properly secured with lugs

পরিদর্শন Location–All distribution boards –Cables / wires and MCB/MCCB was not selected with প্রব্যেক্ষণ suitable rating for desired application (SLD was not available).
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১৪.১. কাৰ্যক্ৰম Select conductors and MCCB/MCB with adequate sizing without exceeding কাৰ্যক্ৰম permissible current carrying capacity for insulation. সুপারিশের ভ**খ্যসূত্র** কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত \$6-0P-3033 সমশ্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা 23.5.2021cvv 1: Circuit breakers are not sized according to capacity of electrical মন্তব্য cables & its connected load such as 35mm2 cable is connected to 200A TP MCCB

১৫. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ Location–All distribution boards –Bunch of cable at MCB/MCCB terminal was observed. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

	LA THE LEGISLATION AND A CONTROL OF THE CONTROL OF
কাৰ্শক্ৰম	Avoid bunch of cable at MCCB/MCB terminal, use individual circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	_
<u> 거워격게 </u>	
সংশোধিত	%(-0}-2022
<u> </u>	
অগ্রগতির	সংশোধিত
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	23.5.2021 cvv 1: Bunch of cables are not observed at MCB within the panel.

১৬. পর্যবেষ্ণণ

as per SLD.

পরিদর্শন পর্যবেষ্ষ্যণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰক্ষ	Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, marking for DBs identifying end use load, voltage, number of phases.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	%-0}-3033
সময়সীমা	26-08-4044
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	23.5.2021cvv 1: Circuit list with proper current ratings is not available on every distribution board.

১৭. পর্যবেষ্ডণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location–All distribution boards –Non standard cable joint was observed.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Provide cable joints of porcelain / PVC connectors with PIB tape wound around before placing the cable in the box.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u> অগ্রাখিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	76-0P-5055
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	23.5.2021cvv 1: Nonstandard cable joint are not observed in electrical circuit

পরিদর্শন Location–Collar section at Ground Floor –Cable penetrations from wall was not পর্ববেষ্ণন adequately covered and sealed. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৮.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Seal the cable penetrations through walls adequately with fire resistive elements. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড *ने*भेश्रेत्रीमा সংশোধিত %-0₽-2022 সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা 23.5.2021 cvv 1: Cable penetrations through wall is not adequately covered and মন্তব্য sealed.

১৯. পৰ্যবেষ্কণ পৰিদৰ্শন Location–All distribution boards –Common neutral was observed for more than one প্ৰ্যবেষ্কণ circuit. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

কাৰ্যক্ৰম	Each circuit should have a separate neutral (use of common neutral for more than one circuit shall not be permitted).
সুপারি(শর	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	08-07-303@
সময়সীমা	
অ গ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	
মন্তব্য	23.5.2021 cvv 1: Neutral cables are identified by separate color coding, marking
	tape, tagging, or other approved means.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location–Knitting section at Ground Floor –Cable was observed with mechanical guard.
ক্যাপ আইটেম	
২০.১. ক	ার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Provide the wiring in PVC conduits or in metallic GI pipes. Ensure that all electrical wiring should be covered in proper conduit pipes.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ ঘাস
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	08-0%-2039
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	-1// III 10
<u> মন্তব্য</u>	23.5.2021 cvv 1: Cable was observed with mechanical guard.

২১. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন | Location–All distribution boards –Cable entry–exit point to the panel was not properly প্র্যবেষ্ট্রণ sealed. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২১.১. কাৰ্যক্ৰম

l .	Seal the cable entry–exit points of (DB)'s with non–flammable materials. In
কাৰ্যক্ৰম	addition: 1. Ensure that DB panels / Switchgears to be vermin / damp proof. 2.
	Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly.
সুপারিশের	, , ,
<u>ত্থ্যসত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চডান্ত	
সময়সীমা	- -
সংশোধিত	
সম্মানীমা	08-0%-205/3
অগ্রগতির	
অবস্থা	
TIRE TI	23.5.2021 cvv 1: LCable entry-exit point to the panel was not properly sealed at
<u>মন্তব্য</u>	every point

পরিদর্শন Location–Generator rooms. –One earthing connection were provided in the generators পর্ববেষ্ণন frame. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Provide proper separate earthing/grounding to generator. Ensure that generator body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	7&-0F-5055
সমশ্রসীমা	96-08-6044
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	-1// III 19
মন্তব্য	23.5.2021cvv 1: Generator frame earthing (grounding) is provided at two separate points.

২৩. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	Location–All distribution boards. –ECC was not provided.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

২৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	1. Provide the ECC to meet minimum cross–sectional area as per table 4.5. 2. Ensure that connections between conductors / equipment provided to durable electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের	
্ৰভ্ ষ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	_
<u> </u>	
সংশোধিত	08-0%-303@
সমশ্ৰসীমা	
অ গ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	eriii)/r
মন্তব্য	23.5.2021cvv 1: Earth Continuity Conductors (ECC) are identified separate color coding, marking tape, tagging, or other approved means.

২৪. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন Location-All production floors – Separate earthing was not provided on most of the পর্যবেষ্ণন electrical equipment (Knitting M/C, cutting M/C, socket, cable tray, motor etc.) ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২৪.১. কাৰ্যক্ৰম

Provide separate earthing connection to electrical equipment. Ensure that earth potential provided for all parts of equipment / installation (other than live parts) কাৰ্যক্ৰম and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth. সুপারিশের ভিখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত 26-0P-5055 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য 23.5.2021cvv 1:Separate earthing is provided on most of the electrical equipment

২৫. পর্ববেষ্ণণ

|ক্যাটাগরি|

পৰিদৰ্শন Location–All distribution boards –Earthing connection was not provided at the panel পৰ্শবেষ্ষণ body. ক্যাপ আইটেম

২৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Provide adequate earthing to body to DB. Ensure that all electrical panels provided with proper and separate earth potential.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড	_
সম্মুসীমা	
সংশো <u>ধি</u> ত	76-0P-5055
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	-1// 111 19
<u> মন্তব্য</u>	23.5.2021 cvv 1: Earthings are provided at the body & door of distribution board.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ocation-Roof top -Lightning protection system was not installed on the roof top.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি	

২৬.১. কাৰ্যক্ৰম Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a কাৰ্যক্ৰম strike and acceptable risk levels at roof top of building. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 08-02-2029 সময়সীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা 23.5.2021 cvv 1: Lightning protection is not installed at building roof top. মন্তব্য

२१. 17(7 2	रा. ११(४-६)।	
l	,	
	Location–Office room –The factory did n't conduct planned periodical inspections and	
পর্ববেষ্ফণ	testing for insulation, earth resistance & operation test of all equipment.	
ক্যাপ		
আইটেম		
क्राक्रांबर्कि		

<u>।।७।५। </u>	
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
	Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance,
কাৰ্যক্ৰম	operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained.
সুপারিশের	
<u>ত্থ্যসূত্র</u>	
<u>কারখানার</u>	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	চলছে
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত	
সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	23.5.2021 cvv 1: Some documents and records are available for planned periodica
	inspection and testing (insulation, earth resistance, operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation in the factory.