

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ট্রাম্ট নীট ওয়্যার ইন্ডাঞ্জিগ লিঃ
ঠিকানা	Indrapur Road, Bhabanipur, Mirzapur, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 350
কালার কোড	

াুল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
. পর্যবেষ্ফণ	
প্রিদর্শন Location-1st floor at building-1 Minimum width পর্শবেষ্ণন fulfill the minimum requirement of width of eva ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম The minimum clear width of the pathway sh সুপাৰিশেৰ তথ্যসূত্ৰ	ould be 0.9 meter
কার্থানার কার্বজ্ঞম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়	
চূড়ান্ড সম্প্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
On 23 May 2021: Aisles are found more that ground floor of yarn store uis found obstruc- other production floors are found temporari	ted with multiple degree. Also ailes of

পরিদর্শন Location–All doors on egress route Doors in the egress route are collapsible security পর্ববেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২.১. কাৰ্যক্ৰম

ا ر ا	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged
কাৰ্যক্ৰম	type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door
	should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
<u> नेघश्र</u> ीघा	
সংশোধিত	76-04-5055
সমশ্রসীমা	26-08-4044
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	On 23 May 2021: All doors of exit route are found comforting to guidelines.

৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Location-All doors on egress route The exit doors in the egress route are found with locking arrangement of collapsible security gate type doors in the direction of the travel and there is chance that doors may blocked due to any obstruction in opening/closing
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

**************************************	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able
	from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাশক্রম অগ্রাধিকার	১ মুগ্রাহ
দুড়ান্ত চুড়ান্ত	
সম্বসীমা	
সংশো্ধিত	7&-0F-5055
সমশ্রসামা	
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা ঘলনা	On 22 May 2021 No Locking agreements found on any doors at agrees
<u> মন্তব্য</u>	On 23 May 2021: No Locking arrangements found on any doors at egress.

পরিদর্শন Location–All staircase at building–1. Handrail is not provided on both side of the পর্যবেষ্কণ staircase, only one side is provided.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	%6-0 P-5055
সমশ্রসীমা	26-08-4044
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	On 23 May 2021: Both side Handrails are provided in all stairs of the factory.

৫. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন Location–Store room at south side building–1. Large storage area is available at ground পর্যবেষ্কণ floor in factory building–1 without fire rated walls and door.
ক্যাপ

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 2 hrs fire rated barrier with 1.5
	hrs fire rated door for storage area.
সুপারিশের	
ভ্খ্যসূত্র —————	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার ———	୍ୟ ମଞ୍ଚାହ
<i>চুড়ান্ড</i>	_
সম্প্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	76-0P-5055
অগ্রগতির অগ্রগতির	
অবস্থা	<u> चित्रांव</u>
	On 23 May 2021: Factory don thave seperated "Fire Sewparation Drawing" they
মন্ত ব্য	have shown the seperation in detection drawing from Non–DIFE Listed
	Firm (ACCORD) . Factory is suggested to redraft the drawings to enlisted Firm's letterhead.

পরিদর্শন Location–Store room at south side building–1. Large storage area is available at ground প্র্যবেষ্কন floor in factory building–1 without fire rated walls and door.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৬.১. কাৰ্যক্ৰম

कार्यकरा	Within 6 Months, Provide 2 hrs fire rated barrier with 1.5 hrs fire rated door for
কাশক্রম	storage area.
স্পারিশের	
<u> </u>	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	08-07-505/2
অগ্রগতির	Zio milione
<u>অবস্থা</u>	সংশোধিত
	On 23 May 2021: Factory have transferred the fabric godown to a different
<u> মন্তব্য</u>	construction outside the factory premises.
	construction outside the factory premises.

৭. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Location–At all floors. Emergency lighting is not provided for evacuation pathway.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back—up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-2022
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 23 May 2021: Emergency light back up is satisfactory for all production floors with minor mantainance suggested.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Location–At all staircase. Evacuation stairways are not provided emergency lighting.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	76-04-3033
সময়সীমা	24-04-4044
<u>অগ্রগতির</u>	চলমান
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	On 23 May 2021: Emergency light back up is missing at some points of the stair.

১. পর্ববেষ্ফণ

अस्य स्वयान प्राचित्राण	The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	%€-0B-2022
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 23 May 2021: Factory have Detection drawing from Non-DIFE Listed Firm (ACCORD). Factory is suggested to redraft the drawings to enlisted Firm's letterhead.

সনিদৰ্শন প্ৰদেশন প্ৰদ

১০.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm. 'সুপারি<u>শের</u> ভ**খ্যসূত্র** কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 08-05-2029 সমশ্বসীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা On 23 May 2021: Factory have installed sprinkler system and automatic alarm মন্তব্য system intrigrated with it.

পরিদর্শন All floors. Sufficient number detectors are not provided in the factory. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১. কাৰ্যক্ৰ	<u> শূ</u>
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্শক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মগুছ
চূডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	26-0P-≤055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 23 May 2021: Factory have installed sprinkler system and automatic alarm system intrigrated with it.

পরিদর্শন Factory has not provision of periodic checking of fire alarm, call point & detection পর্ববেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১২.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system
	periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	On 23 May 2021: Register for alarm and notification checking system is found
	satisfactory.
	· · · · ·

১৩. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Total, 23 nos. CO2 type and 29 nos. ABC type of extinguishers were provided & properly tagged, which were adequate for all floors but all fire extinguishers were refilling date expired which is not fulfill the requirement of RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম

	Defil the first strength of the strength of th
কাশক্রম	Refill the fire extinguisher and to keep the record for re filling & properly tagged.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	02-02-2290
সময়সীমা	02-02-2040
অগ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	
মন্তব্য	On 23 May 2021: Adequate numbers of fire extinguisgers of suitable type is found
	at the premises.
L	·

প্রিদর্শন _N	o dedicated fire pump is available for fire fighting.
ার্শবেষ্ফণ ''' চ্যাপ	
াইটেম	
<u>্যাটাগরি </u>	
৪.১. কার্যত্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	%€-0B-2022
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 23 May 2021: Factory have Fire Protection drawing from Non-DIFE Listed Firm (ACCORD) . Factory is suggested to redraft the drawings to enlisted Firm's

১৫. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১৫.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্তম Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার ৬ মাস
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা ^{০৪ – ০১ – ২ ০২ ৩}
অ গ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য On 23 May 2021: Dedicated fire pump with automatic changeover system is found installed.

১৬. পর্যবেষ্ণণ

letterhead.

পরিদর্শন The factory has not water tank at over head and under ground, So The water throw of পর্যবেষ্ণণ jet was not observed. Which do not meet the minimum requirement of RMG guideline. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৬.১. কাৰ্যক্ৰ	भ
কাৰ্যক্ৰম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বজ্ঞম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-05-2020
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 23 May 2021: Factory have adaquate pressure in the discharge head of fire pump.

রিদর্শন র্শবেষ্ষণ	ctory has not any water tank at overhead and under ground.
<u> সূপ্</u>	
াইটেম সমাক্রি	
য়াটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
	Well ow I b I I I I I I I I I I I I I I I I I
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.
<u>সু</u> পারিশের	Thenglithing operation as per Kind guideline.
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
<i>চুড়ান্ত</i>	_
সমশ্রসীমা সংশোধিত	
ग्या १७ गमयग्रीमा	%¢-0₽-₹0₹₹
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	
	On 23 May 2021: Factory have Fire Protection drawing from Non–DIFE Listed
মন্ত ব্য	Firm (ACCORD). Factory is suggested to redraft the drawings to enlisted Firm's letterhead.
	icticinicau.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Fa	ctory has not any water tank at overhead and under ground.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u> অগ্রাধিকার</u>	৬ মাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সম্যুসীমা	08-05-2020
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<u>মন্তব্য</u>	On 23 May 2021: Factory has dedicated underground reservior with adequate capacity.

৯. পর্ববেষ্কণ
পরিদর্শন The factory has not backup power supply for alarm call point, alarm & detection পর্ববেষ্ষণ system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাম্পুৰি
ক্যাটাগরি
১৯.১. কাৰ্বজ্ঞম
কাৰ্যজ্জম Power backup supply should be provided for fire alarm system. সুপারিশের
ভিখ্যসূত্র
কারখানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার ৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সম্ব্যসামা
সংশো ধিত সমশ্বসীমা
আ এগতির আবস্থা
মন্তব্য On 23 May 2021: IPS based power backup system is found at the factory.

সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড *স*মশ্র<u></u>भीभा সংশোধিত 7&-0P-5055 সমশ্বসীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা On 23 May 2021: Visual alarm and notification system is found installed at the মন্তব্য utility room.

২১. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন Invalid fire License was available at the factory (valid till 30th june-13) and without পর্ববেষ্কণ mention area.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Obtain fire license with mention covered area from issuing authority
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
<u> চূডান্ত</u>	_
<u> </u>	
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-<0<><
অগ্রগতির অগ্রগতির	
1 , , ,, , ,	সংশোধিত
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	On 23 May 2021: Valid fire liscence with full coverage is found during visit.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	e factory building approval document was not available on date of assessment.
ক্যাপ আইটেম ক্যাইপেরি	
ক্যাটাগরি ২২.১. কার্যক্রম	ম
	Obtain building approval from issuing authority
ত্থ্যসূত্র কার্থানার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমস্সীমা সংশোধিত	
সমশ্রসীমা অগ্রগতির	১৫-০৮-২০২২ সংশোধিত
। অবস্থা	On 23 May 2021: Building approval documents are found during visit.

পর্ববেষ্ণণ		
রিদর্শন শবেষ্কণ	ne factory has 1no's. 6.2 ton gas boiler without license.	
गुर्व		
াইটেম গাটাগরি		
. 		
৩.১. কাৰ্যত্ৰ	P ^M	
কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler license from the proper issuing authority.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<u> অগ্রাধিকার</u>	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সময়সীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	26-0P-≤0≤≤	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
<u> মন্তব্য</u>	On 23 May 2021: Factory have proper boiler with boiler liscence.	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ne factory has not boiler operator license.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
२ ৪.১. কার্য ক্র	্ষ
কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	\$&-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<u>মন্তব্য</u>	On 23 May 2021: Boiler operators are liscenced from appropriate authorities.

রিদর্শন 🕝	etary had not conducted fire drill regular hadis
শ্বেক্ষণ	ctory had not conducted fire drill regular basis.
্যাপ াইটেম	
।२(७४ ग्रा ढा शनि	
7191 II II	
৫.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	02-02-229
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 23 May 2021: Fire drill documents are found appropriately registered and conducted,