



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

|              |  |
|--------------|--|
| কারখানার নাম | উইন ওয়ার লিঃ  |
| ঠিকানা       | Sharifpur, Gasa, National University, Gazipur Sadar, Gazipur |
| কারখানার কোড | GZP365   |
| কালার কোড    |  |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| মূল্যায়নের ধরন: <b>বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন</b> | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - |
|---|-----------------------|

**১. পর্যবেক্ষণ**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ   | □ The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy □ One point frame earthing of generator instead of two □ No over current or earth fault protection provided □ No cover on the cable trench |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি |   |

**১.১. কার্যক্রম**

|                     |   |
|---------------------|---|
| কার্যক্রম           | □ Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Generator room. □ Provide over current and earth fault protection |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার          | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০  |
| অগ্রগতির অবস্থা     | চলমান   |
| মন্তব্য             | 09.05.2021: 1. Generator room was separated. 2. Generator was earthed one point only. 3. Circuitbreaker with high rating & fuse has been provided. 4. Cable trench was covered.   |

**২. পর্যবেক্ষণ**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | ☐ No instruction for first aid to electrical shock ☐ Connection without lug ☐ Body & door not earthed ☐ MCCB/MCB box broken/loose ☐ No clear & permanent mark on DB |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

### ২.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | ☐ Produce design for proper electrical wiring and cabling  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি   |
| মন্তব্য                | 09.05.2021: 1.No clear instruction for first aid. 2.Cables are connected without cable lug. 3. Loose connection was found. 4. Clear identification mark was not available. |

### ৩. পর্যবেক্ষণ

|                           |  |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | ☐ Undressed messy wiring/cables ☐ No/ empty earth bar/neutral bar ☐ Electrical part (live) exposed |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

### ৩.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | ☐ Replace undressed messy wiring/cables ☐ Properly solder cable ends  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি  |
| মন্তব্য                | 09.05.2021: 1. Undressed messy wiring was available. 2.Neutral bar was provided but dedicated neutral was not provided. |

### ৪. পর্যবেক্ষণ

|                           |   |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | <input type="checkbox"/> No lightning protection system |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ৪.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | <input type="checkbox"/> Provide appropriate Lightning protection system. <input type="checkbox"/> Provide air termination network |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ মাস  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি   |
| মন্তব্য                | 09.05.2021:LPS has been installed but air terminal was not enough & LPS has been installed without any design-drawing.             |