



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার,  
বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	শাবাব কেরিস্ক লি:
ঠিকানা	Bashil, Hazirbari, Bhaluka, Mymensingh-2240
কারখানার কোড	MYM004
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <b>অগ্নি মূল্যায়ন</b>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---	-----------------------

**১. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All doors in egress route The exit doors in the egress route are sliding & Shutter type doors and do not open in the direction of the travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

**১.১. কার্যক্রম**

কার্যক্রম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 12/02/2020 (CVV1) : Factory has taken action. Most of the shutter type doors have been replaced but in some places these shutter type doors have also been replaced. On 28/09/2020 (CVV2) : Factory has been removing work of sliding & Shutter type doors from all exit doors at egress route but sliding & Shutter type doors are found at some exits of the factory. Location: Utility building & Shed-03 On 15-12-2020 (CVV3) : Factory has been taken action. Most of the shutter type doors have been removed in the factory, During the visit time.

**২. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All doors in egress route The egress route exit doors are sliding, steel sewing & shutter type and there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 12/02/2020 (CVV1) : Factory has taken action. Most of the shutter type doors have been replaced but in some places these shutter type doors have also been replaced. On 28-09-2020 (CVV2) : Factory has been removing work of locking arrangements from all exit doors at egress route but Locking features are found at some exits of the factory. Location: Utility building, Shed-03 On 15-12-2020 (CVV3) : It has been found same as it was before. Locking features have been found in some places. Location: Utility building, Shed-03

#### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All stairs Handrail is not provided on both side of the staircase, only one side is provided.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 12/02/2020 (CVV1) : Factory has taken action. Handrail is provided on both side of the staircase in building 01 but both side handrail not provide of unility building. On 28-09-2020 (CVV2) : Handrails have been found only on one-side of stairway from ground floor to top floor at 2 storied utility building. On 15-12-2020 (CVV3) : It has been found same as it was before. Both side handrail are not found in utility building.

#### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All stairs ( Building-01 ) Sliding, steel sewing type doors are installed, which are without self closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing door. However self closing fire door installation process is ongoing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hours fire rated self closing door in all stair way encloses.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 12/02/2020 ( CVV1 ) : Factory has taken action. On 28-09-2020 ( CVV2 ) : 1 ) Fire rated side hinged swing type doors are are found at both exit from ground floor to 3th floor at 4 storied building □ ( Production building ) 2 ) The doors are found damaged and also with problematic enclosure. 3 ) Proper rating and certification documents of the doors are not found in the factory. On 15-12-2020 ( CVV3 ) : It has been found same as it was before. stair is separated by fire rated construction and installed fire door but not fuctional.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Stair-02 ( Building-01 ) Stair-02 is finished at ground floor beside fabrics store and finally discharge outside via without fire rated corridor where required fire separated corridor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for fire rated barrier for 2 hours fire rating separated corridor at ground floor or 1.5 hours fire rating door at store.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 12/02/2020 ( CVV1 ) : Factory has taken action. But Design drawing of can not provided by the factory personel. On 28-09-2020 ( CVV2 ) : Fire separation design drawing not found in the factory but The factory management has entered into an agreement with BD technology for fire safety work and degain & drawing are submitted to RCC-DIFE On 15-12-2020 ( CVV3 ) : It has been found same as it was before.

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Stair-02 ( Building-01 ) Stair-02 is finished at ground floor beside fabrics store and finally discharge outside via without fire rated corridor where required fire separated corridor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, All stairway to have direct access to outside of the factory building, which requires 2 hour fire rated construction at ground floor for fire separated corridor. Or 1.5 hours fire rating door at store.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 12/02/2020 ( CVV1 ) : Factory has taken action. Most of the Fire doors installed has been completed in the building 01. On 28-09-2020 ( CVV2 ) : 1 ) Fire rated side hinged swing type doors are are found at stair 2 ( Production building ) and not functional. 2 ) The doors are found damaged and also with problematic enclosure. 3 ) Proper rating and certification documents of the doors are not found in the factory. On 15-12-2020 ( CVV3 ) : It has been found same as it was before. Ground floor is separated by fire rated construction from fabrics store and finally discharge outside and installed fire door but not fuctional.

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Shed-03 Gray fabrics store is located at shed-03 adjacent with fabrics inspection area which is not fire separated.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 2 hrs fire rated barrier with 1.5 hrs fire rated door for storage area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 12/02/2020 (CVV1) : Factory has taken action. But Design drawing of can not provided by the factory persone. On 28-09-2020 (CVV2) : Fire separation design drawing not found in the factory but The factory management has entered into an agreement with BD technology for fire safety work and degain & drawing are submitted to RCC-DIFE On 15-12-2020 (CVV3) : It has been found same as it was before.

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Shed-03 Gray fabrics store is located at shed-03 adjacent with fabrics inspection area which is not fire separated.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide 2 hrs fire rated barrier with 1.5 hrs fire rated door for storage area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 12/02/2020 (CVV1) : Factory has taken action. On 28-09-2020 (CVV2) : The factory does not use fabric inspection area in the gray fabric store but As per approval design drawing the factory need to ensure adequate fire rated construction in required occupancies. On 15-12-2020 (CVV3) : It has been found same as it was before.

## ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has no provision of periodic checking of fire pump system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Periodically check fire pumps. Maintain record properly
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 12/02/2020 (CVV1) : Factory has taken action. On 28-09-2020 (CVV2) : Record of testing for fire pump system are found during inspection but fire pump is not dedicated fire pump. On 15-12-2020 (CVV3) : It has been found same as it was before.