



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|---|-----------------------------------|
| কারখানার নাম | ক্যাক কম্পাজিট লিট ইন্ডা: লি: |
| ঠিকানা | 12/13, Tetuibari, Sarabo, Gazipur |
| কারখানার কোড | GZP175 |
| কালার কোড | |
| মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - |
| ১. পর্যবেক্ষণ | |

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Horizontal extensions in South and West side have been found during visual inspection, which are not mentioned in the structural design drawing. The mismatched South portion extended up-to roof and West portion extended up to 2nd floor level respectively. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Building engineer to verify and produce calculations that columns and slab has sufficient capacity to support extended construction. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have taken action accordingly |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | On 2nd Dec-2020 Mismatch not found of horizontal extension with drawing On 18 th August 2021:No mismatch found with as built drawing. |

১.২. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Building engineer to check, collect information and produce accurate and complete as-built documentation. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have taken action accordingly |
| অগ্রাধিকার | |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | |

২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | As built column dimensions of the building are not matched with Structural drawings. Column (C1) dimension mentioned in the structural drawing did not match with the existing column (C1) dimension. (Column dimension, in document-18x18, as observed- (12x16)). Column Layout of structural drawing also do not match with the existing layout. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Building Engineer to survey as constructed building and prepare constructed layout accordingly. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have taken action accordingly |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | On 2nd Dec-2020 : Found As built Structural and Architectural drawing on site but it was not approval from DIFE. They also didn't submit any structural documents to DIFE. Mismatch not found on column size. Found C1 column as per design. On 18 th August 2021: All design drawing found on site. |

২.২. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Update calculations showing the structural adequacy of the building structure taking into account the factory design imposed loading and the as built structure. Prepare controlled loading plans for all floors designating where storage can be placed and cannot be placed. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have taken action accordingly |
| অগ্রাধিকার | |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | |

৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Dampness was observed on wall. Source of dampness is ingress of rainwater from outside. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Remedial action to be undertaken to prevent the seepage of water from pipes and other sources. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have taken action accordingly |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | On 2nd Dec-2020 : Dampness were observed on wall of stair-2 and toilet zone portion at different floor level. Also, dampness found on ceiling of 2nd floor roof slab. Paint work on progress. On 18 th August 2021:Dampness found in some places. |

৩.২. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Continue to monitor for dampness on an on-going basis. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have taken action accordingly and we will continue our monitoring work on an on-going basis |
| অগ্রাধিকার | |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |