

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	মাহিদ এক্সপো ইন্ট টেক্স
ঠিকানা	Nowpara, Madhabdi, Narsingdi
কারখানার কোড	NRS006
কালার কোড	

ল্যায়নের ধর	ণ: অমি মূল্যান্ত্রন পর্যবেষ্ফাণের জারিখ:
. পৰ্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	esting and record of fire-fighting equipment
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কার্যক্রম সুপারিশের তখ্যসূত্র	All the firefighting equipment need to be tested with proper documents.
কার্থানার কার্বক্রম	
্ অগ্রাপিকার চুড়ান্ত সময়সীমা	ৰ প্ৰয়োগ্য ন্য
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2940
অগ্রগতির অবস্থা	생후 원제에 (기계 기계 기
<u> মন্তব্য</u>	05.08.21– <b>Testing and record of fire fighting equipment is not found in the factory during the visit</b> .

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	inimum width of marked aisles
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	7
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have sufficient number & width (0.9m) of marked aisles at all floors.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রশোজ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	05.08.21 – Aisles mark is not found in the whole factory premises.

৩. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	otal width of aisles
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম্
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have sufficient total width of marked aisles (5mm per occupant) at all floor of the building -1.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-05-2590
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
<u> মন্তব্য</u>	05.08.21 – Aisles marking is not found in the whole factory premises.

পরিদর্শন Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of প্রবিষ্ঠণ storage area
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

#### ৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম Lights in storage area needed to be installed with protective covers and conduits. সুপারিশের <u>ভূঁখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 02-02-2290 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য 05.08.21- Lights are not covered by protective covers and conduits. .

#### ৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Management of combustibles in storage area
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কাৰ্যক্ৰম

	Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with
কাৰ্ <u>থ</u> ক্ৰম	no air–conditioning duct shall be minimum 2.9 m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the
	ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের	
<u>তখ্যসূত্র</u>	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	02-02-2090
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হর্যনি
অবস্থা	
মন্তব্য	05.08.21 – Combustibles has been found in open spaces and not managed by good
المهما	housekeeping in ground floor store room as well as in production shed.

পরিদর্শন <sub>স</sub>	ype of exit doors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কার্যক্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
চুডান্ত	ৰ প্ৰযোগ্য নয় –
সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা	02-02-2990
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
<u>মন্তব্য</u>	05.08.21- Non-rated inward swinging type steel door with locking features are found in the exit connecting to staircase of all floors of building.

রিদর্শন 🗽	
ব্ৰেক্ষণ	sibility and uniformity of exit signs
্যাপ 1াইটেম	
গাইডেশ গ্রাটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Ensure adequate exit signs in all floors so that it is visible from all positions
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ <u>র</u> ক্রম্খানার	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুমনি
<u>মন্তব্য</u>	05.08.21– exit sign is not provided anywhere in the factory. Ther were only 2 which was not operational.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ A	vailability of ¢As Built Drawing¢ with machine layout and escape route
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰয়	F
কাৰ্যক্ৰম সুপাৰিশেৰ	Needs to have as built drawing with proper dimensions showing means of escape.
ভিখ্যসূত্র কার্খানার	
কার্শক্রম অগ্রাধিকার চুড়ান্ত	৬ সপ্তাহ
সম্বসীমা সংশোধিত	
সম্যুসীমা অগ্রগতির	১৫-০৮-২০২২ শুৰু হুৰ্মনি
অবস্থা মন্তব্য	05.08.21– As-built drawing with machine layout is not found in the factory during the visit.

(বেষ্কণ <sup>v c</sup>	lidity and full area coverage of fire license
াপ	
ইটেম	
াটাগরি	
১. কাৰ্যক্ৰ	1
<u> যাৰ্থক্ৰম</u>	Factory needs to have valid fire license covering the full occupied area.
<u>বু</u> পারিশের	
<u>জ্থ্যসূত্র</u>	
<u> </u>	
চাৰ্যক্ৰম	
<u> শগ্রা</u> ধিকার	৬ মস্তাহ
হুডান্ড	
	_
าครุกเคเ	
	\$¢-0b-₹0₹₹
<u> </u>	
াংশোধিত নিশ্বসীমা	
ণংশোধিত নমশ্রসীমা	শুক হুখনি
স্মর্সীমা সংশোধিত সমর্সীমা অগ্রগতির অবস্থা নম্ভব্য	শুৰু হ্যনি 05.08.21– Fire license is not found in the factory during the visit.

शर्वावश्वका	
ক্যাপ আইটেম	
আখ্ডেন ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যক্ৰম	
100 1117	
কাৰ্যজ্জম Factory safety Manager/Director needs to arrange fire safety training for the workers of the factory from proper authority time to time.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ	
চূড়ান্ত সমর্মীমা	
সংশো <del>ধিত</del> সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য 05.08.21– No document was found during the visit.	

দৰ্শন বেষ্কণ Cc	anductivity and record of fire drill
প	
ইটেম টাগরি	
.১. কাৰ্যজ	71
<u> </u>	Ensure adequate numbers of fire drills under the Fire Safety Plan.
পাৰিশেৰ	
<u>তথ্যসূত্র</u>	
<u> গ্রুখানার</u>	
<u> </u>	
<u>শ্র্যাখিকার</u>	৬ সপ্তাহ
ড়ান্ত মিশ্রসীমা	
াংশোধিত	\$€-0B-₹0₹₹
<u> মিশ্বসী</u> মা	
াম্যুসীমা মগ্রগতির মুবুখা	শুরু হুর্যনি

রিদর্শন বিবেষ্কণ	andrail on both sides of stairways
ন্যাপ নাইটেম	
গাহডেশ গ্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory need to provide handrail on both sides of each stairways
সুপারিশের তখ্যসূত্র	. according to provide management and according to the managem
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	2.6-0.β-≤0.5≤
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	05.08.21- Handrails are not provided on both sides of stairways.

পরিদর্শন Adequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes
THAT
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১৩.১. কা <del>ৰ্বজ</del> ম
কাৰ্যজ্জ Factory needs to be installed with adequate illuminated emergency lighting in floors, exits & stairs. (Escape route).
সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত সম্যুসীমা
অগ্রগতিব অবস্থা শুক হব্ননি
সন্তব্য

পরিদর্শন Emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm & পর্যবেষ্ণন detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

#### ১৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory need to emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm & detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	76-04-3033
সমশ্রসীমা	24-08-4044
অগ্রগতির	শুৰু হৰ্মনি
অবস্থা	\(\text{\sigma}\) \(\si
মন্তব্য	05.08.21– Emergency backup power is not available in the factory.

#### ১৫. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন Emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm & পর্যবেষ্কণ detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)
ক্যাপ

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

#### ১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Factory need to have emergency backup power for critical fire safety system with sufficient capacity & arrangement according to NTPA Guideline.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	% - o
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হৰ্মনি
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	05.08.21– Emergency backup power is not available in the factory.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ailability of fire department pre–plan	
ক্যাপ শাইটেম ক্যাটাগরি		
১৬.১. কাৰ্যক্ৰ	্ম	
সুপারিশের	Fire department pre-plan needs to be developed.	
ভ্খ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত সমর্মীমা	৬ মাস	
সংশোধিত সময়সীমা	08-07-505@	
অবস্থা	শুৰু হ্ৰনি	
<u>মন্তব্য</u>	05.08.21– Fire department pre plan is not available in the factory.	

১৭. পর্ববেষ্ডণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	otal width of stair	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১৭.১. কার্য	⇒घ	
কাৰ্যক্ৰম	Single escape is permitted for 30 persons and less than three story building. But the building is 5-story RCC building. So minimum two numbers of stair required.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র	f	
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার চুড়ান্ড	ৰ ৬ মাস	7
সমরসীমা সংশোধিত	•	$\  \cdot \ $
সম্বসীমা অগ্রগতির		$\left  \cdot \right $
অবস্থা	শুৰু হৰ্ষনি 05.08.21- During the visit, only one stair is found which connects to all floors of	$\frac{1}{1}$
<u> মন্তব্য</u>	building.	

পরিদর্শন <sub>Mi</sub> পর্শবেষ্কণ	inimum width and height of exit door
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
১৮.১. কাৰ্যত্ৰ	চম
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have minimum width of exit 0.90m as per RMG guideline.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কারখানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	05.08.21– Exit doors width for each floor of building is less than 0.90m.

. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন To	otal width of exits except final exits
ক্যাপ আইটেম	
না২ডেশ ক্যাটাগরি	
১৯.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to have sufficient total width of exit (4mm per occupant) at all floors of the building as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-205@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	05.08.21- Factory has not taken any step to construct one more exit as per requirement.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ	imit of maximum travel distance	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
২০.১. কার্যত্র	্বা কম	
কাৰ্যক্ৰম	Factory need to construct New exit to maintained the limit of 60 m at any places.	П
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	৬ মাস	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত   সমশ্ৰসীমা	08-02-404@	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
মন্তব্য	05.08.21- No action has been taken.	

,	
<u>১. পর্ববেষ্ণণ</u>	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	re separation of final exit routes
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
ן אווייוטונאן	
২১.১. কাৰ্যত	চম
কাৰ্শক্ৰম	Final exit–1&3 needs to ensure fire protected for 2 hours rated construction & 1.5 hours rated opening for fabric store for safely outside and discharge of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
<u> মন্তব্য</u>	05.08.21– Factory has not taken any step to protect shed and building which are not separated by fire rated barrier.

পরিদর্শন পর্যবেষ্ফণ	re separation of storage area	
ক্যাপ আই্টেম্		
ক্যাটাগরি		
২২.১. কার্যত্র	ম	
কাৰ্শক্ৰম	Storage area needs to be protected with 2 hours rated construction & 1.5 hours rated opening or doors.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	৬ গাস	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	08-07-505@	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি	
<u> মন্তব্য</u>	05.08.21- Storage are still not separated by fire rated barrier.	

পর্যবেষ্কণ	
রিদর্শন র্শবেষ্কণ	re separation of boiler, generator, sub-station and chemical room
<u>্</u> যাপ	
<u> ৷</u>	
য়াটাগরি	
৩.১. কার্যত্র	<b>ब्र</b>
	Generator room needs to be fire separated with 2 hours fire rated enclosure and
কাৰ্যক্ৰম	1.5 hours rated opening having direct access from outside. Sub-station room needs to be fire separated with 1 hours fire rated enclosure and 45 min rated
	opening having direct access from outside.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	Boiler is removed from the factory. Chemical room is not found in the factory during visit. Generator and sub-station are just beside of the production area without fire protection.

পরিদর্শন   পর্ববেষ্ফণ	re and smoke protection of staircases
ক্যাপ	
আইটেম 	
ক্যাটাগার	
২৪.১. কাৰ্যত্ৰ	্ব্য
- 160 VI	Stairs need to be protected with 2 hours fire rated and smoke proof enclosure, also
কাৰ্যক্ৰম	having 1.5 hours rated opening or door and provide a protected route from all though the stairway to the final exits.
<u>সুপারিশের</u>	Though the stall way to the final exits.
ভখ্যসূত্র ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	08-0%-2039
সম্প্রসামা	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি

05.08.21-Staircase is not protected by fire rated opening from working area. Steel

doors are still found in every floor connecting with staircase.

#### ২৫. পর্যবেষ্ণণ ্যান্থশ<sup>া</sup>গ পূৰ্যবেষ্ক্ৰণ ক্যাপ আই(উম ক্যাটাগরি ২৫.১. কাৰ্যক্ৰম Factory needs to installed with centralized automatic detection system with proper কাৰ্যক্ৰম sitting arrangement according to NTPA guideline. সুপারিশের ত্তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত @505-60-80 সমশ্রসীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য 05.08.21- Centralized Fire Alarm and Detection system is not installed.

#### ২৬. পর্যবেষ্ণণ

অবস্থা

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	stallation of fire alarm system and call point
ক্যাপ্	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগার	
২৬.১. কার্যত	চম
   কাৰ্যক্ৰম	The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building.
সুপারিশের	
ভূখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	্ড মাস
চুডান্ড	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	08-0%-2020
সম্যুসীমা	
অগ্রগতির	শুৰু হুবুনি
অবস্থা	25 20 24 Controlled Fire Alama and Datastian austanais austin I. II. I
মন্তব্য	05.08.21– Centralized Fire Alarm and Detection system is not installed .

পৰ্যবেষ্ণণ	
রিদর্শন বিবেষ্কণ	vailability of control panel for automatic fire detection and alarm system
ন্যাপ 💮	
মাইটেম গ্যাটাগরি	
•	
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to be installed with control panel for centralized automatic smoke detection & fire alarm system according to NTPA Guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-205@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুৰ্যনি
<u>মন্তব্য</u>	05.08.21- Centralized Fire Alarm and Detection system is not installed.

ারিদর্শন 1র্শবেষ্ফণ	railability of standpipe system
চাপ <u>্</u>	
শাইটেম গ্যাটাগরি	
глогин	
৮.১. কার্যক্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory need to Install 100mm dia of standpipe system in the building.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র ক্যান্থ্যনার	
কার্থানার  কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	05.08.21- Standard standpipe system is not installed in the factory.

১. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	quate number of hoses
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২৯.১. কাৰ্যক্ৰম	
্ৰিমক্ৰম M	actory needs to install 1 riser per 1000 m2 of floor area and 38 mm dia of hoses ith variable nozzle.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার ৬	মাস
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	3-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	রু হ্রাল
মন্তব্য 05	5.08.21- Standard standpipe system is not installed in the factory.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	aximum throw of hose pressure at the highest point
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
জ্যাভাগান্ ৩০.১. কার্যত্র	<i>₽</i> ₩
কাৰ্যক্ৰম	Factory need to ensure the minimum pressure for standpipes supplying a 50mm or larger hose shall be at least 300 kPa and standpipe supplying first aid hose (38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 kPa.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	·
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রালি
<u>মন্তব্য</u>	05.08.21- Standard standpipe system is not installed in the factory.

রিদর্শন   শ্বেষ্ডণ	vailability of Siamese connection for fire department
ля	
াইটে <b>ন</b>	
<u> গ্রাটাগরি</u>	
১.১. কার্যত্র	ম
9.9. 1114	
কাৰ্শক্ৰম	Factor needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সম্বসীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অনুমান	শুৰু হ্ৰ্যনি
অবস্থা	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power
ক্যাপ আইটেম	
ভং.১. কা	ৰ্যক্ৰম

#### Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient কাৰ্যক্ৰম capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 08-07-505@ সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা 05.08.21- Dedicated fire pump is not found in the factory. মন্তব্য

৩৩. প্রবিষ্ফ্রণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্যন
ক্যাপ আইটেম ক্যানগরি

	Factory needs to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure
কাৰ্যক্ৰম	to feed fire-fighting equipment and at least 1900 ltr x 75 min=142500 liters water storage tank.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> ূখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u> অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
<u>শ্ব্</u>	05.08.21–factory doesn't have required water storage capacity.