

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	সুইস স্কিপলি ক্যাশন (বিডি) লি:
ঠিকানা	Gakul Nagar, Narayanpur, Raipura, Narsingdi-1630
কারখানার কোড	NRS009
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ণণের তারিশ: ১৯–০৪–২০২
. পর্যবেষ্কণ	
14(42)	ith machine layout & escape route
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কার্শক্রম	
dimensions showing means of	uilt drawing (Including machine layout) with proper escape.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
আ্থাধিকার ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ত	
স্টারসীমা — সংশোধিত্ত ১৫-০৮-২০২২ সমরসীমা	
<b>অগ্রগতির</b> <b>অবস্থা</b>	
মন্তব্য 19-04-2022: As Built Drawing during the visit.	with machine layout & escape route is not found

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ A১	vailability of fire department pre-plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have a proper pre-plan for fire service & civil department.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
মন্তব্য	19-04-2022: Fire department pre-plan is not found in the factory during the visit.

### ৩. পর্যবেষ্ফণ শান্বদশন | পর্যবেষ্কন | Fire safety training from BGMEA or Fire service & Civil Defense or others ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Fire manager/Director need to have safety training from proper authority & worker কাৰ্যক্ৰম of the factory should as far as possible be trained for use fire extinguisher সুপারিশের ভঁখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত \$&-0B-₹0₹₹ সমশ্বসীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা 19-04-2022: Factory has not arrange any safety training from any authority. মন্তব্য

পরিদর্শন	conductivity and record of fire drill
পর্ববেষ্কণ ু ক্যাপ আইটেম	
ক্যা <b>টা</b> গরি	
৪.১. কার্যক্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Fire drill shall be conducted quarterly (4 times a year) under the Fire Safety Plan. A record of such drills shall be kept in writing for at least 3 years for the inspection of fire brigade whenever called for.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	1
অগ্রাধিকা	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ড   সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হর্মনি
<u>মন্তব্য</u>	19-04-2022: Fire drill document is not found during the visit.

. পর্ববেষ্ডণ	
পরিদর্শন    পর্ববেষ্ফণ	esting and record of fire-fighting equipment
ক্যাপ আইটেম	
না২(ড্রু ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory need to have proper testing plan & record of fire safety equipment.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র কার্খানার	1
কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ	ব্ব প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	02-02-2940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
মন্তব্য	19-04-2022: Testing and record of fire-fighting equipment are not found in the factory during the visit.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Type of exit doors
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাভাগাৰ	

সুপানিশেন তখ্যসূত্র  কারখানার কার্যক্রম  অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ  চূড়ান্ত সমর্যসীমা  সংশোধিত সমর্যসীমা  অগ্রাতির অব্যাধ		•
ভূপাসূত্ৰ কার্থানার কার্যক্রম জ্ঞাধিকার ৬ সপ্তাহ  চূড়ান্ত সমর্মীমা সংশোধিত সমর্মীমা জ্ঞাতির জ্বস্থা  19-04-2022: None rated steel sliding door and glass swing door is used in the exit		rated doors with self-closing mechanisms so that the staircase remains free from smoke and it needs to be opened in the direction of travel as well as the lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.
ভূপাসুত্র কার্থানার কার্যক্রম জ্ঞাধিকার ৬ সপ্তাহ  চূড়ান্ত সমর্যসীমা সংশোধিত সমর্যসীমা জ্ঞাতির জ্বর্য  19-04-2022: None rated steel sliding door and glass swing door is used in the exit	সুপারিশের	
কাৰ্যক্ষ  অগ্ৰাধিকাৰ ৬ সপ্তাহ  চূড়ান্ত সমশ্ৰসীমা  সংশোধিত সমশ্ৰসীমা  অগ্ৰাভিৰ অবস্থা  19-04-2022: None rated steel sliding door and glass swing door is used in the exit	1_5\	
ভূজান্ত সম্প্রমীমা ন্মান্ত মান্ত্রমীমা ত্রিক ভ্রমনি ভ্রমন্ত্র বিশ্ব বিশ	কার্থানার	
চূড়ান্ত সমশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অঞ্জাতির অবস্থা  19-04-2022: None rated steel sliding door and glass swing door is used in the exit	কাৰ্যক্ৰম	
সম্প্রমীমা   ত্রিক্ত ক্রেন্সির বিশ্ব ক্রিক্ত ক্রেন্সির বিশ্ব ক্রেন্সির ক্	<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
সম্বাদীমা <sup>১৫-০৮-২০২২</sup> অ <b>গ্রাগতির</b> অবস্থা  19-04-2022: None rated steel sliding door and glass swing door is used in the exit	চুডান্ত	
সম্বাদীমা <sup>১৫-০৮-২০২২</sup> অ <b>গ্রাগতির</b> অবস্থা  19-04-2022: None rated steel sliding door and glass swing door is used in the exit	<u> </u>	
সমস্যমা তি ক্ষাণ্ডিৰ অঞ্জিতিৰ অবস্থা তি ক্ষাণ্ডিৰ বিশ্ব হালি তি কিছিল বিশ্ব হালি বিশ্ব	সংশোধিত	
জবস্থা  19-04-2022: None rated steel sliding door and glass swing door is used in the exit	সমশ্রসীমা	3\( - \cdot \tau - \cdot \cd
প্রথা । 19-04-2022: None rated steel sliding door and glass swing door is used in the exit	অগ্রগতির	ক্ষর ক্যানি
IAIRACII I	অবস্থা_	전환 본체에 
	মন্তব্য	19-04-2022: None rated steel sliding door and glass swing door is used in the exit of connecting to staircase in each floor level.

# সংখুক্তিসমূহ (১)



পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Minimum width and height of exit door
ক্যাপ	
পাহ(৬৸   ক্যাটাগরি	i

কাৰ্যক্ৰম	Minimum width of door shall be at least 0.9m & height shall be 2m.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	76-0P-5055
সময়সীমা	26-08-4044
অগ্রগতির	শুৰু হ্ৰ্যনি
অবস্থা	
ਪੁਲਤਾ	19-04-2022: Minimum exit width is found 0.84 m, which is located at east-south
<b>মন্ত</b> ব্য	side on pre-fabricated shed at ground floor.

# সংযুক্তিসমূহ (১)



পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Minimum width of marked aisles
ক্যাপ আইন্টেম	
ক্যা <b>টা</b> গরি	

কাশক্রম	Factory needs to have sufficient number & width (0.9m) of marked aisles at all working floor.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
সমর্মীমা	
সংশোধিত	07-07-7940
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	শুরু হর্ননি
অবস্থা	1917 × 977 C
মন্তব্য	19-04-2022: No aisles mark found in production floor.

# সংশুক্তিসমূহ (১)



# ১. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষ্যণ	
ক্যাপ	1
শাইটেম	
ক্যাটাগরি	

# ১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to ensure minimum clear width of stair 0.90 m.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	08-0%-2039
সময়সীমা	
অগ্রগতির	শুৰু হৰ্মনি
<u> শবস্থ।</u>	
মন্তব্য	North middle side internal steel stair-2 clear width was found 0.78 m.

# ১০. পর্যবেষ্ণন পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন পর্যবেষ্ণন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

### ১০.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Factory need to provide handrail on both sides of each stairways. |সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 26-0P-5055 সমশ্রসীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা Bothside handrails are not provided in the stair. মন্তব্য

সংখুক্তিসমূহ (১)



পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Fire separation of final exit routes
ক্যাপ আইটেয়	
সাইডেশ ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	The final exit $03$ need to be protected by 4 hours fire rated construction with 2 hours fire rated doors or openings from the generator room and need to have the protected route till to reach safe refuse area
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	19-04-2022: The final exit $03$ need to be protected by 4 hours fire rated construction with 2 hours fire rated doors or openings from the generator room and need to have the protected route till to reach safe refuse area

# সংখুক্তিসমূহ (১)



পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	eparation of storage area
ক্যাপ	
আখ্ডেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Storage area needs to be protected with 2 hours rated construction & 1.5 hours rated opening or doors.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-205/3
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্তব্য	19-04-2022: Storage area is not separated from the production area.

# সংযুক্তিসমূহ (১)



পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Fire separation of boiler, generator, sub-station and chemical room
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

I	Generator room needs to be fire separated with 4 hours fire rated enclosure and 2
কাৰ্যক্ৰম	hours rated opening having direct access from outside.
	nours rated opening naving direct access from outside.
সুপারিশের	
ভিখ্য <u>সূত্</u> ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	08-0%-303/9
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
	প্ৰেৰু হ্বান
শবস্থা	
মন্তব্য	19-04-2022: Generator room is not separated from the production area.
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি 19-04-2022: Generator room is not separated from the production area.

# সংখুক্তিসমূহ (১)



পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Fire and smoke protection of staircases
ক্যাপ	
আহডেম   ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	The entire exits connecting to the staircases (3 numbers staircase) need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and opening (2 hour rated enclosure and 1.5 hour rated door) and provide a protected route from all though the stairway to the final exits.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির	শুৰু হৰ্যনি
অবস্থা	1911/ドットン
মন্তব্য	19-04-2022: Staircase is not proted from the production area.

# সংখুক্তিসমূহ (১)



পরিদর্শন Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of পর্যবেষ্কণ storage area ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

# ১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Lights in storage area needed to be installed with protective covers and conduits
সুপারিশের	
<u>ভূ</u> খ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	07-07-7990
[ મનગ્રમાના	00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হর্ননি
অবস্থা	19   × 24   C
মন্তব্য	19-04-2022: Light without cover is found in the storage area.

# সংযুক্তিসমূহ (১)



পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Management of combustibles in storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9 m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack.
সপারিশের	
ভিখ্যসত্ৰ	
<u> </u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত	
সম্মানীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হৰ্যনি
অবস্থা	
মন্তব্য	19-04-2022: Combustibles are not managed with proper housekeeping.

# সংযুক্তিসমূহ (১)



পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	dequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes	7
ক্যাপ আইটেম		
্বিগাড়াগার  ১৭.১. কার্যত্র	P21	
कार्यक्रा	Factory needs to be installed with adequate illuminated emergency lighting in	

I 4 D I ≺ I (N X X I	Factory needs to be installed with adequate illuminated emergency lighting in
সুপারিশের	floors, exits & stairs.(Escape route).
ত্থ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	\$€-0b-2022
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
মন্তব্য	19-04-2022: Emergency lights are not found in the factory.

# ১৮. পর্যবেক্ষণ পরিদর্শন Emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm & পর্যবেক্ষণ detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.) ক্যাপ থাইটেম ক্যাটাগরি

৮.১. কাৰ্যক্ৰম	
	Factory need to emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm & detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-2022
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
<u> মন্তব্য</u>	19-04-2022: No emergency backup power is found during the visit.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Visibility and uniformity of exit signs
ক্যাপ	
শাহ(७भ   ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	(a) The color and design of lettering, arrows and other symbols on exit signs shall be in high contrast with their background. (b) The source of illumination, contrast, intensity and luminance needs to be at least 50 lux, 0.5, 5.0 foot candles and 0.2 cd/m2 respectively.
সপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ত	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	02-02-229
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হ্ৰ্যনি
অবস্থা	
মন্তব্য	19-04-2022: Illuminated exit sign is not found during the visit.

# সংযুক্তিসমূহ (১)



পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Adequacy of centralized fire detection system
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

	Factory poods to install controllined and automatic fire detection 9 alarm system on
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA
	Guideline
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	08-07-303@
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হর্যনি
অবস্থা	
ਹਲਤਾ	19-04-2022: Centralized fire alarm and detection system is not installed yet in the
<u>মন্তব্য</u>	factory.

# ২১. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Installation of fire alarm system and call point
ক্যাপ	
আই(টম্	
ক্যাটাগরি	

# ২১.১. কাৰ্যক্ৰম

The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building.
৬ মাস
-
08-01-2029
শুৰু হয়নি
19-04-2022: Centralized fire alarm and detection system is not installed yet in the factory.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Availability of control panel for automatic fire detection and alarm system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### 

detection & fire alarm system according to NTPA Guideline.

সুপারিশের
তখ্যসূত্র
কারশানার
কার্যক্রম
অগ্রাধিকার ৬ মাস
চূড়ান্ত
সমরসীমা
সংশোধিত
সমরসীমা
অগ্রাতির
অবস্থা

19-04-2022: Centralized fire alarm and detection system is not installed yet in the

### ২৩. পর্ববেষ্ণণ

factory.

পরিদর্শন পর্যবেষ্ষ্যণ Availability of standpipe system	
<u>ক্যাপ্</u>	
আহতেম ক্যাট্রাগরি	

### ২৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install proper standpipe system having at least 75mm dia of standpipe. First aid hose system (38 mm nominal) shall be provided (Ref. Fire Service Standard # 9) in addition to Fire Aid Fire Fighting Appliances in existing high rise NTPA (20 m) buildings. In addition 50 mm or larger hose connection facility shall be provided.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্তব্য	19-04-2022: Standpipe system is not installed yet in the factory.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	dequate number of hoses
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি ২৪.১. কার্যত	<i>P2</i> 1
	T I
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install 1 riser per 1000 m2 of floor area and 38 mm diameter fabric hoses with variable nozzle.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চূডান্ত সম্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
<u> মন্তব্য</u>	19-04-2022: Standpipe system is not installed yet in the factory.
_	

২৫. পর্ববেষ্ণ	f and the second se
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Maximum throw of hose pressure at the highest point
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
२ <b>६.১.</b> কার্থ	<u>ক্ষ</u>
কাৰ্যক্ৰম	Factory need to ensure the minimum pressure for standpipes supplying a 50mm or larger hose shall be at least 300 kpa and standpipe supplying first aid hose (38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 kpa.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	1
কারখানা কার্যক্রম	व
I <del></del>	ৰ ৬ মাস
চুড়ান্ড সময়সীমা	. –
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
<u>মন্তব্য</u>	19-04-2022: Standpipe system is not installed yet in the factory.

পরিদর্শন    পর্ববেষ্ষণ	vailability of Siamese connection for fire department
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২৬.১. কার্য	<u>জুম</u>
কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	f
কাৰ্যক্ৰম	3 2 707
অগ্রাধিকার   চুড়ান্ত	1 9 117
। তুজাঙ   সময়সীমা	_
<u>সংশোধিত</u>	
সময়সীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির	শুরু হয়নি
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	19-04-2022: Siamese connection for fire department is not availabale in the
11 "	factory.

পূর্ববেষ্কণ	
ৰ্ববেষ্ফণ Av	ailability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power
गृश्	
াইটেম গাটাগরি	
ภเดเลเษ	
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient
	capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
<u> চুডান্ড</u>	
সুত্ৰাভ সময়সীমা	-
ગુબ ગુગાબા	
2000000	08-07-505@
সংশোধিত সমশ্বসীমা	
	শুরু হুর্যনি

পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	Water capacity for fire-fighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	Ì

# ২৮.১. কাৰ্শজন

কাৰ্যক্ৰম	Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire-fighting equipment and at least 1900ltr x 75min=142500 liters water storage tank.
সুপারিশের	
<u>তি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	08-0%-203@
সমশ্রসীমা	00-00-4049
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হর্যনি
অবস্থা	1916 2 40
মন্তব্য	19-04-2022: Water storage capacity for fire fighting is not found in the factory.