

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	সুইস স্কিপলি ফ্যাশন (বিডি) লি:
ঠিকানা	Gakul Nagar, Narayanpur, Raipura, Narsingdi-1630
কারখানার কোড	NRS009
কালার কোড	

~	া: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:	79-08-505
১. পর্ববেষ্ষণ			
পরিদর্শন D পর্ববেষ্কণ D ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	etailed Engineering Assessment		
১.১. কাৰ্যক্ৰঃ	न		
কাৰ্যক্ৰম	Detail Engineering Assessment (DEA the structures.	should be carried out to check ade	quacy of
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্বক্রম			
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ		
চুডান্ড সময়সীমা	-		
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0P-3033		
অগ্রগতির অবস্থা	D लमान		
মন্তব্য	19-Apr-2022: CCVV Retrofitting has	not been started yet.	
Participation of the state of t	WEST CONTROL OF THE PARTY OF TH		

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Intensity of floor loading
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	Ì

২.১. কাৰ্যক্ৰম

	Other than Ground Floor, all areas of storage loading is to be limited to 40 psf (2
	KN/m2).
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	অবিলয়ে
চুডান্ড	
সমর্মীমা	
সংশোধিত	02-02-2290
[મુખ્યમાં મા	0 3 - 0 3 - 3 O 1 O
অগ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	
মন্তব্য	19-Apr-2022: CCVV No storage has been found during the onsite visit.

সংযুক্তিসমূহ (১)



পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Efflorescence / Dampness
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Efflorescence / Dampness is some brick walls were noticed in some places of the building.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	
সম্মর্সীমা	
সংশোধিত	%6-0 P-3 0 3 3
সমশ্রসীমা	2V - 0 B - 2 0 2 4
অগ্রগতির	শুরু হর্ননি
অবস্থা	191ドタ *FC/
মন্তব্য	19-Apr-2022: CCVV Dampness has been observed on several areas.

সংখুক্তিসমূহ (৪)







	_
পরিদর্শন Horizontal and vertical extension	
भर्यत्वस्व Horizontal and vertical extension	
ক্যাপ	1
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
·	_
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
	\equiv
No further construction is to be carried out on this building until approval of DEA i	S
given.	
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	╗
চুড়ান্ত	
प्रभारतमा -	
সংশোধিত	╗
সম্মানী	
অগ্রগতির	╗
অবস্থা	
মন্তব্য 19-Apr-2022: CCVV No further construction has been observed.	\neg
	

ধ. পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	istress in primary structural elements	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৫.১. কাৰ্যক্রফ	ম	
কাৰ্শক্ৰম	The owner or user of the building should be vigiland about development of any distress, particularly in primary structural elements of the building. If cracks appear, propagate or widen, detailed assessment and adoption of remedial measures may become necessary.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
চুডান্ড	থুবোজ্য ন্য	
স্থ্যসীমা সংশোধিত সম্যুসীমা	02-02-2590	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	19-Apr-2022: CCVV No distess in primary structural elements has been observed.	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Maintenance of the building
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কার্	শ্ৰুষ

	Under the guidance of a qualified structural engineer address all areas of needed maintenance by correcting the concerned issues. Also, a maintenance program should be developed, which will help to address the areas need maintenance at times and repair them as soon as possible.
সপারিশের	
<u>ত</u> িখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য ন্য
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্র্যনি
মন্তব্য	19-Apr-2022: CCVV No maintenance program has been initiated in the factory.

৭. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Cracks in stair wall have been found.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Engage a qualified structural engineer to investigate the type and extent of the cracks and take proper remediation according the investigation report. Also conitinue to monitor for cracks. If new cracks appear or existing cracks propagate, extend or widen take immediate action according to the suggestions of qualified structural engineer.
সপারিশের	
<u>ভ</u> িখাসত্র	
, q	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	২ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সমরসীমা	\$b-09-2022
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্যানি
মন্তব্য	19-Apr-2022: CCVV Several crack on walls have been observed.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Rust has been observed on steel members.
ক্যাপ	
আহডেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Rust should be removed and protective coating should be applied. A maintenace program has to be initiated to remove the rust & re-paint the steel members.
সুপারিশের	
ভি খ্য সত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	২ সপ্তাহ
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	\$b-09-2022
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হুৰ্যনি
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	19-Apr-2022: CCVV Rust has been observed on steel sheet of the roof and steel
	stair of chilakotha.