

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	খোন্দকার ক্যাশনস লিঃ
ঠিকানা	8, Dagerchala, National University, Gazipur-1704, .
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 185
কালার কোড	

ারনের ধরণ: অগ্নি মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
পর্যবেষ্কণ	
ৰিদৰ্শন Obstruction in means of escape	
ন্যাপ মাইটেম ন্যাটাপরি	
.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Factory need to remove all temporary obstr	uction from all means of escape.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সমশ্যসীমা	
সংশোধিত সমশ্যমীমা	
<mark>অগ্রগতির</mark> অবস্থা	
Nভব্য On 28/07/2020 : Factory has been not take was before.	en action. It has been found same as it

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	onductivity and record of fire drill
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগার	T
২.১. কাৰ্শক্ৰয়	1
কাৰ্শক্ৰম	Fire drill shall be conducted quarterly (4 times a year) under the Fire Safety Plan. A record of such drills shall be kept in writing for at least 3 years for the inspection of fire brigade whenever called for.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্ন্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চূডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সমশ্বসীমা	02-02-2990
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	On 28/07/2020 : Factory does not conduct any fire drill in their premises and has no fire drill record during the visit.

#### পর্ববেষ্কণ পরিদর্শন শ্রেষ্ণা Testing and record of fire–fighting equipment ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম |কাৰ্শক্ৰম All the firefighting equipment s need to test with proper documents. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 07-07-7910 সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হয়নি অবস্থা On 28/07/2020 : Documents regarding testing and record of fire-fighting মন্তব্য equipment has not been found during the visit.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	inimum width of marked aisles
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to have marked aisle at required location and required minimum width 0.90 m.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হৰ্মনি
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	On 28/07/2020 : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before.

াৰণা গ ৰ্ববেষ্ক্ৰণ To	otal width of aisles
্যাপ াইটেম	
।খড়েশ যাটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰফ	1
কাৰ্শক্ৰম	Factory need to have total width of aisles accordance to 5mm per occupant in all working floor
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	On 28/07/2020 : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before.

পরিদর্শন Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of পর্শবেষ্ণণ storage area ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৬.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Lights in storage area needed to be installed with protective covers and conduits. সুপারিশের <u>ভখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 02-02-2290 **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা

On 28/07/2020: Naked lights have been found at store room in this building.

#### ৭. পর্ববেষ্ফণ প্রিদর্শন |Fire protection system in kitchen area (fixed temperature type detectors and portable পর্যবেষ্ণণ fire extinguishers ) ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৭.১. কাৰ্যক্ৰম Kitchen area need to be equiped with fire extinguisher & Only fixed temperature কাৰ্যক্ৰম type detector. |সুপারিশের ত্থ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা On 28/07/2020: Factory has been not taken action. It has been found same as it মন্তব্য was before.

#### ৮. পর্ববেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Sealing status of penetration and openings in rated walls and slab
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Propagation of fire, smoke, gas or fume through the opening of fire resistive floors and walls need to be restricted by sealing such opening with an approved material which needs to have a minimum 2 hours fire resistance rating of the walls.
সুপারিশের	
ভিখাসত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাাধকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির	
অবস্থা	শুৰু হয়নি
ਪਕਤਾ	On 28/07/2020 : Factory has been not taken action. It has been found same as it
<b>মন্ত</b> ব্য	was before.

# ১. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Management of combustibles in storage area
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	02-02-229
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হর্যনি
অবস্থা	
মূলনা	On 28/07/2020 : Combustibles are found with bad housekeeping. One-third
মন্তব্য	clearance are not maintain in the store during the visit.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Visibility and uniformity of exit signs
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to ensure adequate numbers of exit signs which need to be visible from any positions and comply with the following conditions: (a) The color and design of lettering, arrows and other symbols on exit signs needs to be in high contrast with their background; (b) Words on the signs needs to be at least 150 mm with a stroke of not less 20 mm; (c) The source of illumination, contrast, intensity and luminance needs to be at least 50 lux, 0.5, 5.0 foot-candles and 0.2 cd/m2 respectively.
সপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হৰ্যনি
অবস্থা	1°1175 °4°C
মন্তব্য	On 28/07/2020 : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before.

# ১১. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Availability of As Built Drawing with machine layout & escape route
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

Needs to have as built drawing with floor machine layout showing means of escape
with proper dimension.
৬ সপ্তাহ
% ( − 0 H − 3 0 3 3
2 4 − 0 £ − 4 0 4 4
mar and
শুৰু হৰ্মনি
On 28/07/2020 : As built drawing with machine layout and escape route has not
been found in the factory premises during the visit.

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Fire safety training from BGMEA or Fire service & Civil Defense or others
ক্যাপ আইন্টেম	
ক্যা <b>টা</b> গরি	

#### ১২.১. কাৰ্যক্ৰম Factory Manager/Director needs to arrange fire safety training for the workers of কাৰ্যক্ৰম the factory from proper authority time to time. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত %-0b-3033 সমশ্বসীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা On 28/07/2020 : Documents regarding fire safety training from BGMEA/Fire মন্তব্য service & Civil Defense/Others have not been found during visit.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	ype of exit doors
১৩.১. কার্যত	<u>ক্</u> স
কাৰ্শক্ৰম	All the exit doors of staircase enclosure need to be replaced by side swinging fire rated doors with self-closing mechanisms so that the staircase remains free from smoke and it needs to be opened in the direction of travel as well as the lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কারখানার   কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
মন্তব্য	On 28/07/2020: Collapsible & sliding type exit doors with locking provision have been found at both of the final exits door. The final exit route-2 has been found locked during visit.

১৩. পর্যবেষ্কণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
1101/11/1
LO L ZINOU
১৪.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যজ্ঞম Provide continuous guards and handrails on both sides of both stair cases.
সুপারিশের
ত্থ্যসূত্র
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
অ্থাধিকার ৬ সপ্তাহ
চুডান্ত
प्रेमेय्यप्रीमा   <sup>-</sup>
সংশাধিত
অগ্রগতির ক্রিন্ত ক্রিন্ত
অবস্থা প্রক্র হ্বলি
সম্ভব্য On 28/07/2020 : Both sides handrails are not found in any of the stairs.

. পর্ববেষ্ফণ	
রিদর্শন বিবেষ্ফণ	dequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes
গ্যাপ শাইটেম	
য়াটাগরি	
<i>৫.১.</i> কাৰ্যত্ৰ	ь <mark>ম</mark>
কাৰ্শক্ৰম	Illuminated emergency light needs to be covered in all floors, exits, staircases and aisles of all the factory buildings or sheds. The intensity of illumination by means of escape lighting needs to be equal or more than 10 lux. The aisles need to be illuminated with escape lighting to a level of not less than 2.5 lux at floor level.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-2022
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
মন্তব্য	On 28/07/2020: Inadequate emergency lights are not found in all floor of the building.

পরিদর্শন Emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm & পর্যবেষ্ণণ detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

#### ১৬.১. কাৰ্যক্ৰম Emergency back-up power needs to be connected for critical fire safety system কাৰ্যক্ৰম and not less than 30 minutes in case of failure of power supply. সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত \$&-0₽-3033 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা On 22/07/2020 : No emergency backup power is found for critical fire safety মন্তব্য system with sufficient capacity & arrangement according to NTPA Guideline.

#### ১৭. পর্ববেষ্ফণ পরিদর্শন Communication system of all floors পর্যবেষ্কণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৭.১. কাৰ্যক্ৰম Install suitable public address system having communication to all floors as well as কাৰ্যক্ৰম facilities to receive messages from all floors. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড *স*মশ্বসীমা সংশোধিত 26-09-5055 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা On 28/07/2020: Communication system not found in this factory during the visit মন্তব্য time.

পরিদর্শন 🛴	
পর্ববেষ্ণণ Av	vailability of fire department pre-plan
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৮.১. কার্যক্র	্ব ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have a proper pre-plan for fire service & civil department.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	_
<u> সমশ্রসীমা</u>	
সংশোধিত	08-07-505@
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হ্ৰ্যনি
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	On 28/07/2020 : Factory has not taken any action to prepare fire department
(100 1)	pre-plan.

৯. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য
ক্যাপ
আইটেম ক্যাটাগরি
১৯.১. কাৰ্যক্ৰম
North and final axit 1 pands to be consusted from consuster reason of another
North east final exit–1 needs to be separated from generator room of another factory and North west final exit –2 needs to be separated from generator room
generator room and boiler room of the assessed factory by 4 hours rated construction and 2 hours rated doors/opening.
ু সুপারিশের
্ত খ্যসূত্র
काब्र्भानाव
কাৰ্যক্ৰম
অ্থাধিকার ৬ মাস
চ্যুড়ান্ত     সম্বাসীমা
সংশোধিত সময়সীমা <sup>৪</sup> - ১ - ২ ০ ২ ৩
<b>অগ্রগতির</b> শুরু হ্বলি
अवर्षा
মন্তব্য On 28/07/2020 : Fire separation not found in final exit routes.

Fire separation of storage area প্ৰবিশ্বদ্ধা ক্যাপ আইট্ৰেম কাৰ্ডাগাৰি  হ০.১. কাৰ্থক্ৰম  কাৰ্থক্ৰম  Storage area need to be protected with 2 hours rated construction & 1.5 hours rated opening or doors.  সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ কাৰখালাৰ কাৰ্থক্ৰম  অগ্ৰাধিকাৰ ৬ মাস চূড়ান্ত সম্প্ৰমীমা  সংশোধিভ সম্প্ৰমীমা  অগ্ৰগতিৰ ভ্ৰম্ব ভ্ৰম্ব তিন্ন ১৯৭০২২২২৩  স্ক্ৰম্বা  তিন্ন ১৯৭০২২২২৩  স্ক্ৰম্বা  তিন্ন ১৯৭০২২২২১৩  স্ক্ৰম্বা  তিন্ন ১৯৭০২২২২১১০  স্ক্ৰম্বা  তিন্ন ১৯৭০২২২২১১০  স্ক্ৰম্বা  তিন্ন ১৯৭০২২২২১১০  স্ক্ৰম্বা  তিন্ন ১৯৭০২২২২১১০  স্ক্ৰম্বা  স্ক্ৰম্ব  স্ক্ৰম্বা  স্ক্ৰম্বা  স্ক্ৰম্ব  স্ক্ৰম্ব		
আইটেম কাটাগরি   Rows Storage area need to be protected with 2 hours rated construction & 1.5 hours rated opening or doors.  সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম আগ্রাধিকার ৬ মাস চূড়ান্ত সমস্যমীমা সংশোধিত সমস্যমীমা আগ্রগতির শুরু হবলি	ا ⊢ا د ا	re separation of storage area
হ০.১. কাৰ্বক্তম  কাৰ্যক্তম  Storage area need to be protected with 2 hours rated construction & 1.5 hours rated opening or doors.  সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কান্ত্ৰখান্যন কাৰ্যক্তম  জ্ঞাধিকান ৬ মাস  চুড়ান্ত সমস্বসীমা  সংশোধিক সমস্বসীমা  জ্ঞাতিন জ্বস্থ্য  শুব্ৰ হ্বনি	ক্যাপ	
Storage area need to be protected with 2 hours rated construction & 1.5 hours rated opening or doors.      সুপারিশের ভিখ্যমুত্র কারখালার কার্যক্রম      অগ্রাধিকার ৬ মাস      চুড়ান্ড সমরসীমা      সংশোধিজ্ব সমরসীমা      অগ্রণজির শুরু হ্বালি      অগ্রণজির শুরু হ্বালি      সিংবা	<u>আইটেম</u>	
Storage area need to be protected with 2 hours rated construction & 1.5 hours rated opening or doors.  সুপানিশেন ভুখ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম  অগ্ৰাধিকান ৬ মাস  চুড়ান্ত সমরসীমা  সংশোধিভ সমরসীমা  অগ্ৰগতিন অব্দ্বা  ত্বিক হবলি	ক্যাটাগরি	
Storage area need to be protected with 2 hours rated construction & 1.5 hours rated opening or doors.  মূপানিশেন ভুখাসুত্ৰ কানখানান কাৰ্যক্ৰম  অগ্ৰাধিকান ৬ মাস  চুড়ান্ত সমন্যসীমা  সংশোধিভ সমন্যসীমা  অগ্ৰাভিন অবস্থা  ত্পক্ষ হ্বালি		
দাৰক্ষম rated opening or doors.  সুপাৰিশেৰ তথ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ষম অগ্ৰাধিকাৰ ৬ মাস চূড়ান্ত সম্ব্যমীমা সংশোধিত সম্ব্যমীমা অগ্ৰাতিব অ্বস্থা	২০.১. কাৰ্যত্ৰ	স
rated opening or doors.  সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম  অগ্রাধিকার ৬ মাস  চূড়ান্ত সমরসীমা  সংশোধিজ সমরসীমা  অগ্রগতির ভ্রক হ্রনি	কার্যক্রম	
ত্থ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম  অ্থাধিকার ৬ সাস  চূড়ান্ত সমরসীমা  সংশোধিত সমরসীমা  অথ্যগতির অ্থাকির অবস্থা		rated opening or doors.
কাৰ্যনান কাৰ্যক্ৰম <u>জ্ঞাধিকাৰ ৬ মাস</u> <u>চুড়ান্ত</u> <u>সম্মৰ্মীমা</u> সংশোধিত  সম্মৰ্মীমা <u>জ্ঞাতিব</u> জ্বৰ্ষ্বা  স্থাৰ্যতিব  স্বৰ্ষ্বা	সুপারিশের	
কাৰ্শক্ৰম <u>অগ্ৰাধি</u> কাৰ ৬ মাস <u>চুডান্ড</u> সমস্ত্ৰসীমা  সংশোধিত সমস্ত্ৰসীমা <u>অগ্ৰাণ্ডিব</u> অবস্থা <u>ত্ৰুক হ্বনি</u>	I — ———	
জ্ঞাধিকার ৬ মাস   চূড়ান্ত   সমরসীমা     সংশোধিত   সমরসীমা     জ্ঞাতির   জ্বাব্	1 1 1	
চূড়ান্ত সমস্ত্রশীমা সংশোধিত সমস্ত্রশীমা অগ্রাতিব অবস্থা স্থা		
স্টার্মসীমা	অগ্রাধিকার	৬ মাস
সংশোধিত		_
সমশ্বসীমা <sup>৩৪–০১–২০২৩</sup> <b>অগ্রগতির</b> অবস্থা  অবস্থা		
অগ্রগতির অবস্থা	I	08-05-2050
অবস্থা ত্রিক হ্রাণ		
		শুৰু হ্ৰ্যনি
1 1969) 1011 28/01/2020:FITE SEDATALION NOL 10UNU IN SLOTAGE ATEA.	মন্তব্য	On 28/07/2020 : Fire separation not found in storage area .

় পর্ববেষ্ফণ	
ারিদর্শন বিবেষ্কণ	re separation of boiler, generator, sub–station and chemical room
ন্যাপ শাইটেম ন্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্ <u>ব</u>	্ৰুম
কাৰ্শক্ৰম	Generator room needs to be fire separated with 4hr fire rated enclosure and 2hrs rated opening having direct access from outside. Boiler room shall be situated on the periphery of the factory building and shall have a 4 hour fire resistance wall. Need 2 hours fire resistance composite door between chemical store & accessories store and fire rated construction with production area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	·
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত সময়সীমা	<u>৬ মাস</u> –
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-203@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
মন্তব্য	On 28/07/2020 : Fire separation not found in boiler, generator, sub-station and chemical room.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	re and smoke protection of staircases
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২২.১. কার্যত্র	<b>১</b> ম
কাৰ্যক্ৰম	All the exits connecting to the staircase-1,2 need to be protected with fire and smoke resistant enclosures with lobby for 4 hours rated enclosure and 2 hour rated door and provide a protected route from all though the stairway to the final exits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্কা	শুক হর্মনি

On 28/07/2020 : Factory has not taken any action to ensure fire and smoke

protection of staircases by fire rated construction and openings.

#### ২৩. পর্যবেষ্ণণ ্যান্বপশ্ৰণ | পৰ্যবেষ্কৰ | Status of occupancy separation ক্যাপ আই(উম ক্যাটাগরি ২৩.১. কাৰ্যক্ৰম Factory needs to provide 2 hours rated wall & door opening between office, কাৰ্যক্ৰম accessories store and yarn store. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত @505-60-80 সমশ্রসীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা On 28/07/2020 : Factory has been not taken action. It has been found same as it মন্তব্য was before.

#### ২৪. পর্যবেষ্ণণ

অবস্থা

মন্তব্য

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Fire separated lobby in staircase
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	i

# R8.5. কাৰ্শক্ৰম Factory need to constructed fire separated lobby with 4hours rated wall and 2 hours rated fire door and smokeproof lobby near to exit leading to staircase.

সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম

**অগ্রাধিকার** ৬ মাস

চূড়ান্ত সমশ্বসীমা

<u>শ্বশ্বশাশা</u> অগ্রগতির অবস্থা

শুরু হয়নি

সন্তব্য On 28/07/2020 : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before.

# ২৫. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Adequacy of centralized fire detection system
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

(a) Every portion of building needs to be covered and all effectively enclosed spaces need to be considered separately based on the limits of spacing for types of detectors concerned. (b) Staircases need to be covered by detectors on each floor. (c) Each bay shall be considered as separate compartment and detectors shall be installed considering each bay an independent compartment. (d) Hoist, elevators and similar openings, windows, doors, ventilators and inlet ducts of an air-conditioning system shall be covered by detector.
৬ মাস
08-0%-2039
শুৰু হ্ৰ্যনি
On 28/07/2020 : Factory has been not taken action. It has been found same as it
was before.

ক্যাপ আইটেম	পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	Installation of fire alarm system and call point
বিস্তাগার	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	वे

he factory need to install manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building.
৬ মাস
-
08-07-3030
08-08-404@
শুরু হর্ননি
On 28/07/2020 : Factory has not taken any action yet to installed of fire alarm
system and call point.

# ২৭. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Availability of control panel for automatic fire detection and alarm system
ক্যাপ্	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

# ২৭.১. কাৰ্যক্ৰম

	Factory needs to install control panel for centralized automatic fire detection and
কাৰ্যক্ৰম	alarm system in the command station at the entrance lobby of the factory premises.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u> অগ্রাখিকার</u>	৬ মাস
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	o 8 − o ½ − 3 o 3 ⊚
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হুর্যনি
<u>অবস্থা</u>	
। মন্তব্য	On 28/07/2020 : Factory has not taken any action to install install control panel
_ ''	for detection and alarm system at required location.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Availability of standpipe system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Install proper standpipe system having at least 100 mm dia of standpipe. First aid hose system (38 mm nominal) needs to be provided (Ref. Fire Service Standard # 9) in addition to Fire Aid Fire Fighting Appliances in existing high rise NTPA (20 m) buildings. In addition 50 mm or larger hose connection facility needs to be provided.
সুপারিশের	
্ত্তিখ্যসূত্র <u> </u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-05-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্তব্য	On 28/07/2020 : Factory has not taken any action to install install standpipe system at required location.

# ২৯. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Adequate number of hoses
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	r

কাৰ্যক্ৰম	Install 1 riser per 1000 m2 of floor area & Install adequate number of hose in floor area and the minimum hose diameter is 38 mm, or 1.5" preferably fabric hose with variable nozzle to be used.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বনি
মন্তব্য	On 28/07/2020 : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	aximum throw of hose pressure at the highest point
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
৩০.১. কার্য্য	<u>Þ</u> A
কাৰ্যক্ৰম	Install standard standpipe and hose system as well as fire pump system to ensure required hose pressure at the highest and most remote part of the building.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	। ৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	08-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	On 28/07/2020 : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before.

পৰ্যবেষ্ডণ	
রিদর্শন শ্বেষ্ফণ A	vailability of Siamese connection for fire department
<b>ग</b> প	
াইটেম গ্যাটাগরি	
ואוייואן	
১১.১. কার্যত	<u>ম্</u>
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার  কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	ь মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	08-03-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
মন্তব্য	On 28/07/2020 : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাতানার	

# ৩২.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Install dedicated fire pump with backup power system & sufficient capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory. Required for adequate pressure of hose.
সুপারিশের	
ভূথ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
<u> </u>	
<i>স</i> মশ্র <u></u> মীমা	
সংশোধিত	08-0%-303@
সমশ্রসীমা	08-08-4048
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হ্ৰানি
অবস্থা	[
মন্তব্য	On 28/07/2020 : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before.

# ৩৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Water capacity for fire-fighting
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

# ৩৩.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire-fighting equipment and at least 1900ltr x 75min=142500 liters water storage tank.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2039
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	On 28/07/2020 : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before.

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Fire command station facilities with communication to all floors
ক্যাপ	
আহডেম   ক্যাটাগরি	

	To stom, monde to petablish command station on the entrance labely and equipmed
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to establish command station on the entrance lobby and equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor. It needs to be manned with properly trained personnel having responsibility of maintenance and operating firefighting facilities within the building.
সুপারিশের	
<u>ত্থাসত্র</u>	
<u>কারখানার</u>	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্যনি
মন্তব্য	On 28/07/2020 : Factory has been not taken action. It has been found same as it was before.