

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	স্টিচওয়েল ডিগাইন লিমিটেড
ঠিকানা	430/1/A, Tejgaon I/A,
কারখানার কোড	DHK 567
কালার কোড	

নুল্যায়নের ধরণ: বৈঘুতিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ডণ	
পরিদর্শন পরবিশ্বন পর্ববেশ্বন walkway.	from the rest of the occupancy due to alled encroaching the pedestrian
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Provide fire rated enclosure from floor to P25 self closing swing door for the Generator room pedestrian walkway.	.2 ceiling and an approved fire rated Remove generator from
সুপারিশের ভি ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বজ্ঞম	
আ্থাধিকার ৬ মাস চূডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সম্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা সমুব্র	
মন্তব্য	

২. পর্যবেষ্ণণ

রিদর্শন 🛮 র্ববেষ্কণ	Combustible/junk materials inside generator room	
ন্যাপ াইটেম ন্যাটাগরি		
.১. কাৰ্যক্ৰ	7	
কাৰ্যক্ৰম	Remove Combustible/junk materials from generator room.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কারখানার কার্বক্রম		
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

পর্ববেষ্ফণ	
	anel body $\&$ door not earthed with fitted condition. \blacksquare No illumination in substation \blacksquare nel body $\&$ door not earthed
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি	
১.১. কার্বক্রম	
कानक्ष i	Ensure earthing of panel body & door with fitted condition. Provide proper illumination. Provide earthing to body & door.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চূড়ান্ত চূড়ান্ত সময়সীমা	৬ সপ্তাহ
সংগ্ৰাথিত	07-07-79do
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৪. পর্ববেষ্ণণ

ারিদর্শন 📙 Connection without lug and . undressed messy wire inside 🛭 Non–conductor mat no
র্শবেষ্কণ provided/ insufficient
मार्थ
শাইটেম
চ্যাটাপরি
৪.১. কার্শক্রম
কাৰ্যক্রম 📙 Ensure well-dressed cabling with lugs 🖟 Provide rubber mats in front of panel.
সুপারিশের
তিখ্যসূত্র
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়
<u>চুড়ান্ত</u>
<mark>ភ្នាអនុវា</mark> ទ្រា -
সংশোধিত
प्रमंत्रत्रीमा °১-°১-১১৭°
অগ্রগতিব
অবস্থা
মন্তব্য

 পর্ববেষ্কণ 	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	rame not earthed [] Visible burn marks [] Undressed messy wire inside
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide earthing to frame, body & door Identify cause of burning inside distribution box and take remedial measures Replace undressed messy wiring/cables
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মগ্রাহ
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৬. পর্ববেষ্ণণ

রিদর্শন 🛮	Combustible material inside	
गुश		
<u>াইটেম</u>		
গ্যাটাগরি		
.১. কাৰ্যক্ৰ	ম]
কাৰ্যক্ৰম	Remove combustible material	
সুপারিশের		
ভঁখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম	• organization	
	থবোজ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-	
সংশোধিত	07-07-7940	
সমশ্রসীমা	ຸ ຈຸ ຈຸດ າ ເ	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

পর্যবেষ্ফণ	
	nections without lug Undressed messy wiring/cables Cable ends not properly red or crimped
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্শক্ৰম	
Ariasi Er	nsure secured connections with lug Replace undressed messy wiring/cables perly solder cable ends
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার ৬ স চূড়ান্ত সমরসীমা	গ্রাহ
সংশোধিত সময়সীমা ^{০১–}	-02-79do
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্ত ব্য	

৮. পর্ববেষ্ণণ

শ্রিদর্শন _□ শর্ববেষ্ডণ	Lightning protection system not available	
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি		
माराजाना		
₇ .১. কাৰ্যক্ৰ	7	
কাৰ্যক্ৰম	Provide appropriate Lightning protection system.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কার্থানার		
কার্শক্রম অগ্রাধিকার	্ড ঘাস	
<u> চুডান্ড</u>		
সময়সীমা	-	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	02-02-2290	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		