

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

	তাসকিল এ্যাপারেলস লিঃ
ঠিকানা	Shampur, Sadullahpur Road, Birulia, Dhaka
কারখানার কোড	DHK 576
কালার কোড	

ার্যনের ধরণ: অগ্নি মূল্যারন	পর্ববেষ্ডণের তারিং
পৰ্যবেষ্ষণ	
ৰিদৰ্শন Location–Ground Floor Minimum width of aislo ৰ্বৰেক্ষণ floor, which was not fulfilled the minimum rec গ্ৰাপ মাইটেম গ্ৰাটাগৰি	
.১. কার্যক্রম	
কাৰ্শক্ৰম The minimum clear width of the pathway s	hould be 0.9 meter
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সম্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location–All exit doors at egress route All floor exit doors were provided with collapsible security gate, steel sewing & steel sliding type doors installed at egress route and do not open in the direction of the travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	%6-0₽-3033
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location–All exit doors at egress route All floor exit doors were provided with collapsible security gate, steel sewing & steel sliding type doors installed with locking arrangement at egress route and there was a chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের	
ত্তখ্যসূত্র	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	_
সম্প্রসীমা	
সংশোধিত	7&-0P-5055
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ocation–Stairway No handrail was provided in the stairway.			
ক্যাপ আইটেম				
ক্যাটাগরি				
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	৪.১. কাৰ্যক্ৰম			
কাৰ্যক্ৰম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.			
সুপারিশের তখ্যসূত্র				
কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম				
অগ্রাধিকার চুডান্ড সময়সীমা	৬ সপ্তাহ -			
সংশোধিত সমশ্রসীমা	%&-∘₽-₹∘₹₹			
অগ্রগতির অবস্থা				
<u> মন্তব্য</u>				

<u> </u>	
ারিদর্শন ।	ocation-Ground Floor Boiler was installed adjacent to operational area at ground floor
	vithout fire rated construction and fire rated door.
<u>লাপ্</u>	
<u>মাইটেম</u>	
চ্যাটাগরি	
.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with
কাৰ্যক্ৰম	2 hours fire rated door at ground floor boiler room, which located at the adjacent to operational area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	1
অগ্রাধিকা	ৰ ৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন Location-Ground Floor Boiler was installed adjacent to operational area at ground floor প্ৰবিষ্ণ্য without fire rated construction and fire rated door. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৬.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at কাৰ্যক্ৰম ground floor boiler room, which located at the adjacent to operational area. সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 08-05-2029 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা

৭. পর্ববেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ

Location–Ground Floor Aisle marking with arrow guiding & directional changing signs were not provided on all evacuation pathways of the production floor and exit signage was not provided at ground floor.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৭.১. কার্যক্রম

Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. - Illuminated কাৰ্যক্ৰম exit sign should be posted above the exit door, - It should be clearly visible at all time, - Provide directional signs wherever necessary. - All exit doors should be clearly marked for easy identification. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড **मेमग्रमीमा** সংশোধিত 05-05-5590 **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Location – All Floor Emergency lighting was provided but not sufficient on all evacuation পর্শবেষ্ণণ pathways of working floors. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৮.১. কাৰ্যক্ৰম The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-কাৰ্যক্ৰম up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux. সুপারিশের <u>ভখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত \$6-0B-3033 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৯. পর্যবেষ্ফণ পরিদর্শন Location-Stairways Evacuation stairways were not provided by emergency lighting. পর্যবেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৯.১. কাৰ্যক্ৰম The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up কাৰ্যক্ৰম supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway. সুপারিশের ত্তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড *স*মশ্বসীমা সংশোধিত 26-09-5055 সমশ্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন _N	o, Detectors were not provided at the factory.
74(4*41	
ক্যাপ্	
আই্টেম	
ক্যাটাগরি	
১০.১. কার্যত	<u> </u>
	Within 6 wooks. Produce decign and plan for automatic detection system with
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with
	automatic fire alarm.
<u>সুপারিশের</u>	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	[
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
সॅभग्रत्रीमा	
সংশোধিত	
সময়সীমা	26-0P-5055
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
	1

১. পর্ববেষ্ণন
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
১১.১. কার্যক্রম
কাৰ্শক্ৰম Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<mark>অগ্রাধিকার</mark> ৬ মাস
চুড়ান্ত সমস্বসীমা
সংশোধিত সময়সীমা ০৪ – ০১ – ২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন Pire alarm has not installed at the factory building.		
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
১২.১. কার্যত্র	ম্	
কাৰ্যক্ৰম	An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	\$&-0₽-5055	
অগ্রগতির অবস্থা		
শবং। মন্তব্য		

<u>১৩.</u> শ্ব	४७. १२(१२५)		
পরিদ		cation–All Floor Total 3 nos.ABC & 3 nos.CO2 type fire extinguishers were provided	
পর্ববে	foi	r whole factory & properly tagged, which was not sufficient with respect to area as	
ירורין	pe توچ	er RMG guideline.	
ক্যাপ			
আইটে	লৈ		
कार्षे।	_ I		
[17101	" "		
707	. কাৰ্যত্ৰ	ন্ম	
0.0	• 1117		
		Provide fire extinguisher at all floor and to keep the record for re filling & properly	
11	ৰ্কি ম	tagged.	
সুপা	ারিশের		
	্যসূত্র		
কার	<u>ৰখানার</u>		
1 1	<u> </u>		
অগ্ৰ	ाधिकात	প্রযোগ্য নর	
চুড	ন্ত		
	শৃসীমা		
সংগ	শাধিত		
1 1	শৃসীমা	02-02-2990	
	<u> গ্</u> তির		

অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	o dedicated fire pump was available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
১৪.১. কার্যত	<u>ক্ম</u>
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
I =	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমরসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	26-0F-5055
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

১৫. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১৫.১. কাৰ্শক্ৰম
কাৰ্যক্রম Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার ৬ মাস
চ্বুডান্ত সম্বসীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা ^{০৪-০১-২০২৩}
অগ্রগতিব অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

পরিদর্শন Location-All Floor The factory has installed only 1 no.hose pipe for fire fighting system পর্যবেষ্ণণ at all floor, which was not fulfilled the requirement of RMG guideline. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ১৬.১. কাৰ্যক্ৰম Provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as কাৰ্যক্ৰম per RMG guideline. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 08-05-2029 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Location-All Floor Diameter of standpipe was fuilfilled however the diameter of hose প্রবেষ্ট্রণ pipe was 0.75 inch, which was not fulfilled the requirement of code. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাণরি \[\frac{\frac{\frac{4}}{3}}{3}}{\frac{1}{3}} \] \[\frac{\frac{1}{3}}{3}}{\frac{1}{3}} \] \[\frac{\frac{1}{3}}{3}}{\frac{1}{3}} \] \[\frac{\frac{1}{3}}{3}}{\frac{1}{3}} \] \[\frac{1}{3}}{\frac{1}{3}} \] \[\frac{1}{3}}{\

১৮. পর্ববেষ্কণ

চুডান্ড সমর্মীমা সংশোধিত

সমর্মীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ

\$6-0B-3033

১৭. পর্ববেষ্কণ

	ocation–6th Floor The performance of hose (water pressure) was not satisfactory. The ater throw of jet was around 15 ft. distance.
ক্যাপ	ater throw or jet was around 13 ft. distance.
অাইটেম আইটেম	
ক্যাউাগরি ক্যাটাগরি	
[17]01 11-1	
১৮.১. কাৰ্যত্ৰ	্ব্যুল্ভ ক্রিন্ <u>র</u>
	To. 1
কাৰ্যক্ৰম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	<u> </u>
<u> </u>	_
সম্প্রসীমা	
সংশোধিত	08-0%-2020
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

ου, 11/1 - Φ1
The first old been and standaring newformance was not absolved a griedically and to made
পরিদর্শন The first aid hose and standpipe performance was not checked periodically and tagged
পর্যবেষ্ফর্ণ properly.
कगंब्र
আইটেম্
ক্যাটাগরি
১৯.১. কাৰ্বক্ৰম
The first old have and standaline meafanness about the sheet of a side disally and
The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and
সুপারিশের
্তিশ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যজন
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত
प्रेमेय्रत्रीमा
সংশোধিত
সম্মান্ত ১০০১০১৯৭০
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

পর্যবেষ্ক্রণ fo	The factory has not sufficient water capacity (2 nos.PVC tank each capacity 1000 liter (appox.) for fire & other uses; Fire water reservoir capacity =20000 liter (approx.) for fire & other uses) connected to hose to supply water during peak demand period.	
ক্যাপ		
<u>আইটেম</u>		
ক্যাটাগরি		
-		
২০.১. কাৰ্যত্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.	
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ত		
সময়সীমা		
সংশোধিত	(4.61.2622	
সময়সীমা	2.6 0. P - ≤ 0. ≤ ≤ ≤	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্কা		

২১. পর্ববেষ্ফণ The factory has not sufficient water capacity (2 nos.PVC tank each capacity 1000 liter পরিদর্শন (appox.) for fire & other uses; Fire water reservoir capacity =20000 liter (approx.) প্রবিষ্ণন (appox.) for fire & other uses) connected to hose to supply water during peak demand period. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২১.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড *স*মশ্বসীমা সংশোধিত 08-05-2020 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

২২. পর্যবেষ্ফণ

|মন্তব্য

	cation–All Floor Additional fire fighting equipment like sand $\&$ water buckets were not ovided near exitway at all floor.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যা টা গরি	
২২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

৩. পর্ববেষ্ণ		
अर्थात्वस्य प	Location–Ground Floor Combustible materials were found near heat/ electrical source due to un–operational process at ground floor of the factory. Wooden cable tray was found at ground floor.	ž
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
২৩.১. ক	ৰ্শক্ৰম	

৩.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্শক্ৰম	Combustible materials should keep away from electrical appliances.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্থানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চূডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

	cation-Generator Shed, Ground Floor Visual alarm system was not available enerator room.	at
<u>্যাপ</u>		
াই্টেম্		
য়াটাগরি		
8. ১. কার্যত্র	চম	
কাৰ্যক্ৰম	Visual alarm should be placed at the generator room.	
সুপারিশের	Visual dialiff should be placed at the generator room.	
ভখ্যসূত্র ভখ্যসূত্র		
কার্নখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ত সময়সীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	\$&-0₽-5055	
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		

	<u> </u>
পরিদর্শন No approval drawing or document was found from proper authority at the	ractory on
পর্ববেষ্কণ the day of assessment.	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২৫.১. কাৰ্যক্ৰম	1
र ८.७. भारमभ	4
কাৰ্যক্ৰম Obtain building approval from issuing authority	
সুপারিশের	
1 1 %	
তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অ্থাপিকার ৬ সপ্তাহ	
চুডান্ত	
प्रेमेय्रश्रीमा -	
সংশোধিত	
प्रभावतीमा ६६-०६-२०२२ । । । । । । । । । । । । । । । । ।	
অগ্রগতির	
অবস্থা	

মন্তব্য

রিদর্শন র্শবেষ্কণ	ocation–Ground Floor Fire license covered only 3600 sq–ft. out of 6714 sc	ı−ft
गृ श्		
<u> ৷</u> ছেড্ৰম্		
য়াটাগরি		
৬.১. কার্যত	<u>ম</u>	
কাৰ্যক্ৰম	Cover all units / floors in a valid fire license	
সুপারিশের		
ভ৾খ্যসূত্ৰ		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ত সময়সীমা		
স্থর্নাশা সংশোধিত		
<u>भूभश्र</u> मीमा	2.6. − 0.p. − ≤ 0.5 ≤	
অগ্রগতিব		
অবস্থা		
মন্তব্য		

২৭ . পর্ববেষ্ ডণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণণ
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাপৰি
২৭.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্তম Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত সমশ্বসীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা ^{১১ – ১১ – ১১ ৭ ০}
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য