গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর



"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

<u>ক্যাপ পর্ববেষ্ষণের তথ্য</u>

কারখানার নাম	জেড এ সোয়েটার্স লিঃ
ঠিকানা	39 Kuturia, Ashulia, Savar, Dhaka
কারখানার কোড	ס DHK643
কালার কোড	
	।: অগ্নি মূল্যাখন পর্যবেষ্ণলের তারিখ: –
১. পর্শবেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ষণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	esting and record of fire-fighting equipment
১.১. কাৰ্বজন্দ	I
কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to have proper testing plan & record for fire safety equipment.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কারখানার কার্বজ্রম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য লয়
চ্ <u>র</u> ুডান্ত সমরসীমা	_
সংশোধিত্ত সমরসীমা	07-07-7910
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-01): In sufficient documents of fire equipment testing records are found during the visit. On 14/12/2020: Standpipe system including fire pump, water reservoir and siamese connection is already installed in the factory but no documents of testing have been found. Factory has submitted fire hydrant system design/drawing to DIFE,RCC at 29/01/2019 for review.

২. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন	Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of
পর্ববেষ্ষণ	storage area
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগর্হি	ſ

কাৰ্যজ্ৰম	Lights in storage area needed to be installed with protective covers and conduits.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্র্থানার কার্শক্রম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত্ত সমর্য্রসীমা	o ? - o ? - ? 9 d o
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to prepare this regarding issue. On 14/12/2020: Lights were seen with protective covers and wiring was seen with protected conduits (Location: 4th floor store room).

৩. পর্যবেষ্ষণ

পরি	
পর্ব	lanagement of combustibles in storage area
<u>[47]</u>	
আঃ	
ক্যা	

).১. কাৰ্শক্ৰু	Ī
	Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9 m and when
কাৰ্শক্ৰম	used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one-third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্য্থানার কার্শক্রম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য লয়
চুডান্ত সমর্যসীমা	_
সংশোধিত্ত সমর্য়্সীমা	07-07-7910
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত্ত
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to prepare this regarding issue. On 14/12/2020: Corrected. Minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack was maintained in 4th floor store room.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষ	Visibility and uniformity of exit signs	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটার্জা	à	
	Ч	

কাৰ্শক্ৰম	Ensure adequate exit signs in all floors so that it is visible from all positions.
<u> </u>	
সুপারিশের	
ত্থ্যসুত্র	
কার্খানার	Already we have completed.
কাশজ্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ড	
সমর্মসীমা	
সংশোধিত	
সমর্যসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির	The second se
অবস্থা	সংশোধিত
	30-09-2020 (CVV-01): In sufficient Illuminated exit signs are found at all exits o
মন্তব্য	the factory building. On 14/12/2020: Corrected. Factory has provided adequate no
	of exit signs on exit-1 and exit-2 (Location: Ground floor to 4th floor).

৬. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Availability of As built drawing with machine layout & escape route.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্শক্ৰম্	f
কাৰ্শক্ৰম	Needs to have as built drawing with floor machine layout showing means of escape with proper dimension.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্য্থানার কার্শক্রম	One consultant has been already appointed to carry out the work, They will complete the work as per guideline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমর্যসীমা	<u> </u>
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	2 & - o F - 5 o 5 5
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-01): As built drawing with machine layout & escape route are not found during the visit. On 14/12/2020: During the visit, Factory has provided As built machine layout which is not up to date. Mismatch has been found between approved as built machine layout and factory infrastructure.

পৰিদৰ্শন পৰ্শবেক্ষণ
ক্যাপ আইটেম কল্টফবি
אוריוטוני

কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to have valid fire license covering the full occupied area.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্থানার কার্শজ্রম	Already we have updated fire license.
অগ্রাশিকার	৬ সন্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	26 - 02 - 5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত্ত
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-01): valid fire license are found during the visit On 14/12/2020: During the visit, valid fire license was available in the factory which has been renewed for fiscal year 2020-2021.

৭. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Type of exit doors	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগ্রবি		

কাৰ্শক্ৰম	All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্থ্যীনার কার্শজন	Required rated fire doors and wall will be set in the recommended areas as per timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	२१-७१-२०१७
সংশোধিত্ত সমর্যসীমা	76-09-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হরনি
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to prepare this regarding issue. On 14/12/2020: Steel doors (Opens in the direction of travel) directly open onto a landing on stairway-1, Sliding steel doors are found at both the stairwell from ground to 5th floor without fire rated construction. So staircases are not protected from fire and smoke propagation.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Handrail on both sides of stairways
ক্যাপ আইট্টেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Provide continuous guards and handrails on both sides of the stairs.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্য্থানার কার্শক্রম	Already we have install handrail in staircase.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমর্যসীমা	_
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	26-07-5055
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-01): Factory has not taken any action to provide both side handrails at stair on fifth floor. On $14/12/2020$: Factory has provided both side handrail at stairways-1&2. The height of the handrail from the nose of stair to the top of the handrail was measured and found less than minimum required (Location: stairway-1).

৯. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ Availability of fire department pre-plan	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি	

৯.১. কার্শক্রম	
কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to have a proper pre-plan for fire service & civil department.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কারখানার কার্শক্রম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত্ত সময়সীমা	o 8 − o % − 3 o 3 ⊚
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত্ত
মন্তব্য	30-092020 (CVV-01): Fire department pr-plan are found during the visit. On 14/12/2020: Corrected. During, inspection, Factory management has provided Fire depratmet pre-plan drawing approved by FSCD.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কাৰ্শক্ৰম

	Final exit-2 needs to be fire separated by two hours rated construction & 1.5 hours fire rated opening with the others occupancies till to reach the area of refuge.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
	Required rated fire doors and wall will be set in the recommended areas as per timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সাস
চুডান্ত সমশ্রসীমা	%?-08-≤0%A
সংশোধিত্ত সমর্যসীমা	$\circ 8 - \circ 2 - 2 \circ 2 $
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবনি
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to prepare this regarding issue. On 14/12/2020: No action has been taken yet to prepare this regarding issue.

১১. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগার	

১১.১. কাৰ্শক্ৰম

9.9. TIP		
কাৰ্শক্ৰম	Storage area needs to be protected with 2 hours rated construction & 1.5 hours rated opening or doors.	
সুপারিশের তথ্যসুত্র		
কারখানার কার্শক্রম	Required rated fire doors and wall will install of storage	
অগ্রাধিকার	৬ মাস	
চুডান্ত সমর্যসীমা	७७-०८-२०७१	
সংশোধিত্ত সমর্যসীমা	o 8 − o % − ζ o ζ ⊚	
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি	
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to prepare this regarding issue. On 14/12/2020: Opening was seen without fire rated protection and non rated steel door was seen at 4th floor storage room without fire rated construction. Packing store is not separated from the PQC section by fire rated construction and opening protection (Location: 2nd floor).	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Fire and smoke protection of staircases
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	All the exits connecting to the staircase-1 need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and opening (1.5 hours rated enclosure and 1 hour rated door) and provide a protected route from all though the stairway to the final exits.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্ঞ্খানার কার্শক্রম	We will provide smoke poof staircase.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্রসীমা	୬ <i>ନ</i> −०8−५०१।
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	o 8 − o 5 − 3 o 3 @
অগ্রগতির	শুরু হয়নি
অবস্থা	গেদ পন্যাণ
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to prepare this regarding issue. On 14/12/2020: Steel doors (Opens in the direction of travel) directly oper onto a landing on stairway-1, Sliding steel doors are found at both the stairwell from ground to 5th floor without fire rated construction. So staircases are not protected from fire and smoke propagation.

(o	১৩. পর্যবেষ্ণণ	
	পরিদর্শন পর্যবেষ্ষণ	
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগ্রনি	
	আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Each bay shall be considered as separate compartment and detectors shall be installed considering each bay an independent compartment.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্থানার কার্শজ্রম	We will provide centralized fire detection system.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	% ² − 08 − २ 0 %
সংশোধিত্ত সমশ্বসীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবনি
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to prepare this regarding issue. On 14/12/2020: During inspection, standalone type smoke detectors were seen at production area which is not appropriate as per the standard guideline.

2	১৪. পর্যবেষ্ষণ	
	17141419	Availability of control panel for detection and alarm system
	পর্শবেষ্ষণ	
	ক্যাপ_	
	আইটেম্	
	ক্যাটাগর্গি	

কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to install control panel for detection and alarm system at required location.
মুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	we will install control panel for automatic fire detection and alarm system
মগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্রসীমা	<u> ५ ७ – ० ८ – २०५ १</u>
মংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	o 8 − o % − ₹ o ₹ @
মগ্রগতির মবস্থা	শুরু হর্যনি
নন্তব্য	30-09-2020 (CVV-01): No action has been taken yet to prepare this regarding issue. On 14/12/2020: Fire alarm control panel for automatic fire detection and alarm system has not installed yet.

৯৫. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ পর্ববেষ্ষণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

	Encount the main income some for the definition of the second size of the second s
কাৰ্শক্ৰম	Ensure the minimum pressure for standpipes supplying a 50 mm or larger hose shall be at least 300 Kpa. For standpipe supplying first aid hose (38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 Kpa.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
	We will ensure enough hose pressure at highest and most remote part of the building.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমর্যসীমা	<i>७</i> २ - ४ - ४ ० ४ न
সংশোধিত্ত সময়সীমা	o 8 − o % − < o < @
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-01): Standard standpipe system with required pressure is installed yet in the factory. On 14/12/2020: Factory has already installed standard standpipe and hose system from ground to 4th floor. Factory has submitted fire hydrant system design/drawing to DIFE,RCC at 29/01/2019 for review.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	Availability of Siamese connection for fire department
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কাৰ্শজ্ঞম

কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to install Siamese connection after installation of stand pipe system, hose system and fire pump.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	We will install Siamese Connection.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমর্যসীমা	% ² − 08 − २ 0 %
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-01): Siamese connections are found during the visit. On 14/12/2020: Factory has already installed 2 way siamese connection. Factory has submitted fire hydrant system design/drawing to DIFE,RCC at 29/01/2019 for review.

১৭. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন	
পর্যবেষ্মন	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity $\&$ backup power
ক্যাপ	
আইটেম	
कगोराभनि	
শ্যাতাগাস	

কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to install dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	We will provide firepump.
অগ্রাশিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্রসীমা	<i>%∽</i> − ∘ 8 − <i>5</i> ∘ <i>%</i> 9
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	o 8 − o % − 2 o 2 ⁄©
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-01): Dedicated fire pump with sufficient capacity & backup power is found during the visit. On 14/12/2020: Factory has already installed jocky, electrical and diesel fire pump with sufficient capacity & backup power. Factory has submitted fire hydrant system design/drawing to DIFE,RCC at 29/01/2019 for review.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	Water capacity for fire-fighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

	Depending on the proper fire fighting system and errongement, factory people to
কাৰ্শক্ৰম	Depending on the proper fire-fighting system and arrangement; factory needs to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure for a specified duration to feed fire-fighting equipment. As per the requirements of Fire Service and Civil Defense, any industrial factory needs to have at least 2,00,000 gallons water storage capacity for fire hydrant system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	we will be taken action as soon as posible according to NTPA guide line.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	৯৬–०৪–२०४१
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	० ८ - २ ० २ ७
অগ্রগতির	
অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-01): Total water reservoir capacity is 1,66,260 liter, where 11,60 liter in over head water tank and 1,54,500 liter in the under ground water tank. Inadequate water capacity for fire-fighting is found during the visit. On 14/12/2020: Factory has already installed water storage for fire fighting system. Factory has submitted fire hydrant system design/drawing to DIFE,RCC at 29/01/2019 for review.