



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার,
বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	জাকব এন্টার প্রাইভেট (প্রাঃ) লিঃ
ঠিকানা	Samad Super Market (3rd floor), 123/1/A, South Jatrabari, Dhaka
কারখানার কোড	DHK644
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরন: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<p>□ Inadequate ventilation of the generator room □ The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of no Fire-rated Door □ No detector in generator room □ No firefighting equipment is present in the generator room □ Combustible materials inside generator room □ One point frame earthing of generator instead of two □ No earth fault protection provided □ No cover on the cable trench</p>
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<p>□ Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Generator room. □ Provide firefighting equipment as required by the Guidelines. □ Provide earth fault protection</p>
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	# We will do the work done within mention time line.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১০-০১-১৯০০
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	<p>30-09-2020 visit Observation: During the visit, No generator was found. Factory management has informed that they are not using any generator for power outage. On 15/12/2020: No generator is found during visit. Factory management confirmed verbally they are not using any generator for power outage. 24-05-2021 Visit Observation: During the visit, No generator was found. Factory management has informed that they are not using any generator for power outage. 14-09-2021 Visit Observation: During the visit, No generator was found. Factory management has informed that they are not using any generator for power outage.</p>

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<p>□ Inadequate ventilation of the generator room □ The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of no Fire-rated Door □ No detector in generator room □ No firefighting equipment is present in the generator room □ Combustible materials inside generator room □ One point frame earthing of generator instead of two □ No earth fault protection provided □ No cover on the cable trench</p>
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the Generator room □ Install appropriate detectors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	# We will installation complete the fire door within mention time line. # We will Install the appropriate detectors.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২১-০১-১৯০০
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	30-09-2020 visit Observation: During the visit, No generator was found. Factory management has informed that they are not using any generator for power outage. On 15/12/2020: No generator is found during visit. Factory management confirmed verbally they are not using any generator for power outage. 24-05-2021 Visit Observation: No generator is found during visit. Factory management confirmed verbally they are not using any generator for power outage. 14-09-2021 Visit Observation: No generator is found during visit. Factory management confirmed verbally they are not using any generator for power outage.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<p>□ Inadequate ventilation of the generator room □ The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of no Fire-rated Door □ No detector in generator room □ No firefighting equipment is present in the generator room □ Combustible materials inside generator room □ One point frame earthing of generator instead of two □ No earth fault protection provided □ No cover on the cable trench</p>
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<p>□ Remove Combustible materials from generator room. □ Ensure ventilation to generator □ Ensure double earthing of generator frame □ Provide cover on the cable trench</p>
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	<p># We will provide adequate ventilation on the generator room. # We will provide adequate earthing connection soon. # We will provide adequate cover the cable trench.</p>
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১০-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	<p>30-09-2020 visit Observation: During the visit, No generator was found. Factory management has informed that they are not using any generator for power outage. On 15/12/2020: No generator is found during visit. Factory management confirmed verbally they are not using any generator for power outage. 24-05-2021 Visit Observation: No generator is found during visit. Factory management confirmed verbally they are not using any generator for power outage. 14-09-2021 Visit Observation: No generator is found during visit. Factory management confirmed verbally they are not using any generator for power outage.</p>

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No instruction for first aid to electrical shock □ Connection without lug □ Messy wire inside □ Body & door not earthed □ No clear identification mark on distribution board □ MDB installed on the wooden board
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Repair broken/loose MCCB/MCB box. □ Provide earthing to body & door. □ Provide clear identification mark on distribution board. □ Install MDB/SDB/SB or MCB on metal board.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	# We will properly grounded the panel boards soon. # We will provide first aid box and artificial respiration soon. # we will provide clear identification mark on distribution boards.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১১-১০-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	30-09-2020 visit Observation: No instruction for first aid to electrical shock.Messy wire inside the DB.Body & door not earthed.No clear identification mark on distribution board.MDB installed on the wooden board On 15/12/2020: No instruction for first aid to electrical shock.Messy wire inside the DB.Body & door not earthed.No clear identification mark on distribution board.MCB/MCCB installed on the wooden board 24-05-2021 Visit Observation:No instruction for first aid to electrical shock.Messy wire inside the DB.Body & door not earthed.No clear identification mark on distribution board.MDB installed on the wooden board 14-09-2021 Visit Observation::No instruction for first aid to electrical shock.Messy wire inside the DB.Body & door not earthed.No clear identification mark on distribution board.MDB installed on the wooden board

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No instruction for first aid to electrical shock □ Connection without lug □ Messy wire inside □ Body & door not earthed □ No clear identification mark on distribution board □ MDB installed on the wooden board
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock □ Ensure well-dressed cabling with lugs
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	#We will provide first aid box and artificial respiration soon. #We will do the work done within mention time line.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১০-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	30-09-2020 visit Observation: No instruction for first aid to electrical shock.Messy wire inside the DB.Body & door not earthed.No clear identification mark on distribution board.MDB installed on the wooden board On 15/12/2020: cables are securely connected with lugs but not well dressed. No instruction for first aid to electrical shock.Messy wire inside the DB.Body & door not earthed.No clear identification mark on distribution board.MCB/MCCB installed on the wooden board. 24-05-2021 Visit Observation:cables are securely connected with lugs but not well dressed. No instruction for first aid to electrical shock.Messy wire inside the DB.Body & door not earthed.No clear identification mark on distribution board.MCB/MCCB installed on the wooden board. 14-09-2021 Visit Observation:cables are securely connected with lugs but not well dressed. No instruction for first aid to electrical shock.Messy wire inside the DB.Body & door not earthed.No clear identification mark on distribution board.MCB/MCCB installed on the wooden board.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Electric cables do not pass through service shaft or insulated conduits Connections without lug Messy wiring Cable ends not properly soldered or crimped
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide service ducts or insulated conduits Ensure secured connections with lug Replace messy wiring. Properly solder cable ends
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	# We will provide service ducts soon. # We will use appropriate use cable socket.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১১-১০-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	30-09-2020 visit Observation: Electric cables do not pass through service shaft or insulated conduits.Cable ends not properly soldered or crimped. On 15/12/2020: Electric cables do not pass through service shaft or insulated conduits.Cable ends not properly soldered or crimped. 24-05-2021 Visit Observation:Electric cables do not pass through service shaft or insulated conduits.Cable ends not properly soldered or crimped. 14-09-2021 Visit Observation:Electric cables do not pass through service shaft or insulated conduits.Cable ends not properly soldered or crimped.