



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	লিংক টেক্স স্পোর্টসওয়্যার লিঃ
ঠিকানা	Deg No. -S.A. -977, R.S-1589, Nischintapur, Mouchak, Kaliakoir, Gazipur
কারখানার কোড	GZP201
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

**১. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Intensity of floor loading
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

**১.১. কার্যক্রম**

কার্যক্রম	The factory owner is asked to shift all storage of ground floor immediately. More over the consultant strongly recommend storing any type of cartoon boxes, finished products and fabrics in such a manner so that intensity of loading should not exceed 42 psf ( 2KN/m2 ) .
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	No action has been taken yet. Factory has agreed to maintain intensity of floor loading below 42 psf assigning their own staff.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-১০-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	2/13/2020: Storage loading found within 42 psf limit. 09.09.2020: Over loading found on storage area at 1st floor.Need to shift the store at ground floor or load intensity with in 42 psf. On 03.12.2020: 1st floor was found overloaded as they stacked so many goods on that floor. It exceeds 42 psf.

**২. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Horizontal and vertical extension
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	No horizontal and vertical extension shall be made with out detail investigation and no further construction is to be carried out on this building untill check structural adequacy.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	No horizontal and vertical extension have been taken place after the assessment.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	2/13/2020: During inspection no horizontal and vertical extension were observed. 09.09.2020: During inspection no horizontal and vertical extension were observed. On 03.12.2020: No horizontal or vertical extension were seen.

### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেক্ষণ	Floor load plan
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The factory owner has to prepar and submit the load plan for all floors with in three weeks for approval and has to arrange displaying the vetted load plan of each floor on the wall in a conspicuous location.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	No action has been taken yet. Factory has agreed to assign their consultant to prepare load plan for all floors assigning their consultant and will submit for approval and will to arrange displaying the vetted load plan of each floor on the wall in a conspicuous location.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	2/13/2020: Core test evidence found on floor but authority could not show test report or any kind of submission report of any document to DIFE. Structural analysis is not done yet.so load plan is not vetted. 09.09.2020: Floor load plan are found on site also found core test report but not submitted to DIFE. On 03.12.2020: Floor load plan was found and core test was done. Submitted to DIFE for review and DIFE also gave them back the documents for correction. They didn't resubmit it.

### 8. পর্ববেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Distress in primary structural elements
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The owner or user of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements of the building. If cracks appear, propagate and widen, detailed assessment and adoption of remedial measures may become necessary.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	No distress or structural crack has been observed after the assessment.
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	2/13/2020: During inspection no distress in primary structural elements has been observed. 09.09.2020: During inspection no distress in primary structural elements has been observed. On 03.12.2020: No distress on primary structural elements were found.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Dampness were observed on slab soffit and masonry wall at different location of the building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Under guidance of an engineer address all areas of needed maintenance by correcting the identified issue.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	2/13/2020: Dampness were observed on some masonry wall at different location of the building. 09.09.2020: Dampness were observed on some masonry wall at different location of the building. On 03.12.2020: Dampness was seen on several places.

## ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Water tank without bracing
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Water tank at the top of the building should be braced.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	2/13/2020:4 number of plastic water tank found at the roof without bracing. 09.09.2020: 4 number 1000 ltr of plastic water tank found at the roof without bracing and 3 of them are very conusted need to separate or maintain proper distance. On 03.12.2020: 4 tanks on the rooftop still remain unbraced.

## ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Some non structural cracks found in different places on partion wall.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Under guidance of an engineer adress all areas of needed maintenance by correcting the identified issue.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	2/13/2020:Some non structural cracks found in different places on partion wall. 09.09.2020: Some non structural cracks found in different places on partion wall. On 03.12.2020: Some masonry cracks were observed during inspection.

## ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Built up section observed in toilet areas
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Under guidance of an engineer address all areas of needed maintenance by correcting the identified issue.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	2/13/2020: Approximately 8 inch built up found in toilet areas. It should be considered at the time of structural analysis. 09.09.2020: Approximately 8 inch built up found in toilet areas. It should be considered at the time of structural analysis. On 03.12.2020: 8" buildup found in toilet region.

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non structural shed observed in the premises without design document
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The factory owner has to prepare and submit the structural and architectural drawing of these 5 sheds
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	2/13/2020: 5 non structural shed observed in the premises without design document 09.09.2020: 5 non structural shed observed in the premises without design document On 03.12.2020: Non structural sheds were observed without any documents.

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lac of lateral bracing in non structural sheds
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Structural engineer should analysis the sheds for lateral stability
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	2/13/2020:Non structural sheds are observed with lac of lateral bracing 09.09.2020: Non structural sheds are observed with lac of lateral bracing On 03.12.2020: No lateral bracing was applied.

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Storage racks are observed without enched.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Storage rack should be enched properly
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	2/13/2020:Storage racks are observed without enched. 09.09.2020: Storage racks are observed without enched. On 03.12.2020: No racks were enched.

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Rust found all the non engineering shed on truss and roof
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Need proper maintainance or paint
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	No action has been taken yet
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	09.09.2020: Corrusion found all the shed on truss,column and roof tin. On 03.12.2020: Corrosion and Rust was found on the truss and roof.

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Water logging on roof
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Need proper slopping on roof
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	No action has been taken yet. Factory has agreed to do proper slopping and install down pipe to discharge rain water
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 03.12.2020: No water logging found but no water proofing was done either.