



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	মাসকো ইন্ডা: লি: (কম্পোজিট নীট গার্মেন্টস)
ঠিকানা	221-223, Khartail, Sataish Road, Tongi, Gazipur
কারখানার কোড	GZP217
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☐ Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating ☐ Electrical cables do not run through separate Service ducts ☐ Not sealed with noncombustible material at each floor level for electrical service duct.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	☐ Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by providing fire rated enclosures around the openings along with seals in shafts and ducts at floor separations. ☐ Provide service duct for electrical cables.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	18.03.2021 cvv-1: A.) No openings found unprotected by means of fire resistance. B.) Cables went through service shaft in the underground and with the riser. C.) No combustible materials found in the service duct. On 24-August-2021 (CVV2): i) No openings found unprotected by means of fire resistance. ii) Cables went through service shaft in the underground and with the riser. iii) No combustible materials found in the service duct.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☐ No SLD on distribution panel ☐ Non-conductive mat not provided/ insufficient
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	☐ Provide relevant SLD on distribution panel
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	18.03.2021 cvv-1: A.) Relevant SLD is present at every panel. B.) Proper graded rubber mats are present under every panel. On 24-August-2021 (CVV2): i) Relevant SLD is present at every panel. ii) Proper graded rubber mats are present under every panel.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB <input type="checkbox"/> MDB installed on the wooden board <input type="checkbox"/> MDB/DB/SDB door not earthed <input type="checkbox"/> Loose or broken box/socket <input type="checkbox"/> MDB does not have duplicate earth leads
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide clear identification mark on MDB/DB/SDB and provide SLD <input type="checkbox"/> Install MDB/DB/SDB/SB/MCCB on nonflammable board. <input type="checkbox"/> Provide earthing to door of MDB/DB/SDB. <input type="checkbox"/> Repair broken socket <input type="checkbox"/> Provide duplicate earth leads for MDB.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	18.03.2021 cvv 1: A.) Every MDB/DB/SDB is presented with as built SLD. B.) No wooden board found under MDB. c.) MDB/DB door is earthed properly. D.) No loose box/socket found. E.) Every panel including MDB has duplicate earth lead. On 24-August-2021 (CVV2): i) Every MDB/DB/SDB is presented with as built SLD. ii) No wooden board found under MDB. iii) MDB/DB door is earthed properly. iv) No loose box/socket found. v) Every panel including MDB has duplicate earth lead.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Undressed messy wiring/cables
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Ensure secured connections with lug <input type="checkbox"/> Replace undressed messy wiring/cables
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	18.03.2021 cvv-1: a.) They have used proper cable channel inside operation floor and also used good cable laying technique in the generator and sub room. On 24-August-2021 (CVV2): Undressed messy wiring/cables were not found

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Lightning protection system not available
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide appropriate lightning protection system. <input type="checkbox"/> Take necessary measures for identifiable Earthing pits
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and work is on going.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	18.03.2021 cvv-1: A.) Lightning protection system is installed on the shed top as per ACCORD reviewed design. On 24-August-2021 (CVV2) : LPS was installed according to Accord design drawing.