

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	মেডিটেক্স নিটওয্থাৰ লি.
ঠিকানা	Jarun, Kashimpur road, Konabari, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 222
কালার কোড	

	ন: বৈদ্মুত্তিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্কণের তারিখ:
পর্ববেষ্ষণ		
เมเลงนาย เมลงนาย	ocation–Office room. –Updated llAs built Electrical the factory and the factory maintenance persor bout electrical layout drawing.	
ন্যাপ নাইটেম ন্যাটাগরি		
.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্শক্ৰম	1. Provide updated Electrical layout drawing produtlets for lamps, fans, fixed and transportable Drawings to indicate exact positions of all point to match existing installation. 3. As built drawing in-charge.	appliances, motors etc. 2. s of switch boxes and other outlets
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কারখানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার চুডান্ত সময়সীমা	। ৬ সপ্তাহ –	
সমর্শাশ সংশোধিত সমর্শীমা	\$&−0₽−₹0₹₹	
অগ্রগতির অবস্থা		
। মন্তব্য	21-03-2021. (CVV-1): As built Electrical Layou factory.	it Drawings are not available in the

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ ক্যাপ	ocation–Dining area –Light fittings were not supported properly.
আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Provide suitable & non-flammable protected supports and shades for hanged light fittings/fixtures.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্বখানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	\$७-०৮-२०२२
অগ্রগতির অবস্থা	চল্মাল

21-03-2021. (CVV-1): Light fittings are not supported properly.

পর্ববেষ্কণ পরিদর্শন Location–Facility –Adequate support was not provided for high overhead service পর্ববেষ্ণণ entries. ক্যাপ আইটেম |ক্যাটাগরি| ৩.১. কাৰ্যক্ৰম 1. Overhead service connections should be covered and meet the requirements কাৰ্যক্ৰম mentioned in RMG Guidelines. 2. Provide supports for main service line complete with adequate insulation. সুপারিশের ত্তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড *স*মশ্বসীমা সংশোধিত \$6-0P-5055 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> সংশোধিত অবস্থা 21-03-2021. (CVV-1): support is provided for high overhead service entries. মন্তব্য

৪. পর্যবেষ্ণণ

|মন্তব্য

পরিদর্শন | Location-All distribution boards -Wiring diagram & circuit list was not available on প্রবিষ্ণণ distribution boards. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ৪.১. কাৰ্যক্ৰম Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, কাৰ্যক্ৰম marking for DBs identifying end use load, voltage, number of phases. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত *56*−0*7*−2022 সময়সীমা অগ্রগতির চলমান অবস্থা

21-03-2021. (CVV-1): Circuit list was not available on distribution boards.

ধ. পর্ববেষ্কণ পরিদর্শন Location–Roof top –Lightning protection system was not installed. পর্যবেষ্ণণ ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ৫.১. কাৰ্যক্ৰম Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a কাৰ্যক্ৰম strike and acceptable risk levels at roof top of building. সুপারিশের ত্তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 08-03-2029 সময়সীমা অগ্রগতির চলমান অবস্থা মন্তব্য 21-03-2021. (CVV-1): Lightning protection system is not installed on the building.

৬. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন	Location – – The factory didnut conduct planned periodical inspections and testing for
পর্ববেষ্ণণ	insulation, earth resistance, operation test of all equipments
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	চলছে
চুডান্ত	
সমশ্সীমা	
সংশোধিত	02-02-229
সমশ্রসীমা	20 00 P
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	21–03–2021. (CVV–1): Testing and planned inspection of insulation and earth
1 6 1)	resistance is not completed.